

# Kullanım Kılavuzu

Seramik ölçüm hücreli asma basınç transmitteri



## VEGABAR 86

4 ... 20 mA/HART



Document ID: 45039



**VEGA**

## **İçindekiler**

<b>1 Bu belge hakkında .....</b>	<b>4</b>
1.1 Fonksiyon .....	4
1.2 Hedef grup .....	4
1.3 Kullanılan semboller .....	4
<b>2 Kendi emniyetiniz için .....</b>	<b>5</b>
2.1 Yetkili personel .....	5
2.2 Amaca uygun kullanım .....	5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı .....	5
2.4 Genel güvenlik uyarıları .....	5
2.5 Uygunluğu .....	5
2.6 NAMUR tavsiyeleri .....	6
2.7 Çevre ile ilgili uyarılar .....	6
<b>3 Ürün tanımı .....</b>	<b>7</b>
3.1 Yapısı .....	7
3.2 Çalışma şekli .....	7
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama .....	10
3.4 Aksesuar .....	10
<b>4 Monte edilmesi .....</b>	<b>12</b>
4.1 Genel talimatlar .....	12
4.2 Havalanırmaya ve basınç dengeleme .....	14
4.3 Seviye ölçümü .....	17
4.4 Dış gövde .....	17
<b>5 Besleme gerilimine bağlanma .....</b>	<b>18</b>
5.1 Bağlantının hazırlanması .....	18
5.2 Bağla .....	19
5.3 Bir hücreli gövde .....	20
5.4 Çift hücreli gövde .....	21
5.5 Ex d iia iki hücreli gövde .....	24
5.6 VEGADIS adaptörü ile iki hücreli gövde .....	25
5.7 Gövde IP66/IP68 (1 bar) .....	26
5.8 Dış gövde .....	26
5.9 Bağlantı örneği .....	28
5.10 Açma fazı .....	28
<b>6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma .....</b>	<b>29</b>
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması .....	29
6.2 Kumanda sistemi .....	30
6.3 Ölçüm değerinin göstergesi .....	31
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma .....	32
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım .....	32
6.6 Menüye genel bakış .....	43
6.7 Parametreleme verilerini kilitle .....	45
<b>7 PACTware ile devreye alma .....</b>	<b>46</b>
7.1 Bilgisayarı bağlayın .....	46
7.2 Parametreleme .....	46
7.3 Parametreleme verilerini kilitle .....	47
<b>8 Diğer sistemlerle devreye alma .....</b>	<b>48</b>
8.1 DD kontrol programları .....	48

8.2	Field Communicator 375, 475 .....	48
<b>9</b>	<b>Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis .....</b>	<b>49</b>
9.1	Bakım .....	49
9.2	Tanı hafızası .....	49
9.3	Ürün Yönetimi Fonksiyonu .....	50
9.4	Arızaların giderilmesi .....	53
9.5	IP68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin değiştirilmesi .....	54
9.6	Elektronik modülü değiştirir .....	55
9.7	Yazılım güncelleme .....	55
9.8	Onarım durumunda izlenecek prosedür .....	55
<b>10</b>	<b>Sökme .....</b>	<b>57</b>
10.1	Sökme prosedürü .....	57
10.2	Bertaraf etmek .....	57
<b>11</b>	<b>Ek .....</b>	<b>58</b>
11.1	Teknik özellikler .....	58
11.2	Toplam sapmanın hesaplanması .....	70
11.3	Pratikten bir örnek .....	70
11.4	Ebatlar .....	73
11.5	Sinai mülkiyet hakları .....	83
11.6	Marka .....	83

**Ex alanlar için güvenlik açıklamaları:**

Ex uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve exproof ortam uygulama onayı her cihazın yanında bulunur.

Redaksiyon tarihi: 2023-09-01

## 1 Bu belge hakkında

### 1.1 Fonksiyon

Bu kullanım kılavuzu size cihazın montajı, bağlantısı ve devreye alımı için gereken bilgilerinin yanı sıra bakım, arıza giderme, parçaların yenisiyle değiştirilmesi ve kullanıcının güvenliği ile ilgili önemli bilgileri içerir. Bu nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında muhafaza edin.

### 1.2 Hedef grup

Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve uygulanmalıdır.

### 1.3 Kullanılan semboller



#### Belge No.

Bu kılavuzun baş sayfasındaki bu simbol belge numarasını verir. Belge numarasını [www.vega.com](http://www.vega.com) sayfasına girerek belgelerinizi indirmeyi başarabilirsiniz.



**Bilgi, Uyarı, İpucu:** Bu simbol yardımcı ek bilgileri ve başarılı bir iş için gerekli ipuçlarını karakterize etmektedir.



**Uyarı:** Bu simbol arızaların, hatalı fonksiyonların, cihaz veya tesis hatalarının engellenmesi için kullanılan uyarıları karakterize etmektedir.



**Dikkat:** Bu simbol karakterize edilen bilgilere uyulmadığı takdirde insanlar zarar görebilirler.



**Uyarı:** Bu simbol karakterize edilen bilgilere uyulmadığı takdirde insanlar ciddi veya ölümle sonuçlanabilecek bir zarar görebilirler.



**Tehlike:** Bu simbol karakterize edilen bilgilere uyulmaması insanların ciddi veya ölümle sonuçlanacak bir zarar görmesine neden olacaktır.



#### Ex uygulamalar

Bu simbol, Ex uygulamalar için yapılan özel açıklamaları göstermektedir.

- **Liste**

Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.

- 1 **İşlem sırası**

Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.



#### Bertaraf etme

Bu simbol, bertaraf edilmesine ilişkin özel açıklamaları gösterir.

## 2 Kendi emniyetiniz için

### 2.1 Yetkili personel

Bu dokümantasyonda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve yetki verilmiş uzman personel tarafından yapılabilir.

Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi zorunludur.

### 2.2 Amaca uygun kullanım

VEGABAR 86 tipi dolum ve seviye ölçümü için kullanılan bir basınç transdütktörüdür.

Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "*Ürün tanımı*" bölümune bakın.

Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma halinde mümkündür.

### 2.3 Yanlış kullanma uyarısı

Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn. yanlış montaj veya ayar nedeniyle hazırlanın taşması) bu ürün, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir. Bunun sonucunda nesneler, kişiler ve çevre zarar görebilir. Ayrıca bu durumdan dolayı cihazın güvenlik özellikleri yavaşlayabilir.

### 2.4 Genel güvenlik uyarıları

Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönnergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı şirket, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur. Cihazın arızalanmasına yol açabilecek agresif veya korozif ürün ortamlarında kullanılmada, kullanıcı şirketin uygun önlemleri alarak cihazın doğru çalışacağından emin olması gerekmektedir.

Bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kuralım standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uyulmalıdır.

Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek veya içerisinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır. Güvenlik nedeniyle sadece bizim belirttiğimiz aksesuarlar kullanılabilir.

Tehlikeleri önlemek için, cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına uyulması gereklidir.

### 2.5 Uygunluğu

Cihaz, söz konusu ülkeye özgü direktiflerin veya teknik düzenlemelerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazın uygunluğunu, bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylarız.

İlgili uygunluk beyanlarını web sitemizde bulabilirsiniz.

## 2.6 NAMUR tavsiyeleri

NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.

Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:

- NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
- NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
- NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin uygunluğu
- NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı

Daha fazla bilgi için [www.namur.de](http://www.namur.de) sayfasına gidin.

## 2.7 Çevre ile ilgili uyarılar

Doğal yaşam ortaminin korunması en önemli görevlerden biridir. Bu nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.

Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki çevre açıklamalarına dikkat edin:

- Bölüm "*Ambalaj, nakliye ve depolama*"
- Bölüm "*Atıkların imhası*"

## 3 Ürün tanımı

### 3.1 Yapısı

#### Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamına şunlar dahildir:

- VEGABAR 86 basınç ölçme transdütörü
- Havalandırma vafleri, kapak somunları – modele bağlı olarak (bkz. "Ebatlar" Bölümü)

Teslimat kapsamındaki diğer bileşenler:

- Dokümantasyon
  - Minik kullanım kılavuzu VEGABAR 86
  - Basınç transdütörü için sertifika
  - Opsiyonel cihaz donanımlarının kılavuzları
  - Ex için özel "Güvenlik Uyarıları" (Ex modellerinde)
  - Gerekmesi halinde başka belgeler



#### Bilgi:

Bu kullanım kılavuzunda opsiyonel cihaz özellikleri de tanımlanmaktadır. Teslimat kapsamının içeriği verilen siparişin içeriğine bağlıdır.

#### Model etiketi

Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri içermektedir:

- Cihaz tipi
- Onaylar hakkında bilgiler
- Konfigürasyon hakkında bilgileri
- Teknik özellikler
- Cihazın seri numarası
- Cihaz tanımlama QR kodu
- Bluetooth girişi (opsiyonel) için sayısal kod
- Üretici bilgileri

#### Belgeler ve yazılım

Cihazınıza ait sipariş bilgilerini, belgeleri veya yazılımı bulabilmek için şu olanaklar mevcuttur:

- "[www.vega.com](http://www.vega.com)" adresine gidin ve arama alanına cihazınızın seri numarasını girin.
- Model etiketinin üzerindeki QR kodunu okutun.
- VEGA Tools uygulamasını açın ve "**Dokümantasyon**" altında bulacağınız seri numarasını girin.

### 3.2 Çalışma şekli

#### Uygulama alanı

VEGABAR 86, kuyularда, havzalarda ve açık kaplarda dolum ölçümü yapmada kullanılan asma bir basınç transdütördür. Farklı kablo ve boru modelleri sayesinde oluşan esneklik cihazın birçok uygulamada kullanılmasına olanak sağlar.

#### Ölçüm ortamları


Ölçüm ortamları sivilardır.

Cihaz modeline ve ölçüm için kullanılan alete bağlı olarak ölçümün yapıldığı ortamlarda viskoz veya abrazif içerik maddeleri olabilmektedir.

#### Ölçüm büyüklükleri

VEGABAR 86 şu proses değerleri ölçümü için uygundur:


- Seviye

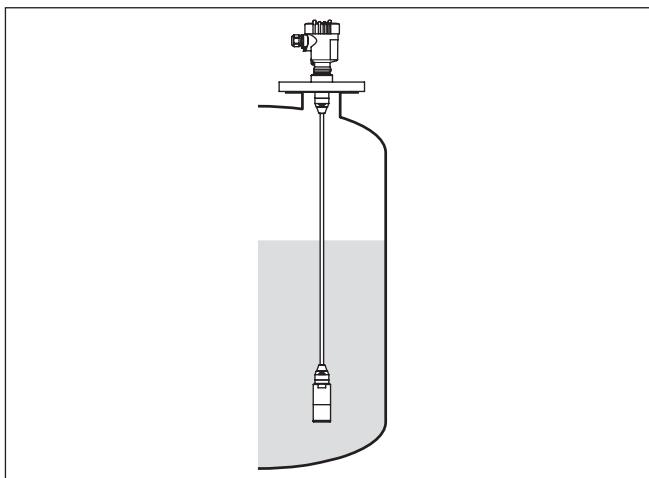

Res. 1: VEGABAR 86'lı dolum seviyesi ölçümü

#### **Elektronik fark basınç**

VEGABAR 86, modele bağlı olarak elektronik fark basınç ölçümü için de uygundur. Cihaz bunun için bir arabirim cihazıyla kombine edilir.

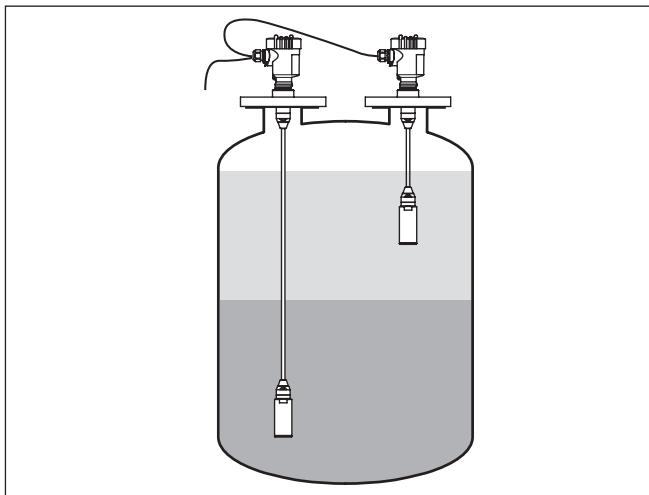

Res. 2: Elektronik fark basınç ölçümü anabirim/arabirim kombinasyonu üzerinden

Buna ilişkin detaylı bilgiyi söz konusu arabirim cihazının kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

#### **Ölçüm sistemi – Basınç**

Sensör ögesi, dayanıklı bir seramik zarı olan CERTEC® ölçüm hücresidir. Proses basıncı seramik zarı yönlendirerek ölçüm hücresinde

kapasite değişimi olmasını sağlar. Bu, elektriksel bir sinyale dönüşürler ve çıkış sinyali üzerinden ölçüm değeri olarak bildirilir.

Ölçüm hücresi iki farklı modül boyutunda kullanılmaktadır:

- 32 mm'lik ölçüm değeri algılayıcısında CERTEC® ( $\varnothing$  28 mm)
- 22 mm'lik ölçüm değeri algılayıcısında Mini CERTEC® ( $\varnothing$  17,5 mm)

### Ölçüm sistemi – Isı

CERTEC® seramik membranında veya mini CERTEC® ölçüm hücresinin seramik temel gövdesinde bulunan bir ısı sensörü aktüel proses isisini ölçer. Isı değeri şuradan bildirilir:

- Gösterge ve ayar modülü
- Akım çıkışı veya ek akım çıkışı
- Dijital sinyal çıkışı

CERTEC®-ölçüm hücresi ile proses sıcaklığındaki aşırı sıçramalar da derhal saptanır. Seramik membranın değerleri ile seramik temel gövdedeki değerler birbirine karşılaştırılır. Sensörün akıllı elektroniği, normalde kaçınılmaz olan ölçüm sapmalarını yalnızca birkaç ölçüm çevriminde termik şokla telafi ederek dengeler. Termik şok, ayarlanan sönümlemeye göre çıkış sinyalinde yalnızca çok az ve kısa süreli değişiklikle sebep olur.<sup>1)</sup>

### Basınç türleri

Ölçüm hücresi, seçilen basınç türüne farklı bir yapı gösterir.


**Göreceli basınç:** Ölçüm hücresi atmosfere açıktır. Ortam basıncı, ölçüm hücresinde ölçülür ve dengelenir. Böylece ölçüm değerine etki etmez.

**Mutlak basınç:** Ölçüm hücresi vakumludur ve kapsüllemiştir. Ortam basıncı dengelenmez ve bu nedenle ölçüm değerine etki eder.

**İklimlendirilmiş göreceli basınç:** Ölçüm hücresinin içi boşaltılmış ve kapsüllemiştir. Ortam basıncı, elektronik aksamındaki bir referans sensörüyle ölçülür ve kompanze edilir. Böylece ölçüm değerine etkili olmaz.

### Sızdırmazlık konsepti

Aşağıda seramik ölçüm hücresinin ölçüm değeri kaydedici ile sızdırmazlık konseptine entegrasyonu gösterilmektedir.

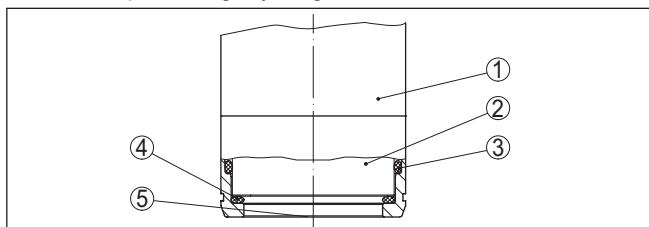

Res. 3: Seramik ölçüm hücresinin ikili contayla yüzey seviyesinde yerleştirilmesi

- 1 Göve Ölçüm değeri kaydedici
- 2 Ölçüm hücresi
- 3 Ölçüm hücresinin yan contası
- 4 Ölçüm hücresi için ek olarak, ön tarafta bulunan conta
- 5 Zar

<sup>1)</sup> 100 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda fonksiyon otomatikman deaktivé edilir; 95 °C'nin altındaki sıcaklıklarda ise otomatikman etkinleştirilir.

### **3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama**

#### **Ambalaj**

Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur. Bu kapsamında, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.

Cihaz ambalajları kartondandır, bunlar çevre dostudur ve yeniden kullanılabılırler. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasyyla imha edin.

#### **Nakliye**

Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine neden olabilir.

#### **Nakliye kontrolleri**

Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.

#### **Depolama**

Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza edilmelidir.

Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda belirtilen şekilde depolanmalıdır:

- Açık havada muhafaza etmeyin
- Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
- Agresif ortamlara maruz bırakmayın
- Güneş ışınlarından koruyun
- Mekanik titreşimlerden kaçının

#### **Depolama ve transport İSİSİ**

- Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre koşulları" bölümüne bakın.
- Bağlı nem % 20 ... 85

#### **Kaldırmak ve Taşımak**

Ağırlıkları 18 kg (39.68 lbs)'nun üzerinde olan cihazlarda kaldırmak ve taşımak için bu işler için uygun ve onaylı araçlar kullanılmalıdır.

### **3.4 Aksesuar**

Burada belirtilen aksesuarlara ilişkin kullanım kılavuzlarını web sitemiz indirilebilecek dosyalar bölümünde bulabilirsiniz.

#### **Gösterge ve ayar modülü**

PLICSCOM, ölçümlerin görüntülenmesi, ayarı ve tanısı için kullanılır. Entegre Bluetooth modül (opsiyonel), standart kontrol cihazlarıyla kablosuz kullanıma izin verir.

#### **VEGACONNECT**

VEGACONNECT arayüz adaptörü iletişim yeteneğine sahip cihazların bir bilgisayarın USB arayüzüne bağlanmasını sağlar.

#### **Arabirim sensörleri**

VEGABAR 80 serisinin arabirim sensörleri, VEGABAR 86 ile bir araya getirilerek elektronik fark basınç ölçümü yapılmasını sağlar.

<b>VEGADIS 81</b>	VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış göstergе ve ayar birimidir.
<b>VEGADIS Adaptörü</b>	VEGADIS adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fisiyle sensör gövdesine bağlantısını sağlar.
<b>VEGADIS 82</b>	VEGADIS 82, HART protokollü sensörlerin ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve ayarlanması amaçlıdır. 4 ... 20 mA/HART sinyal hattına sokulur.
<b>PLICSMOBILE T81</b>	PLICSMOBILE T81, HART sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin aktarılmasında kullanılan bağımsız bir GSM/GPRS/UMTS radyo birimidir.
<b>PLICSMOBILE 81</b>	PLICSMOBILE 81, ölçüm hücrelerinin iletiminde ve uzaktan parametrelemede HART sensörleri için ölçüm değerlerinin iletiminde ve uzaktan parametrelemede kullanılan entegre bir GSM/GPRS/UMTS radyo birimidir.
<b>Aşırı gerilim güvenliği</b>	Aşırı gerilim koruması B81-35 tek veya iki hücreli gövdede bağlantı klemenslerinin yerine takılır.
<b>Koruyucu kapak</b>	Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
<b>Flanşlar</b>	Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
<b>Kaynak desteği, dişli ve hijyen adaptörü</b>	Kaynak destekleri cihazın prosese bağlantısını sağlar. Vidalı adaptörler ve hijyen adaptörleri, standart vidalı bağlantısı olan cihazların, proses hijyen bağlantılarına, kolayca bağlanmasını sağlarlar.

## 4 Monte edilmesi

### 4.1 Genel talimatlar

#### Proses koşulları



##### **Uyarı:**

Cihaz güvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses koşullarında çalıştırılabilir. Bunun hakkındaki verileri kullanım kılavuzunun "Teknik Veriler" bölümünden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.

Bu nedenle montajdan önce proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, söz konusu olabilecek proses koşullarına uygun olduğundan emin olun.

Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:

- Ölçüme etkin yanıt veren parça
- Proses bağlantısı
- Proses için yalıtımlama

Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:

- Proses basıncı
- Proses sıcaklığı
- Malzemelerin kimyasal özellikleri
- Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler

#### Neme karşı koruma

Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:

- Uygun bir bağlantı kablosu kullanın ( *Güç kaynağına bağlanması* bölümünde bakınız)
- Dişli kablo bağlantısını (konnektörü) sıkıştırın
- Dişli kablo bağlantısının (konnektör) önündeki bağlantı kablosunu arkaya itin

Bu, özellikle açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu) nem olma ihtimali olan kapali alanlarda veya soğutulmuş ve ısıtılmış haznelere montaj için geçerlidir.



##### **Uyarı:**

Kurulum sırasında cihazın içinin kesinlikle nemlenmemesini ve içine kir girmemesini sağlayınız.

Cihaz koruma türüne uygunluk için kullanım sırasında gövde kapağının kapalı ve gereklise sürgülenmiş olmasına dikkat edin.

#### Vidalama

Dişli bağlantılı olan cihazlar, uygun bir vida anahtarı ile proses bağlantısının altigen vidasına vidalanır.

Anahtar ağızı bkz. Bölüm " *Ebatlar*" .



##### **İkaz:**

Gövde veya elektrik bağlantı vidası vidalamak için kullanılamaz! Vidayı sıkıştmak bazı modellerde cihazın rotasyon mekanizmasına zarar verebilir.

#### Titreşimler

Cihazda, örneğin titreşimler dolayısıyla, yanal kuvvetler oluşmasını engelleyin. Bu nedenle cihazları, plastikten  $G\frac{1}{2}$  boyunda proses

bağlantısı dışlısı ile kullanım yerinde uygun bir ölçüm cihazı tutacağı emniyetе almanız tavsiye edilir.

Cihazın kullanılacağı yerde kuvvetli vibrasyon bulunması halinde, dış gövdesi olan cihaz modelleri kullanılmalıdır. Bakınız "Dış gövde bölümү".

#### **İzin verilen proses basıncı (MWP) - cihaz**

Onaylanan proses basıncı aralığı model etiketindeki "MWP" (Maximum Working Pressure) kısmında verilmektedir (bkz. "Yapı" bölümү). Bu veri, cihaz projesinin özelliği ile ilgili olarak, modül olarak takılan ölçüm hücresinin ölçüm aralığı proses bağlantısının onaylanan basınç aralığından daha yüksek olduğunda da kullanılmaktadır.


Bundan başka, örneğin flanşlarda, proses bağlantısının sıcaklık değer kaybı izin verilen proses basınç aralığını söz konusu standarta bağlı olarak sınırlayabilir.

#### **İzin verilen proses basıncı (MWP) - montaj aksesuarı**

Onaylanan proses basıncı aralığı, model etiketi üzerinde verilmektedir. Cihaz bu basınçlarla sadece, kullanılan montaj aksesuarı da bu değerleri karşıladığı takdirde çalıştırılabilir. Bunu uygun flanşlar, kaynak desteği, clamp bağlantıları durumunda germe halkaları ve contaları kullanarak sağlayabilirsiniz.

#### **Sıcaklık sınırları**

Daha yüksek proses sıcaklıkları da genelde de daha yüksek çevre sıcaklıklarını ifade etmektedir. "Teknik veriler" bölümünde, elektronik gövde ve bağlantı kablolarının çevresi için verilen sıcaklık üst sınırlarının üzerine çıkılmamasına dikkat edin.

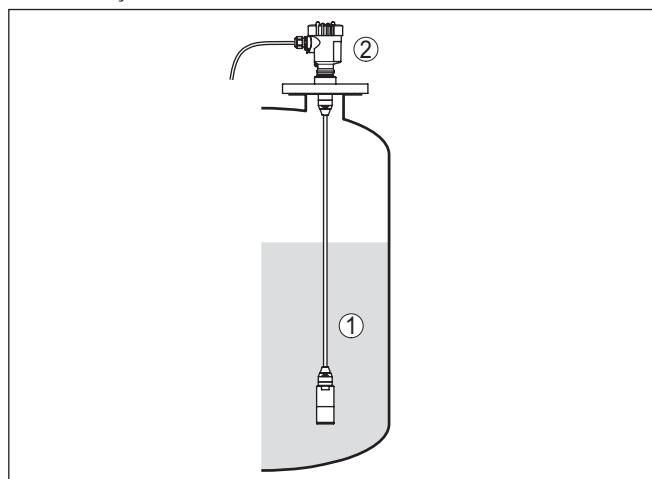


Res. 4: Sıcaklık aralıkları

- 1 Proses sıcaklığı
- 2 Ortam sıcaklığı

#### **Transport ve montaj koruyucu**

VEGABAR 86, ölçüm sondasına bağlı olarak ya bir koruma başlığı ya da bir transport ve montaj koruyucu ile teslim edilir.

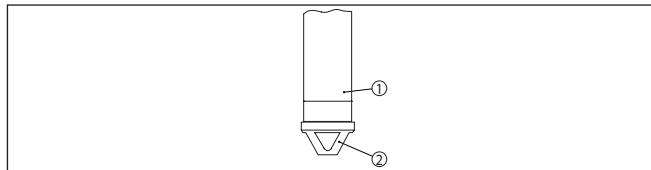

Res. 5: VEGABAR 86, Transport ve montaj koruyucu

- 1 Ölçüm değeri algılayıcı
- 2 Transport ve montaj koruyucu

Bu koruyucuyu montajını yaptıktan sonra cihazı devreye almadan önce çıkarınız.

Çok kirli olmayan ölçüm malzemelerinde, transport ve montaj koruyucusu işletim sırasında çarpmalara karşı koruyucu olarak cihazın üzerinde kalabilir.

## 4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme

### Filtre ögesi - fonksiyon

Elektronik gövdede bulunan filtre ögesinin foksyonları şunlardır:

- Elektronik gövdenin havalandırılması
- Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)



#### Dikkat:

Filtre ögesi, zamansal gecikmeli basınç dengelemesi yaratır. Bu yüzden, gövde kapığının süratli açılması/kapatılması ölçüm değerlerinin yaklaşık 5 s'lik bir sürede 15 mbar'a kadar farklılık göstermesine neden olur.


Etkin bir havalandırma için filtre ögesinde hiçbir zaman birikinti ve yapışmalar olmamalıdır. Bu nedenle, filtrenin yatay montajı halinde gövdeyi filtre ögesinin aşağı doğru bakacağı şekilde çevirin. Böylece birikinti oluşması önlenir.



#### Dikkat:

Filtre ögesinin temizliğini yaparken yüksek tazyik kullanmayın, çünkü hasar görebilir ve gövde nemlenebilir.

Bundan sonraki bölümlerde, filtre ögesinin her bir cihaz modelindeki yeri ve bağlantısı anlatılacaktır.

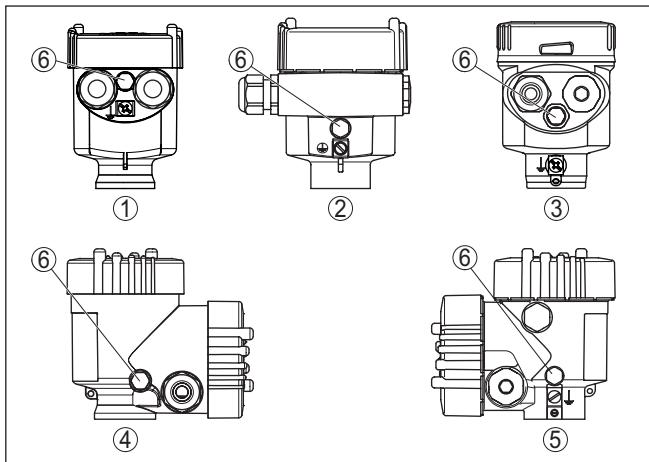**Filtre ögesi - pozisyon**

Res. 6: Filtre ögesinin konumu


- 1 Plastik, paslanmaz çelik tek hücreli (hassas döküm)
- 2 Alüminyum - tek hücreli
- 3 Paslanmaz çelik tek hücre (elektrolizle parlatılmış)
- 4 Plastik iki hücre
- 5 Alüminyum, paslanmaz çelik iki hücreli (hassas döküm)
- 6 Filtre ögesi

Aşağıdaki cihazlarda filtre ögesi yerine kör tapa bulunur:

- Koruma sınıfı IP66 / IP68 (1 bar) - havalandırma bağlantısı sabit yapılmış kablodaki kapiler üzerinden
- Mutlak basınçlı cihazlar

→ Metal halkayı, cihaz yerine monte edildiğinde filtre ögesinin aşağı geleceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha iyi korunmuş olur.

**Filtre ögesi - pozisyon  
Ex d modeli**

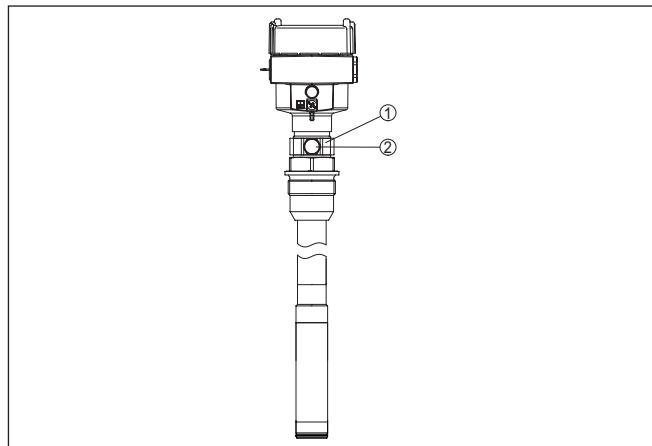

Res. 7: Filtre ögesinin pozisyonu - Ex d-Model

- 1 Döndürülebilir metal halka
- 2 Filtre ögesi


Mutlak basınç ölçüm alanlarında滤re ögesi yerine bir kör tapa takılır.

#### Filtre ögesi - pozisyon Second Line of Defense

Second Line of Defense (SLOD), proses izolasyon sisteminin ikinci kademesidir ve gövdeden dar kısmında gaz geçirmez dar geçit şeklidir; malzemenin gövdeye girmesini engeller.


Proses modülü bu cihazlarda komple kapsüllenmiştir. Havalanırmaya gerek bırakmayan bir mutlak basınç ölçüm hücresi takılır.

Göreli basınç ölçüm aralıklarında, ortam basıncı elektronik aksamda bulunan bir referans sensörüyle ölçülür ve denkleştirilir.

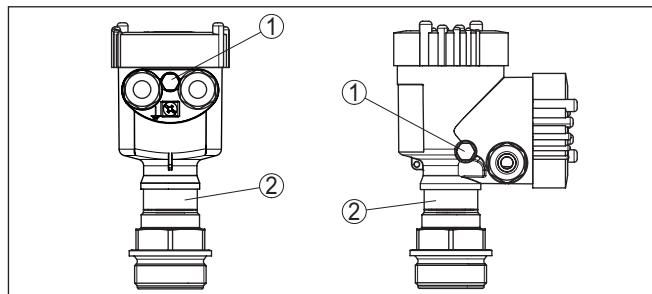

Res. 8: Filtre ögesinin pozisyonu - sizdirmazlık aplikasyonu

- 1 Filtre ögesi
- 2 Gaz sizdirmazlık aplikasyonu

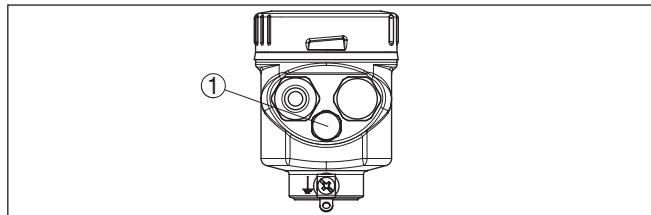**Filtre öğesi - pozisyon  
IP69K modeli**

Res. 9: Filtre öğesinin pozisyonu - IP69K modeli

1 Filtre öğesi

Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.


### 4.3 Seviye ölçümü

**Ölçüm düzeni**

Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılarla dikkat ediniz:

- Cihazı doldurma akımından ve boşaltımından uzağa monte ediniz
- Cihazı karıştırma tertibatının basınç darbelerine karşı korunaklı bir şekilde monte ediniz

### 4.4 Dış gövde

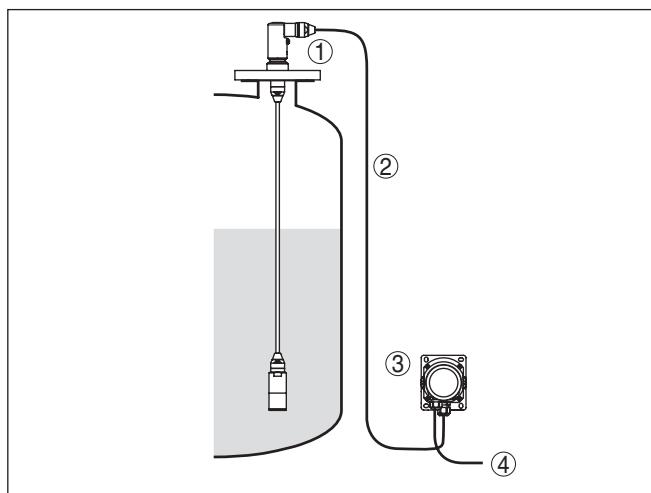**Yapısı**

Res. 10: Düzen ölçüm noktası, dış gövde

- 1 Sensör
- 2 Bağlantı kablosu Sensör, harici gövde
- 3 Dış gövde
- 4 Sinyal hattı

## 5 Besleme gerilimine bağlanma

### 5.1 Bağlantının hazırlanması

#### Güvenlik uyarıları

İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:

- Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis işletmecisiinin yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları monte ediniz



#### İkaz:

Bağlantıyı ve/veya bağlantıdan çıkarmayı yalnızca elektrik akımını kestikten sonra yapabilirsiniz.

#### Güç kaynağı

Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık gösterebilir.

Enerji beslemesine ilişkin verileri " *Teknik veriler*" bölümünde bulabilirsiniz.

Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.

Cihazı IEC 61010-1'e göre enerjisi kısıtlanmış bir akım devresi (Class 2'ye uygun şebeke).

Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:

- Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör akımı olduğunda 20,5 mA; ariza bildirimi yapılacağıda 22 mA)
- Elektrik devresindeki diğer cihazların etkisi için sensörün " *Teknik veriler*" bölümü yük değerleri kısmına bakın

#### Bağlantı kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi için EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklentiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.

Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanılın. Dişli kablo bağlantısının contalanabilmesi için (IP koruma tipi) kablo dış çapına uyan bir dişli kablo bağlantısı kullanın.

HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanmanızı tavsiye ederiz.

#### Kablo yalıtımlama ve topraklama

Yalıtımlı kablo gerektiğiinde, kablo blendajını iki taraflı olarak topraklama gerilimine bağlamanızı tavsiye ederiz. Kablo yalıtımları, sensörde doğrudan iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki harici topraklama terminali, toprak gerilimine düşük empedansla bağlanmış olmalıdır.



Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarına uygun olarak yapılır.

Hem galvanik sistemlerde hem de katodik korozyon güvenliği sistemlerinde büyük gerilim farklarının olduğu dikkate alınmalıdır. Bu iki kenarlı yalıtm topraklamasında izin verilmeyen yüksek yalıtm akımlarına yol açabilmektedir.

**Uyarı:**

Cihazın metalik parçaları (proses bağlantısı, ölçüm değeri kaydedici, kılıflı boru vs.) iletken olarak gövdenin iç ve dış topraklama klemensine bağlıdır. Bu bağlantı ya doğrudan metalik ya da harici elektronikçe sahip cihazlarda özel bağlantı kablosunun yalıtımı üzerinden yapılır.

Cihaz dahili voltaj bağlantıları hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik Özellikler" bölümünden bulabilirsiniz.

**Kablo bağlantı elemanları****Metrik vida:**

Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vidalanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik tiparlarla kapatılmışlardır.

**Uyarı:**

Bu tiparları elektrik bağlantısından çıkarın.

**NPT vida:**

Kendiliğinden birleşme özelliğine sahip NPT dişli vidalı cihaz gövde lerinde kablo bağlantıları fabrikada vidalanamaz. Kablo girişlerinin serbest ağızları bu yüzden nakliye güvenliği sağlanması amacıyla toza karşı koruyucu kırmızı başlıklar ile kapatılmıştır.

**Uyarı:**

Bu koruyucu başlıklarını makine devreye almadan önce onaylanmış kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.

Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye gres yağsız olarak takılmalıdır.

Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".

## 5.2 Bağla

**Bağlantı teknigi**

Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.

Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövde deki kontak pimleri vasıtasyyla yapılır.

**Bilgi:**

Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir. Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.

**Bağlantı prosedürü**

Şu prosedürü izleyin:

1. Gövde kapağının vidasını söküñ
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Dişli kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tiparları çıkarın
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in 10 cm (4 in) sıyrın, tellerin münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyrın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin



Res. 11: Bağlantı prosedürü 5 ve 6

- 1 Bir hücreli gövde
- 2 Çift hücreli gövde

6. Damar uçlarını bağlantı planına uygun olarak klemenslere takınız.



#### **Uyarı:**

Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan terminal ağızına takılır. Üç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağızı açılır. Tornavidi tekrar gevşetmek için kullandığınızda terminaler yeniden kapanır.


7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test etmek için hafifçe çekin
  8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj regülatörü ile bağlayın
  9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
  10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
  11. Gövde kapağını vidalayın
- Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.

### **5.3 Bir hücreli gövde**

Ex olmayan, Ex ia ve Ex d modeli için şu şekilde kullanılmaktadır.



Elektronik bölme ve bağlantı bolumesi

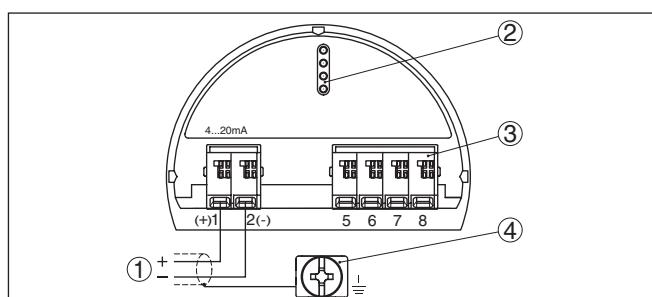

Res. 12: Tek hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bolumesi


- 1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
- 2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
- 3 Dış gösterge ve ayar birimi veya secondary sensör için
- 4 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

## 5.4 Çift hücreli gövde



Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex ia modeli için de geçerlidir.


### Elektronik bölmesi

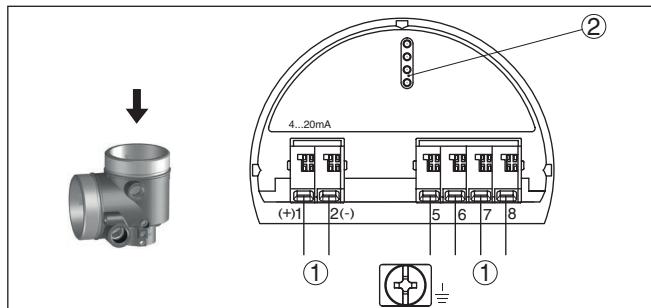

Res. 13: Elektronik bölmesi - iki hücreli gövde

- 1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
- 2 Göstergе ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için

### Bağlantı bölmesi

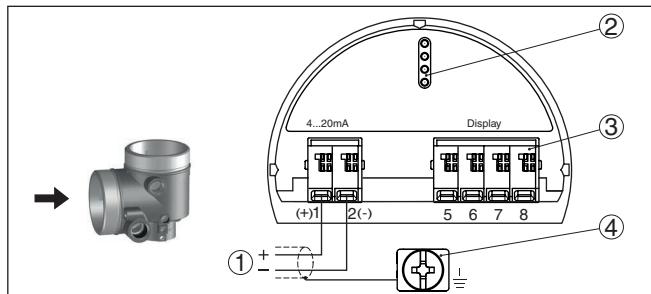


Res. 14: İki hücreli gövde - bağlantı bölmesi

- 1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
- 2 Göstergе ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
- 3 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
- 4 Kabloblendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

### Yardımcı elektronik - ek akım çıkışı

İkinci bir ölçüm değerinin elde edilmesi için, yardımcı elektroniki "ek akım çıkışlı"nı kullanabilirsiniz.


İki akım çıkışı da pasifit ve buralara elektrik verilmelidir.

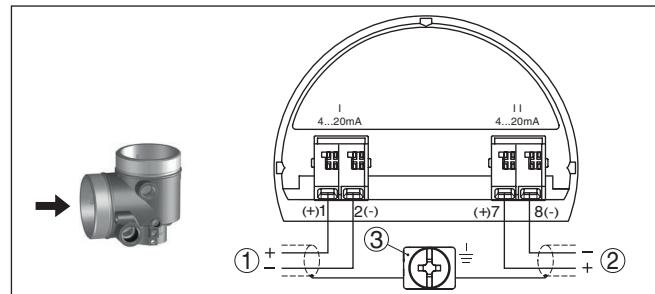

Res. 15: Bağlantı bölmesi, iki hücreli gövde, yardımcı elektronik "Ek akım çıkışı"

- 1 Birinci akım çıkışı (I) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı sensör (HART)
- 2 Ek akım çıkışı (II) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART'sız)
- 3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

#### Bağlantı alanı - PLICSMOBILE 81 radyo modülü

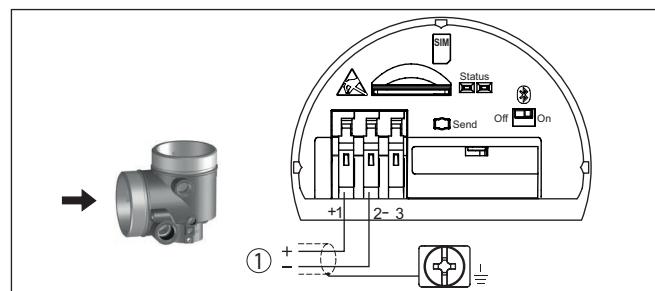


Res. 16: Bağlantı alanı - PLICSMOBILE 81 radyo modülü

- 1 Güç kaynağı

Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiyi "PLICSMOBILE"ın kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.

#### Bağlantı bölmesi - PLICSMOBILE 81 radyo modülü ve M12 x 1 fişi


Bu konfigürasyonda başka bir sensör M12 x 1 fişi ile bağlanır ve o da PLICSMOBILE'den yüklenir. Sensörler bu sırada HART-Multidrop'un içinden yönetilmelidir.

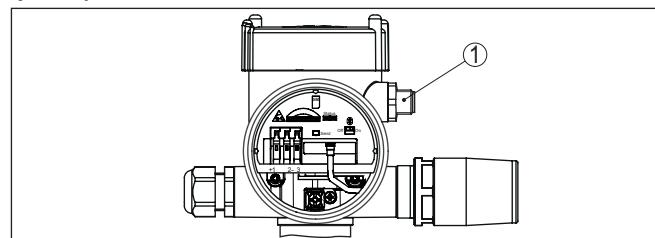

Res. 17: PLICSMOBILE 81 radyo modülü ve M12 x 1 fışına sahip sensör

- 1 Başka bir sensöre bağlanmak için kullanılan M12 x 1 dişli bağlantısı


**Bağlantı şeması - PLICSMOBILE 81 radyo modülü ve M12 x 1 fişi**

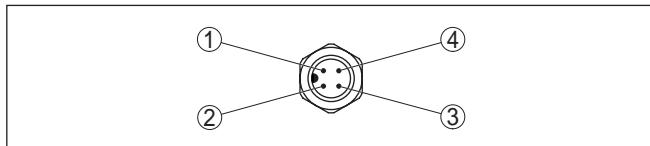

Res. 18: Bağlantı fisine bakış

Kontak pini	Terminal elektronik modül başka sensör	Fonksiyon/Kutupsallık
1	1 terminali	Elektrik sağlama/Artı (+)
2	-	kullanma
3	2 terminali	Elektrik sağlama/Eksi (-)
4	-	kullanma

**Bağlantı örneği - VEGA sensör bağlantı kablosu üzerinden PLICSMOBILE 81 radyo modülü ve plics® sensörü**

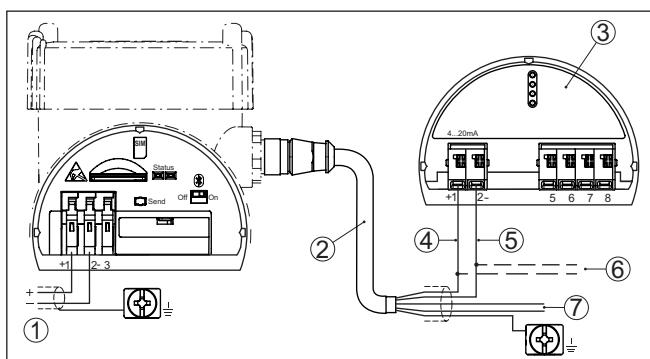


Res. 19: Bağlantı, güç kaynağı ve plics® sensörü

- 1 PLICSMOBILE T81 gerilim beslemesi ve bağlı sensörler
- 2 Sensör bağlantı kablosu
- 3 plics® serisinden HART sensörü
- 4 Sensör kaynağı/HART iletişim için kahverengi kablo (+)
- 5 Sensör kaynağı/HART iletişim için mavi kablo (-)
- 6 Diğer HART sensörlerin bağlantısı
- 7 Yalıtılması gereken kullanılmamış teller (Ex modelinde yok)

## 5.5 Ex d ia iki hücreli gövde


### Elektronik bölmesi

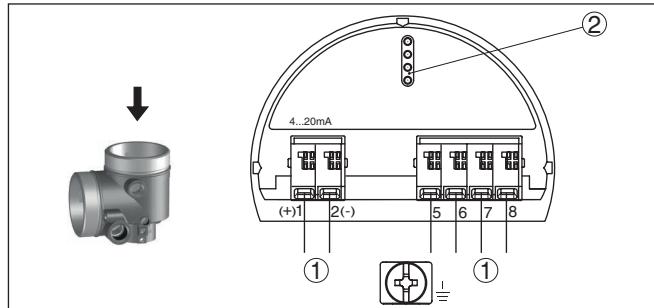

Res. 20: Elektronik bölmesi - iki hücreli gövde


- 1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
- 2 Göstergə ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için

### Bağlantı bölmesi

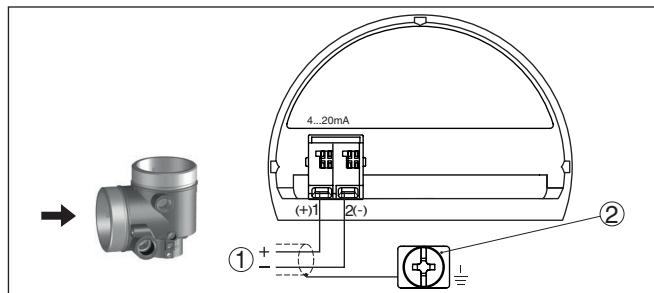


Res. 21: Ex d ia iki hücreli gövde - bağlantı bölmesi

- 1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
- 2 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

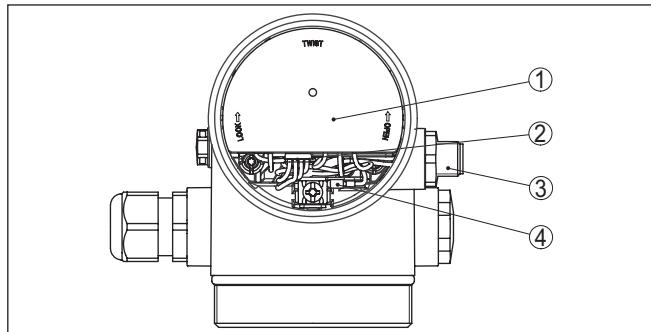**Elektronik bölmesi****5.6 VEGADIS adaptörü ile iki hücreli gövde**

Res. 22: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için VEGDIS adaptörlü elektronik bölmesine bakış

- 1 VEGADIS Adaptörü
- 2 İç fiş bağlantısı
- 3 M12 x 1 konektör

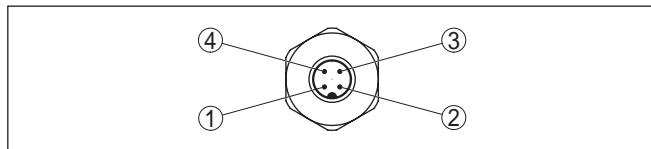**Fiş bağlantısının atanması**


Res. 23: M12 x 1 konnektöre bakış

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

Kontak pini	Sensör içinde renkli bağlantı kablosu	Klemens Elektronik modül
Pin 1	Kahverengi	5
Pin 2	Beyaz	6
Pin 3	Mavi	7
Pin 4	Siyah	8

## 5.7 Gövde IP66/IP68 (1 bar)

**Tel atama bağlantı kablosu**

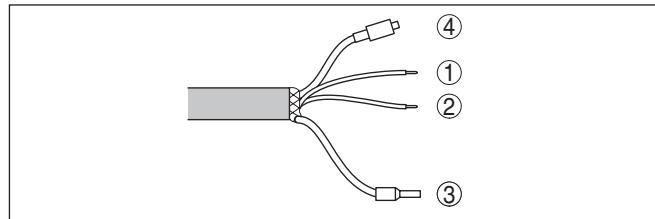


Res. 24: Tel atama bağlantı kablosu

- 1 Kahverengi (+): Güç kaynağı veya değerlendirme sistemi için
- 2 Mavi (-): Güç kaynağı veya değerlendirme sistemi için
- 3 Blendaj
- 4 Filtre elemanlı basınç eşitleme kapileri

## 5.8 Dış gövde


**Terminal bölmesi - Gövde soketi**

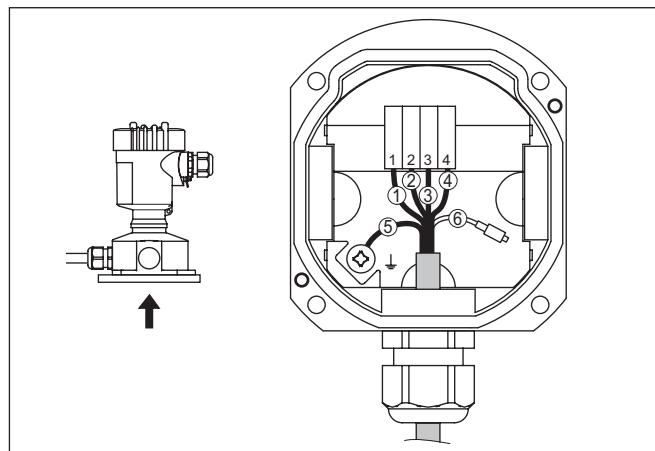

Res. 25: Proses grubunun gövde soketinin içine bağlantısı

- 1 Sarı
- 2 Beyaz
- 3 Kırmızı
- 4 Siyah
- 5 Blendaj
- 6 Basınç eşitleme kapileri


## **Elektrik için elektronik ve bağlantı bölmesi**

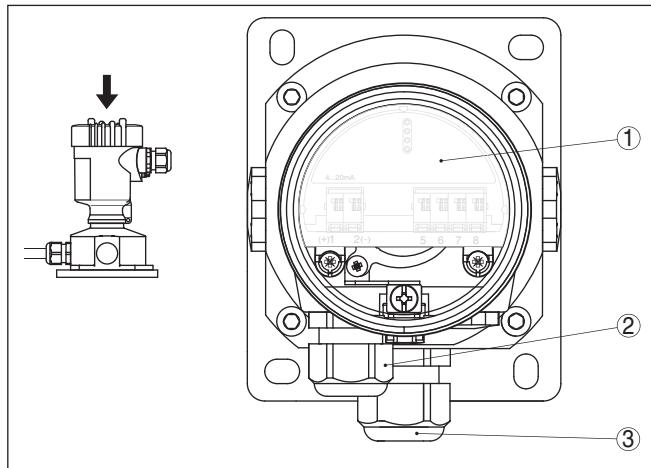

Res. 26: Elektronik bölüm ve bağlantı bölümlesi

- 1 Elektronik modül
- 2 Güç kaynağı için dişli kablo bağlantısı
- 3 Bağlantı kablosu için dişli kablo bağlantısı ölçüm algılayıcısı

## **Elektronik bölüm ve bağlantı bölümlesi**

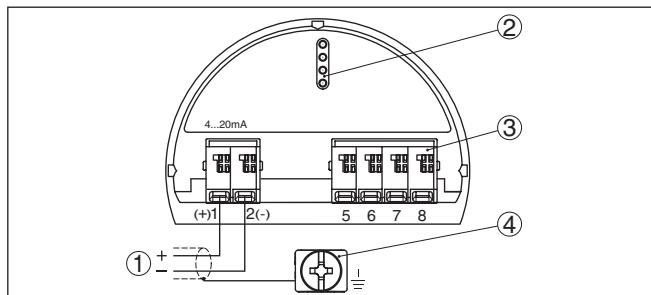


Res. 27: Tek hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölümlesi

- 1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
- 2 Göstergé ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
- 3 Dış gösterge ve ayar birimi veya secondary sensör için
- 4 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

## Bağlantı örneği ek akım çıkışı

### 5.9 Bağlantı örneği

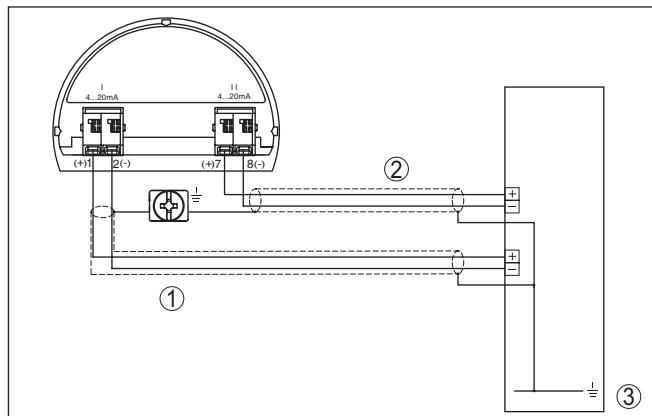

Res. 28: Bağlantı örneği VEGABAR 86 ek akım çıkışı

- 1 Elektrik ve sinyal akım devresi - Sensör
- 2 Sinyal akım devresi ek akım çıkışı
- 3 Giriş kartı BPK

Sensör	Elektrik devresi	Giriş kartı BPK
Uç 1 (+) pasif	Elektrik ve sinyal akım devresi - Sensör	Giriş 1 uç (+) aktif
Uç 2 (-) pasif	Elektrik ve sinyal akım devresi - Sensör	Giriş 1 uç (-) aktif
Uç 7 (+) pasif	Sinyal akım devresi ek akım çıkışı	Giriş 2 uç (+) aktif
Uç 8 (-) pasif	Sinyal akım devresi ek akım çıkışı	Giriş 2 uç (-) aktif

### 5.10 Açma fazı

Cihazın güç kaynağına bağlanmasıından veya gerilimin geri gelmesinden sonra cihaz kendi kendine bir test yapar:

- Elektroniğin iç testi
- Bir durum bildiriminin display'de veya bilgisayarda gösterimi
- Çıkış sinyali, ayarlanan arıza akımına sıçramaktadır

Aktüel ölçüm değeri sonra sinyal hattına aktarılır. Değer, örn. fabrika eşitlemesi gibi daha önce yapılmış ayarları da dikkate almıştır.

## 6 Göstergе ve ayar modülü ile devreye alma

### 6.1 Göstergе ve ayar modülüne nü kullanılması

Göstergе ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.

Şu prosedürü izleyin:


1. Gövde kapağının vidasını söküн
2. Göstergе ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdeden kapağına takip iyice sıkın

Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.

Göstergе ve ayar modülüne nü enerjisi sensör tarafından sağlanır, başka bir bağlantıya gerek yoktur.



Res. 29: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede göstergе ve ayar modülüne nü çalıştırılması

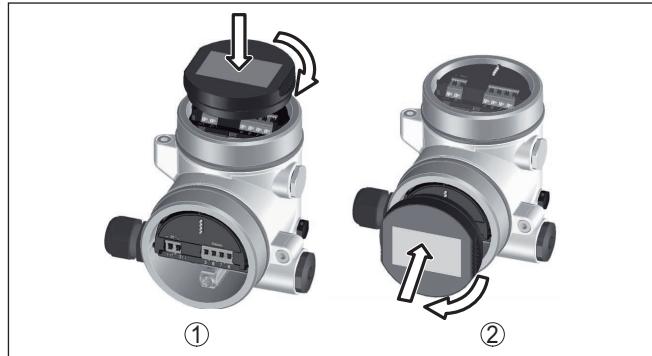


Res. 30: Göstergе ve ayar modülüni iki hücreli gövdeye montajı

- 1 Elektronik bölümde
- 2 Bağlantı bölümde

**Uyarı:**

Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir göstergе ve ayar modülü ile donatmak isterkeniz, izleme pencereli bir yüksek kapak kullanılması gereklidir.

## 6.2 Kumanda sistemi

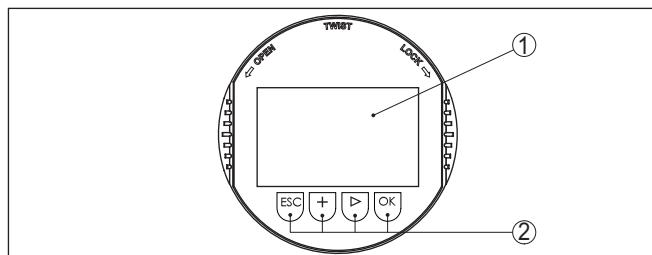

Res. 31: Göstergе ve kumanda elemanları

- 1 Sıvı kristal ekran
- 2 Kumanda tuşları

### Tuş fonksiyonları

- **[OK]** tuşu:
  - Menüye genel bakışa geç
  - Seçilen menüyü teyit et
  - Parametre işle
  - Değeri kaydet
- **[>]** tuşu:
  - Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
  - Listeye yapılacak girişi seç
  - Menü seçenekleri seç
  - Düzeltme pozisyonunu seç
- **[+]** tuşu:
  - Bir parametrenin değerini değiştir


- **[ESC]** tuşu:
  - Girilen bilgileri iptal et
  - Üst menüye geri git

### Kumanda sistemi

Cihazı göstergе ve ayar modülünün dört düğmesini kullanarak çalıştırıyorsunuz. LC göstergesinde münferit menü seçenekleri görülmektedir. Münferit düğmelerin fonksiyonlarını lütfen önceki grafikten öğrenin.

### Kontrol sistemi - Manyetik pim üzerinden tuşlar

Göstergе ve ayar modülünün Bluetooth modelinde alternatif olarak manyetik bir pim yardımıyla kullanma seçeneği bulunmaktadır. Bu, göstergе ve ayar modülünün dört tuşunu sensör gövdesinin izleme pencereli kapalı kapağından aktive eder.

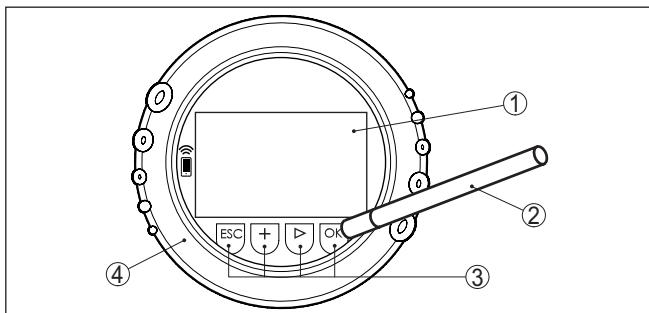

Res. 32: Göstergе ve kumanda elemanları - Manyetik pimden kumanda ile

- 1 Sıvı kristal ekran
- 2 Manyetik pim
- 3 Kumanda tuşları
- 4 İzleme pencereli kapak

### Zamanla ilgili fonksiyonlar

**[+]**- ve **[>]** düğmelerine bir kez basıldığında düzeltlenen değer ya da ok bir değer değişir. 1 sn'den fazla süre düğmeye basıldığında değişiklik kalıcıdır.

**[OK]** ile **[ESC]** tuşlarına aynı anda 5 sn'den daha uzun süre basıldığında temel menüye atlanır. Menü dili de "İngilizce"ye döner.

Sistem, son kez tuşa bastıktan yak. 60 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner. Bu kapsamda, önceden **[OK]** ile teyitlenmemiş değerler kaybolur.

### 6.3 Ölçüm değerinin göstergesi

#### Ölçüm değerinin göstergesi

**[>]** tuşu ile üç farklı göstergе modu arasında seçim yapabilirsiniz. İlk şekilde seçilen ölçüm değeri büyük harflerle gösterilir.

İkinci şekilde, seçilen ölçüm değeri ve bununla ilgili bir çubuk grafiği gösterilmektedir.

Üçüncü şekilde, seçilen ölçüm değeri ve seçilen ikinci bir ölçüm değeri (ör. Sicaklık değeri) gösterilir.



Cihazı devreye alırken "OK" tuşıyla "Dil" seçeneğine ulaşabilirsiniz.

### Dil seçeneği

Bu menü seçeneği diğer parametrelerin istenilen ülke dilinde yapılmasına olanak tanımaktadır.



"[>]" tuşuna basarak istediğiniz dili seçin. "OK" tuşundan da seçeneği onaylayıp, ana menüye geçebilirsiniz.

Belirlenen seçeneğin sonradan değiştirilmesi "Devreye alma - Ekran, Menü Dil" menü seçeneğinden dilediğiniz zaman yapılabilir.

### 6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma

Sensörün hızı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, göstergе ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma" seçeneğini seçin.



Adımları [>] tuşuna dokunarak belirleyin.

Son adım tamamlandıktan sonra kısa süre geçmeden ekranda "Hızlı devreye alma başarıyla tamamlandı" görüntülenir.

Ölçüm göstergesinin [>]- veya [ESC] düğmelerine basılarak veya 3 sn sonra otomatik olarak eski yerine atlaması



#### Uyarı:

Takip edilecek adımları ve açıklamalarını sensörün kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

"Genişletilmiş kullanım" hakkında bilgileri bir sonraki alt bölümde bulabilirsiniz.


### 6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım

"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı olduğu kullanımrlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörmeli dir.



### Ana menü

Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:

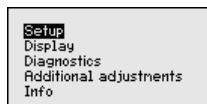

**Devreye alım:** Ölçüm yerlerinin isimleri, uygulama, birimler, pozisyon düzeltme ayarı, seviye ayarı ve sinyal çıkışı, kullanıma kilitleme/kullanımı serbest bırakma gibi özellikler

**Ekran:** Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları

**Tanı:** Cihaz durumu, ibre ve simülasyon hakkında bilgiler

**Diğer ayarlar:** tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu

**Bilgi:** Cihazın adı, donanım ve yazılım versiyonu, fabrika kalibrasyon tarihi, sensörün özellikleri



#### Uyarı:

Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münerit alt menüler peş peşe seçiliğinde doğru parametreler girilmelidir. Sırayı mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.

Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.

#### 6.5.1 Devreye alma

##### Ölçüm yeri ismi

"Sensör tagı" menü seçeneklerinden on iki karakterli ölçüm yeri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Bu şekilde sensöre açık bir tanım verilebilir (örn. ölçüm yeri ismi veya tank veya ürün tanımı). Dijital sistemlerde ve büyük sistemlerin dokümantasyonunda her ölçüm yeri net bir tanımlanmasının olması için başka bir anlam içermeyen bir tanım verilmelidir.

Karakterler şunlardan oluşmaktadır:

- A'dan Z'ye tüm harfler
- 0'dan 9'a tüm sayılar
- Özel karakterler +, -, /, -



##### Uygulama

Bu menü seçeneklerinde elektronik fark basıncı için arabirim sensörünü etkinleştirin/etkisiz hale getirin ve uygulamayı seçin.

VEGABAR 86 proses basıncı ve seviye ölçümlerinde kullanılır. Teslimat durumunda ölçüm ayarı, *dolum seviyesi*ndedir. Başka bir ölçüme geçilmesi bu menüden yapılır.

Bir arabirim sensörü bağla **madiysanız**, bunu "Pasifleştir" ile onaylayınız.

Seçtiğiniz uygulamaya bağlı olarak, bundan sonraki farklı alt bölümlerde açıklanan farklı kullanım adımları sizin için önemli olacaktır. Her bir adımının açıklamalarını bu alt bölümlerde bulacaksınız.

Setup Measurement loop name Application Units Sensor mounting correction Adjustment ▼	Fark basıncı elek. için bağımlı birin <b>Pasif konumda!</b> Uygulama <b>Dolum seviyesi</b> ▼	Second Device for el. differential pressure Disable ✓ Enable
---	--	---

İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri **[OK]** ile kaydedin ve **[ESC]** ve **[→]** ile sonraki menüye geçin.

## Birimler

Bu menü seçeneklerinde cihazın seviyeleme birimleri belirlenmektedir. Seçtiğiniz uygulama, "Min. seviyeleme (zero)" ve "Maks. seviyeleme (span)" menü seçeneklerinde gösterilen birimleri belirler.

### Seviyeleme birimi:

Units of measurement <b>m</b> ▼	Units of measurement <b>bar</b> ✓ Pa kPa MPa	Units of measurement psi mmH2O ✓ mmHg inH2O inHg
------------------------------------	--	---

Dolum seviyesi, yükseklik birimine bağlı olarak ayarlanacaksa, daha sonra seviyeleme ayarında ayrıca malzemenin yoğunluğu da girilmeliidir.

Ayrıca cihazın ısı değeri birimi belirlenmelidir. Yapılan seçim, "İibre Isı" ve "Dijital çıkış sinyali değişkenleri" menü seçeneklerinde gösterilen birimleri belirler.

### Sıcaklık birimi:

Units of measurement <b>m</b> ▼	Temperature unit <b>°C</b> ▼	Temperature unit ✓ °C K °F
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri **[OK]** ile kaydedin ve **[ESC]** ve **[→]** ile sonraki menüye geçin.

## Konum düzeltme

Cihazın hangi şekilde monte edildiği özellikle diyafram kontalı sistemlerde ölçüm değerine etki edebilir (offset). Konum düzeltmesi bu offset'i telafi eder. Bu telafi sırasında, aktüel ölçüm değeri aktarılır. Göreli basınç ölçüm hücrelerinde ayrıca manüel bir offset yapmak mümkündür.

Setup Application Units Sensor mounting correction Adjustment Damping ▼	Sensor mounting correction Offset = -0.0003 bar 0.0001 bar	Sensor mounting correction Auto.correction Edit
---	---	---



### Uyarı:

Güncel ölçüm değeri otomatik olarak kabul edileceğinde bu değer örtülü dolum malzemesi veya statik basınç değeri nedeniyle tahrif edilmemelidir.

Manüel konum düzeltmede offset değeri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunun için "Edit etme" işlevini seçerek istediğiniz değerini giriniz.

Girdiğiniz değerlerleri **[OK]** ile kayıt ediniz; **[ESC]** ve **[→]** ile bir sonraki menü seçeneğine geçiniz.


Konum düzeltmesini bitirdikten sonra, aktüel değer 0'a göre ayarlanmış olur. Düzeltme değeri, offset değerini gösteren display'de sayının öndeğindeki matematiksel işaretin tersi ile gösterilir.

Pozisyon düzeltme ayarı sınırsız defa tekrarlanabilir. Ancak düzeltme değerlerinin toplamının, nominal ölçüm aralığının  $\pm 50\%$ 'ını aşması halinde artık pozisyon düzeltmesi yapılamaz.

### Parametrelemeye örnek

VEGABAR 86 "Uygulama" menü seçeneklerinde seçilmiş bulunan proses büyülüğinden bağımsız olarak bir basınç değeri ölçer. Seçilen proses büyülüğünün doğru verilebilmesi için çıkış sinyaline % 0 ile % 100 arasında bir değer girilmeli olması gereklidir (seviyeleme ayarı).

Seviye ayarı için basınç (ör. dolu veya boş haznede dolum seviyesi için) girilirse, aşağıdaki örnek dikkate alınmalıdır:

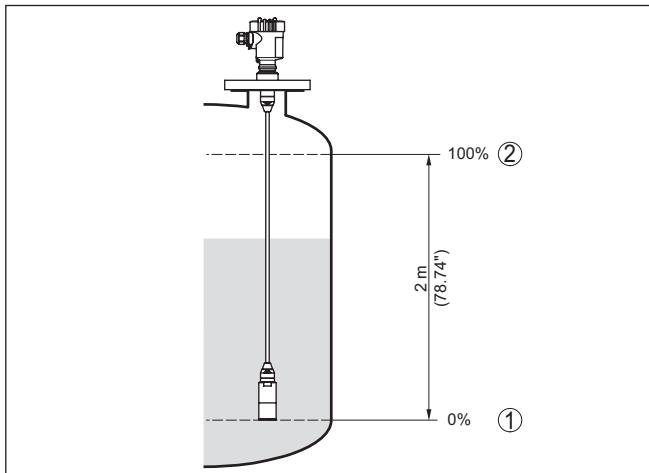

Res. 33: Parametreleme örneği Min. seviyeleme / Maks. seviyeleme Seviye ölçümü

1 Min. dolum seviyesi = % 0 0,0 mbar'a eşittir

2 Maks. dolum seviyesi = % 100 196,2 mbar'a tekabül eder

Bu değerler bilinmiyorsa, doluluk seviyesinden de (örn. % 10 ile % 90 şeklinde) seviyeleme yapılabilir. Gerçek dolum yüksekliği bu değerlerden hesaplanır.

Gerçek doluluk durumu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz, minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksiz yapılmıştır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da önceki alandan yapılabilir.



#### Uyarı:

Ayar aralıkları aşıldığında, girilen değer aktarılmaz. Edit işlemi [**ESCI**] yarında kesilebilir veya ayar aralığı dahilinde bir değer girilerek düzeltilebilir.

### Min. seviyeleme - Dolum seviyesi

Şu prosedürü izleyin:

- "[->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.  
Sonra [->] ile "seviyeleme ayarı"ni, arkasından da "Min. seviyeleme ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.



- [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
- İstediğiniz yüzde değerini [+/-] ile ayarlayın, (örn. % 10) ve [OK] ile kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
- Min. dolum seviyesine ait değeri (örn. 0 mbar) giriniz.
- Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak seviye ayarını maksimuma getirin.

Min. seviyeleme tamamlanmıştır.

Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek ölçüm değerini girin.

#### **Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi**

Şu prosedürü izleyin:

- Sonra [->] ile maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] ile teyit edin.



- [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
- İstediğiniz yüzde değerini [+/-] ile ayarlayın, (örn. % 90) ve [OK] ile kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
- Yüzdelik değere uygun olan dolu hazne için basınç değerini (örn. 900 mbar) giriniz.
- [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet

Maks. seviyeleme tamamlanmıştır.

Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek ölçüm değerini girin.

#### **Sönümlerleme**

Proses koşullarına uygun ölçüm oynamalarının sökümlemesi için bu menü seçeneğinden 0 ... 999 sn'lik bir sökümlemi ayarlayın. Bunu 0,1 sn'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz.


Belirlenen entegrasyon süresi, dolum seviyesi ve proses basıncı ölçü mü için de elektronik fark basıncının tüm uygulamaları için de etkindir.



Fabrika ayarı 0 sn'lık bir sökümlemedir.

## Lineerizasyon

Bir linearizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır (örn. yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi isteniyorsa). Bu hazne için uygun linearizasyon eğimi bulunmaktadır. Linearizasyon eğimleri, yüzdesel doluluk yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı belirtirler. Linearizasyon ölçüm değerlerinin gösterimi ve elektrik çıkış için geçerlidir.

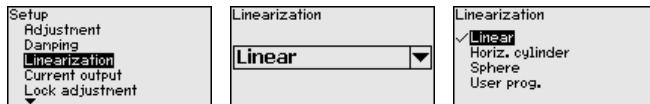

Debi ölçümü ve "Linear" seçeneğinde gösterge ve çıkış (yüzdelik değer/akım) "Fark basınç" a göre lineerdir. Bu şekilde örneğin bir debi hesaplayıcısı beslenebilir.

Debi ölçümü ve "Kökü alınmış" seçeneğinde gösterge ve çıkış (yüzdelik değer/akım) "Debi" ye göre lineerdir.<sup>2)</sup>

İki taraflı (çift yönlü) debide negatif fark basınç mümkün değildir. Bu, "Minimum ayar - debi" menü seçenekinde dikkate alınmalıdır.

### Dikkat:



WHG'ye göre bir taşma güvenliği parçası olarak kullanılacak her sensör için aşağıda yazılanlar dikkate alınmalıdır:

Bir linearizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapıldıktan) dikkate alınmalıdır.


## Akım çıkışı

"Akım çıkışı" menü seçeneklerinde akım çıkışının tüm özelliklerini belirleyin.

Entegre ek elektrik çıkışı olan cihazlarda her bir elektrik çıkışının özelliği münferit şekilde ayarlanır. Aşağıdaki açıklamalar her iki elektrik çıkış için de geçerlidir.

## Akım çıkışı (mod)


"Akım çıkışı modu" menü seçenekinden ariza durumundaki çıkış çizgisini ve akım çıkışı davranışını belirleyin.

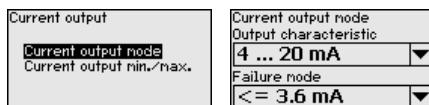

Fabrika ayarı çıkış çizgisi için 4 ... 20 mA, arza modu için < 3,6 mA.

## Akım çıkışı, (min./maks.)

"Akım çıkışı Min./Maks." kullanımındaki akım çıkışı davranışını belirleyin.

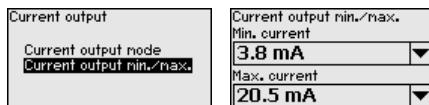


Fabrika ayarı için min. akım 3,8 mA, maks. akım 20,5 mA'dır.

<sup>2)</sup> Cihazın sabite yakın bir sıcaklığı ve statik basıncı olduğu gözlemeyle; cihaz, eğimin kökünü kullanarak diferansiyel basınçtan debiyi hesaplar.

### **Ayar olanağının kilitlenmesi/kilidinin açılması**

"*Kullanımı kilitle/Yeniden serbest hale getir*" menü seçeneğini kullanarak sensör parametrelerinin istemeden veya yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyin.

Bu, dört haneli bir PIN'in girilmesiyle gerçekleşir.

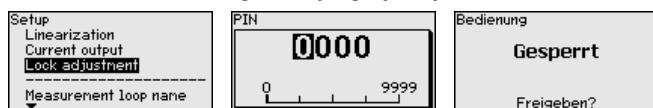

PIN (şifre) aktif konumda olduğunda sadece şu kullanım fonksiyonları PIN (şifre) girilmeden çalışabilir:

- Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
- Sensördeki verilerin göstergeler ve ayar modülünden okunması

Sensörün yeniden serbestçe kullanılması (kilidinin açılması) aynı zamanda herhangi bir menü seçeneğinde PIN şifresi girilerek de yapılmaktadır.




#### **Dikkat:**

PIN aktif olduğunda PACTware/DTM ve diğer sistemler üzerinden de kullanım yapılamaz.

### **6.5.2 Ekran**

#### **Dil**

Bu menü seçeneği sizin istediğiniz ülkenin dilini kullanmanıza izin verir.

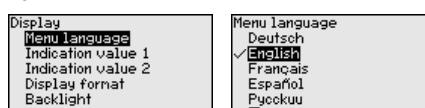


Aşağıdaki diller mevcuttur:

- Deutsch
- İngilizce
- Fransızca
- İspanyolca
- Rusça
- İtalyanca
- Hollandaca
- Portekizce
- Japonca
- Çince
- Polonyaca
- Çekçe
- Türkçe

VEGABAR 86 teslimat sırasında İngilizce ayaradır.

### **Göstergelerin değerleri 1 ve 2**

Bu menü seçeneğinden hangi ölçüm değerinin ekranda görüntüleneceğini belirleyin.

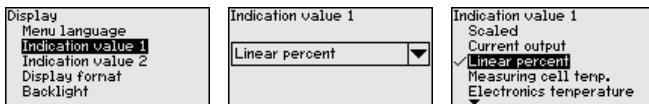

Göstergе değerinin teslimat durumundaki ayarı "Lin.yüzde"dir.


**Göstergе форматları 1 ve 2** Bu menü seçenekinden, ölçüm değerinin ekranda virgülden sonra kaç tane basamak geleceğini belirlersiniz.



Göstergе formatının teslimat durumundaki ayarı "Otomatik"dir.

## Aydınlatma

Göstergе ve ayar modülünün display'inin bir arka plan aydınlatması vardır. Bu menü seçenekinde aydınlatma açılır. Gerekli işletim gerilimi için "Teknik veriler" bölümüne bakınız.

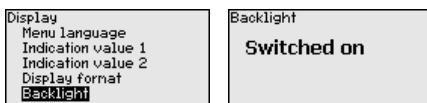

Teslimat durumunda aydınlatma açıktır.

### 6.5.3 Tanı

#### Cihaz durumu

Bu menü seçenekinde cihazın durumu görüntülenmektedir.




Arıza halinde arıza kodu (örneğin F017), arıza tanımı (örneğin "Ayar süresi çok kısa") ve servis amacıyla dört haneli bir numara gösterilir. Arıza kodlarını ve tanımlarını, nedenlerini ve giderilmelere ilişkin açıklamaları "Asset Management" bölümünde bulabilirsiniz.

#### İbre basınç

Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir. "İbre basınç" menü seçenekinde iki değer gösterilir.

Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine getirebilirsiniz.

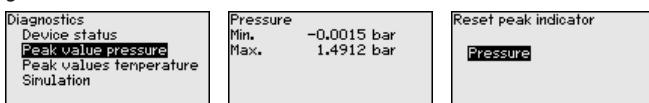

#### İbre - Sıcaklık

Sensörde, ölçüm hücresinin ve elektronik ısısının minimum ve maksimum ölçüm değerleri kayıt edilir. "İbre Işı"da her iki değer de gösterilir.

Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine getirmeniz mümkündür.

<b>Diagnostics</b> Device status Peak value pressure Peak values temperature Simulation	<b>Measuring cell temp.</b> Min. 20,26 °C Max. 26,59 °C Electronics temperature Min. -32,80 °C Max. 38,02 °C	<b>Reset peak indicator</b> <b>Measuring cell temp.</b> Electronics temperature
---	---	---

## Simülasyon

Bu menü seçeneklerinden ölçüm değerlerini simüle edebilirsiniz. Bu sayede örn. çıkışa bağlanmış göstergeler cihazları ve kablolu sistemlerin giriş kartı kullanılarak sinyal yolu test edilir.

<b>Diagnostics</b> Device status Peak value pressure Peak values temperature Simulation	<b>Simulation</b> <b>Druck</b> Prozent Stromausgang Lin. Prozent Messzellenemp. ▼	<b>Simulation</b> <b>Activate simulation?</b>
<b>Simulation running</b> Pressure <b>0.0000 bar</b>	<b>Simulation running</b> <b>+0.0000 bar</b> -0.5000 1.5000	<b>Simulation</b> <b>Deactivate simulation?</b>

İstediğiniz simülasyon büyülüğünü seçin ve istediginiz sayıyı girin.

Simülasyonu durdurabilmek için **[ESC]** düğmesine basarak "Simülasyonu durdur" ve **[OK]** tuşlarıyla işlemi teyit edin.



### Dikkat:

Simülasyon devam ederken simüle edilen değer 4 ... 20 mA elektrik değeri ve 4 ... 20 mA/HART cihazlarında ayrıca dijital HART sinyali olarak verilir. Asset Management fonksiyonu çerçevesinde "Maintenance" durum mesajı bildirilir.



### Uyarı:

Sensör manüel durdurma olmaksızın simülasyonu 60 dakika sonra otomatik olarak durdurur.

## 6.5.4 Diğer ayarlar

### Tarih/Saat

Bu menü seçeneklerinde sensörün dahili saatinin ayarı yapılır. Yaz/kış saatı burada yapılmaz.

<b>Additional adjustments</b> Date/Time Reset Copy instr. settings Scaling Current output ▼	<b>Format</b> <input checked="" type="checkbox"/> 24 hours 12 hours
---	---

### Sıfırlama

Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre ayarları eski konumuna getirilir.

<b>Weitere Einstellungen</b> Datum/Uhrzeit <b>Reset</b> Geräteeinstell. kopieren Skalierung Stromausgang ▼	<b>Reset</b> <b>Auslieferungszustand</b> Basisseinstellungen
--	--

Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:

**Teslimattaki durumu:** Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre ayarlarının (verilen siparişte istenilen ayarlar da dahil olmak üzere) eski durumuna getirilmesi. Hem serbest programlanabilen linearizasyon eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.

**Temel ayarlar:** Her cihaz için özel parametre ayarları da dahil olmak üzere tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem linearizasyon eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.



### Uyarı:

Cihazın standart değerlerini "Menüye genel bakış" bölümünde bulabilirsiniz.

## Cihaz ayarlarının kopyalanması

Bu fonksiyonla cihaz ayarları kopyalanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur:

- **Sensörden okunması:** Sensördeki verilerin okunması ve göstergе ve ayar modülüne kaydedilmesi
- **Sensöre yazılması:** Göstergе ve ayar modülündeki verilerin sensöre kaydedilmesi

Bu kapsamda, göstergе ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya da ayarları kaydedilir:

- "Devreye alma" ve "Göstergе" menülerinin tüm verileri
- "Diğer ayarlar" menüsünde "Sıfırlama, tarih/saat" seçenekleri
- Serbest programlanmış linearizasyon eğimi



Kopyalanan veriler göstergе ve ayar modülünün bir EEPROM kaydedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi olduğunda dahi bunlara ulaşılır. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensöre yazdırılabilir veya bir elektroniğin değiştirilmesine karşılık veri güvenliğini sağlamak amacıyla muhafaza edilebilirler.




### Uyarı:

Veriler sensöre kayıt edilmeden önce, sensöre uygun olup olmadıkları kontrol edilir. Kontrol işlemi sırasında kaynak verilerindeki sensör tipi ve erek sensör gösterilir. Verilerin sensöre uygun olmaması halinde, bir hata bildirimi yapılır veya bu fonksiyon bloke edilir. Kayıt işlemi verilerin uygunluğu onaylandıktan sonra yapılır.

## Özel parametreler


Bu menü seçeneğinden özel parametreleri girebileceğiniz korunan bir alana girersiniz. Sensörün özel gereksinimleri yerine getirebilmesi için nadiren de olsa bazı parametreler değiştirilebilir.

Özel parametre ayarlarını sadece servis çalışanlarımızla görüşükten sonra değiştiretin.

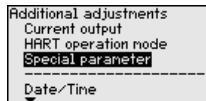


## Ölçekleme (1)

Display'de "Ölçekleme"yi menü seçeneğinden, dolum değeri için ölçekleme büyütüğünü ve ölçekleme birimini belirleyebilirsiniz (örn. hacimler l'de).

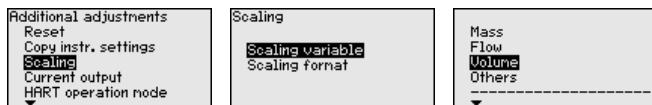**Ölçekleme (2)**

"*Ölçekleme*" menü seçeneklerinden display'de ölçekleme formatını ve doluluk ölçüm değerlerinin ölçeklemesini % 0 - % 100 arasında olacak şekilde belirleyebilirsiniz.

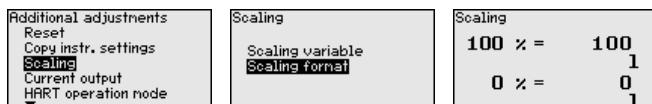
**Akım çıkışı**

"*Akım çıkışı*" menü seçeneklerinde akım çıkışının tüm özelliklerini belirleyin.


Entegre ek elektrik çıkışı olan cihazlarda her bir elektrik çıkışının özelliği münferit şekilde ayarlanır. Aşağıdaki açıklamalar her iki elektrik çıkışının içində geçerlidir.

**Akım çıkışı (Büyüklük)**


"*Akım çıkışısı büyülüklüğü*" menü seçeneklerinden akım çıkışının üzerinden hangi büyülüklükte ölçümün çıkarılacağını belirleyin.

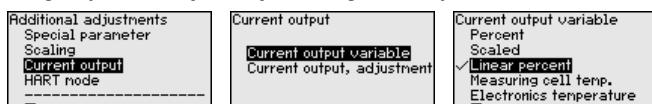**Akım çıkışı (seviye ayarı)**

Seçilen ölçüm büyülüğine göre "*Elektrik çıkışısı ayarı*" menü seçeneklerinden, 4 mA (%) ile 20 mA'nın (%100) arasındaki elektrik çıkışının hangi değere ayarlanacağını seçebilirsiniz.

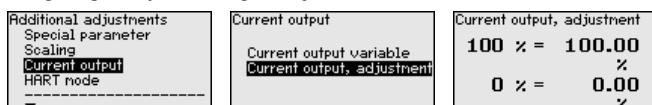

Ölçüm büyülüğü olarak ölçüm hücresi sıcaklığı seçildiyse, örneğin 0 °C 4 mA'ya ve 100 °C 20 mA'ya refere eder.

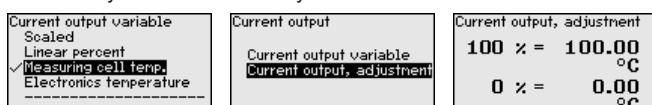
**HART modu**

Sensör "*Analog akım çıkışısı*" ve "*Sabit akım (4 mA)*" HART çalışma modlarını sunmaktadır. Bu menü seçeneklerinden HART çalışma modunu belirleyin ve Multidrop çalışmada adresi verin.

"*Sabit akım çıkışısı*" çalışma modundan iki damarlı bir hattan 63 sensöre kadar sensör çalıştırılabilir (Multidrop çalışma). Her sensöre 0 ila 63 arasında bir adres atanmalıdır.

"*Analog akım çıkışısı*" fonksiyonunu seçerseniz ve aynı zamanda bir adres numarası verirseniz Multidrop çalışmada da bir 4 ... 20 mA sinyali çıkışısı olabilir.

"*Sabit akım (4 mA)*" çalışma modunda güncel dolum seviyesinden bağımsız olarak sabit bir 4 mA sinyali verilir.

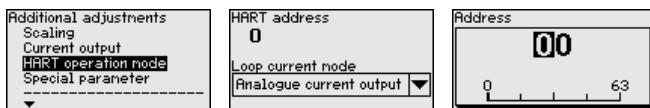


Ayar teslimat durumunda "*Analog elektrik çıkışı*"dır ve adres 00'dır.

### 6.5.5 Bilgi


#### Cihaz adı

Bu menüden seçeneğinden cihaz isimleri ve cihazın seri numarası alınır:

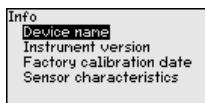


#### Cihaz modeli

Bu menü seçeneğinden sensörün donanım ve yazılım sürümü görüntülenir.

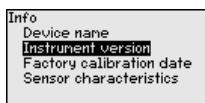


#### Fabrika kalibrasyon tarihi

Bu menü seçeneğinden sensörün fabrikada yapılan kalibrasyonunun tarihi ve sensör parametrelerinin gösterge ve ayar modüllerinden (bilgisayardan) son değiştirilme tarihi görüntülenir.

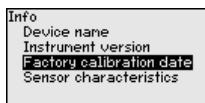

#### Sensör özellikleri

Bu menü seçeneğinden sensörün ruhsat, proses bağlantısı, conta, ölçüm aralığı, gövde ve diğer özellikleri görüntülenir.

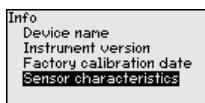

### 6.6 Menüye genel bakış

Aşağıdaki tablolar, cihazın kullanım değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir.

#### Devreye alma

Menü seçenekleri	Parametre	Standart değer
Ölçüm yeri ismi	19 alfanümerik karakter/özel karakter	Sensör

<b>Menü seçenekі</b>	<b>Parametre</b>	<b>Standart değer</b>
Uygulama	Seviye, proses basıncı	Seviye
	Elektronik fark basınç için arabirim sensör <sup>3)</sup>	Deaktive edildi
Birimler	Ayar birimi (m, bar, Pa, psi ... kullanıcı tanımlı)	mbar (Nominal ölçüm aralıkları ≤ 400 mbar) bar (Nominal ölçüm aralıkları ≤ 1 bar)
	Sıcaklık birimi (°C, °F)	°C
Konum düzeltme	Merkezden kaydırılmış (çapraz yerleşim)	0,00 bar
Seviye ayarı	Sıfır/Min. ayar	0,00 bar % 0,00
	Dilim/Maks. ayar	bar cinsinden nominal ölçüm aralığı % 100,00
Sönükleme	Bütünleşme süresi	1 san
Lineerizasyon	Lineer, yatay silindirik tank, ... kullanıcı tanımlı	Lineer
Akım çıkışı	Akım çıkışı - Mod	
	Çıkış karakteristik özelliği: 4 ... 20 mA, 20 ... 4 mA	4 ... 20 mA
	Arıza modu: ≤ 3,6 mA, ≥ 20 mA, son ölçüm değeri	≤ 3,6 mA
	Akım çıkışı - Min./Maks.	
	Min. akım: 3,8 mA, 4 mA	3,8 mA
	Maks. akım: 20 mA, 20,5 mA	20,5 mA
Kullanımın kilitlenmesi	Kilitli, serbest bırakılmış	Kilit açık

**Ekran**

<b>Menü seçenekі</b>	<b>Standart değer</b>
Menü dili	Seçilen dil
Göstergе değeri 1	Basınç
Göstergе değeri 2	Keramik ölçüm hücresi: ölçüm hücresi ısısı, °C cinsinden Metalik ölçüm hücresi: elektronik ısısı, °C cinsinden
Göstergе formatı	Virgülden sonraki basamakların otomatik olarak sayısı
Aydınlatma	Açık

**Tanı**

<b>Menü seçenekі</b>	<b>Parametre</b>	<b>Standart değer</b>
Cihaz durumu		-
İbre	Basınç	Aktüel basınç ölçüm değeri

<sup>3)</sup> Parametre, yalnızca cihaz arabirim cihazıyla bağlı olduğunda aktiftir.

Menü seçeneği	Parametre	Standart değer
Sıcaklık ibresi	Sıcaklık	Aktüel ölçüm hücreleri ve elektronik sıcaklığı
Simülasyon	Basınç, yüzdelik oran, akım çıkışı, lineerize yüzdelik oran, ölçüm hücresi sıcaklığı, elektroniğin sıcaklığı	Proses basıncı

## DİĞER AYARLAR

Menü seçeneği	Parametre	Standart değer
Tarih/Saat		Aktüel tarih/aktüel saat
Sıfırlama	Teslimat durumu, temel ayarlar	
Cihaz ayarlarının kopyalanması	Sensörden okuma, sensöre yazma	
Ölçekleme	Ölçekleme büyülüğu	I cinsinden hacimler
	Ölçekleme formатı	% 0 0 l'ye tekabül eder % 100 100 l'ye tekabül eder
Akım çıkışı	Akım çıkışı - Büyüklük	Lin. yüzde - Dolum seviyesi
	Akım çıkışı - Seviye ayarı	%0 ... 100 , 4 ... 20 mA'ya tekabül eder
Akım çıkışı 2	Akım çıkışı - Büyüklük	Ölçüm hücresi isisi (keramik ölçüm hücresi)
	Akım çıkışı - Seviye ayarı	0 ... 100 °C, 4 ... 20 mA'ya tekabül eder
HART çalışma modu	HART adresi, akım çıkışı	Adres 00, analog akım çıkışı
Özel parametreler	Servis login	Sıfırlama yok

## BİLGİ

Menü seçeneği	Parametre
Cihaz adı	VEGABAR 86
Cihaz modeli	Donanım ve yazılım versiyonu
Fabrika kalibrasyon tarihi	Tarih
Sensör özelliklikleri	Projeye özel özelliklikler

## 6.7 Parametreleme verilerini kilitle

### Kâğıt üzerinde

Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.


### Göstergе ve ayar modülü lünde

Cihazda bir göstergе ve ayar modülü donanımı varsa, parametre verileri bunun içine kaydedilebilir. Prosedürü okumak için "Cihaz Ayarlarının Kopyalanması" menüsüne gidin.

## 7 PACTware ile devreye alma

### 7.1 Bilgisayarı bağlayın


**Arayüz adaptörü yardımıyla doğrudan sensöre**

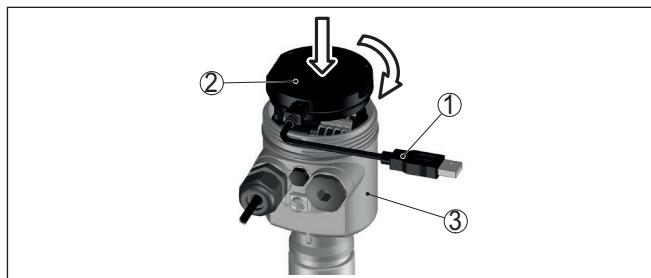

Res. 34: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması

- 1 Bilgisayara USB kablosu
- 2 VEGACONNECT arayüz adaptörü
- 3 Sensör

**Arayüz adaptörü ve HART ile**

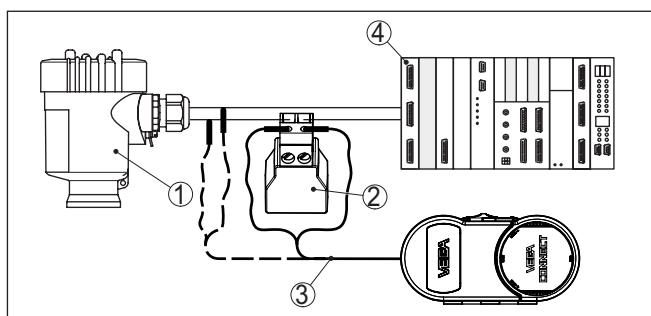

Res. 35: Bilgisayarın HART üzerinden sinyal hattına bağlanması

- 1 Sensör
- 2 HART direnci  $250 \Omega$  (Değerlendirmeye bağlı olarak seçilebilir)
- 3 2 mm'lik pini ve klemensi olan bağlantı kablosu
- 4 Analiz sistemi/PLC/Besleme gerilimi
- 5 Arayüz adaptörü (Ör. VEGACONNECT 4)



#### Uyarı:

Entegre HART dirençli (İç direnç yak.  $250 \Omega$ ) besleme yuvalarında ilaveten harici dirence gerek yoktur. Bu, ör. VEGAMET 381 und VEGAMET 391 VEGA cihazları için geçerlidir. Piyasada bulunan harici besleme yuvaları da çoğunlukla yeterli büyüklükte bir akım sınırlama direnci ile donatılmıştır. Bu durumlarda arayüz konvertörü 4 ... 20 mA hattına paralel olarak bağlanabilir (Önceki şekilde kesik çizgilerle gösterilmiştir.).

### 7.2 Parametreleme

#### Koşullar

Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standartına uygun bir cihaz


sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve mevcut tüm DTM'ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca DTM'ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.



### Uyarı:

Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncellemeye işleminin nasıl yapılacağı da yine internette mevcuttur.

Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan ve internetten indirilebilen "< DTM Collection/PACTware" kullanma kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACTware ve VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.

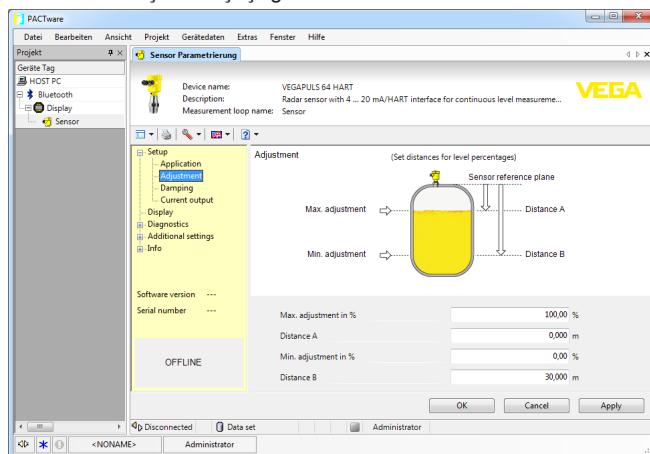

Res. 36: Bir DTM görünümü örneği

### 7.3 Parametreleme verilerini kilitle

Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve kaydedilmesi tavsiye olunur. Bulardan böylesce kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.

## 8 Diğer sistemlerle devreye alma

### 8.1 DD kontrol programları

Cihazın, AMST™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.

Dosyalar [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) ve "Software" internet adresinden indirilebilir.

### 8.2 Field Communicator 375, 475

Cihazın, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendirilmesi için EDD cihaz tanımları mevcuttur.

EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için, üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç vardır. Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin vermesiyle yeni EDD'ler otomatik olarak yazılımın cihaz kataloğu alınırlar ve daha sonra bir field communicator'a aktarılabilirler.

HART iletişiminde universal komutlar ve genel uygulama komutlarının bir kısmı desteklenir.

## 9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis

### 9.1 Bakım

**Bakım**

Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir bakım yapılmasına gerek yoktur.

**Yapışmalara karşı ön-lemeler**

Bazı uygulamalarda zarda biriken dolum malzemesi ölçüm sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle çok madde birikmemesi ve özellikle katılma durumlarının önlenmesi için her sensörün ve uygulamanın ihtiyacına uygun önlemler alın.

**Temizleme**

Temizleme alışkanlığı cihazdaki model etiketi ile işaretlerin görünmesini sağlar.

Şu maddelere dikkat edin:

- Sadece gövde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanın
- Sadece cihaz koruma sınıfına uyan temizlik yöntemlerini uygulayın

### 9.2 Tanı hafızası

Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa da verilere bir şey olmaz.

**Ölçüm değeri belleği**

Dönüşümlü bir belleğe 100.000 ölçüm değerine kadar veri kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.

Cihazın modeline bağlı olarak kayıt edilen değerler örneğin şunlardır:

- Seviye
- Proses basıncı
- Diferansiyel basıncı
- Statik basınç
- Yüzde değer
- Ölçeklenmiş değerler
- Akım çıkışı
- Lin. yüzde
- Ölçüm hücresi ısisı
- Elektronik sıcaklığı

Ölçüm değeri belleği teslimatta aktifdir ve basınç değerini, ölçüm hücresinin ısisini, elektronik fark basınçta statik basıncı da her 10 saniyede bir belleğe kayıt eder.

Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletişim sistemi ile belirlenir. Bu sayede veriler okunur ve gereklirse sıfırlanır.

**Olay belleği**

500'e kadar olay tarih/zaman kaydı ile birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinmez. Her kayıt tarih/saat, olayın tipi, olay tanımı ve değer gibi bilgileri içerir.

Olay tipleri örneğin şunlardır:

- Bir parametrenin değiştirilmesi
- Açıma ve kapatma zamanı

- Durum mesajları (NE 107 gereğince)
- Hata mesajları (NE 107 gereğince)

Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim sistemi ile okunur.

### **9.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu**


Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları "Tanı" menü seçenekinde söz konusu ayar aracında görülür.

#### **Durum mesajları**

Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:

- Kesinti
- Fonksiyon kontrolü
- Spesifikasiyon dışında
- Bakım ihtiyacı

ve pictogramlar ile belirtilir:

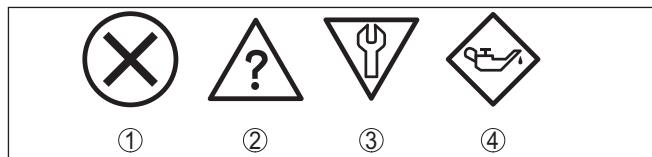

Res. 37: Durum mesajlarının pictogramları

- 1 Arıza (Failure) - kırmızı
- 2 Spesifikasiyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
- 3 Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
- 4 Bakım (Maintenance) - Mavi

#### **Arıza (failure):**

Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz bir arıza mesajı verir.

Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.

#### **Fonksiyon kontrolü (function check):**

Cihazda çalışılmakta, ölçüm değeri geçici olarak geçerli değil (örneğin, bir simülasyon sırasında)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

#### **Spesifikasiyonun dışı (out of specification):**

Cihaz spesifikasiyonu aşıldığından dolayı ölçüm değeri güvenilir değil (örneğin, elektronik sıcaklığı)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

#### **Bakım ihtiyacı (maintenance):**

Diş etkiler sonucu cihazın fonksiyonu kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir. Cihazın (örneğin, yapışmalar nedeniyle) yakın zamanda arızalanma ihtimali olabileceğinden, cihazın bakımını şimdiden planlayın.

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

## Failure

Kod Metinli bildirim	Neden	Sorun giderme	DevSpec State in CMD 48
F013 Geçerli ölçüm değeri mevcut değil	Fazla basınç veya düşük basınç Ölçüm hücresi bozuk	Ölçüm hücresini değiştir Cihazı onarına gönderin	Byte 5, Bit 0 / Byte 0 ... 5
F017 Ayar süresi çok kısa	Seviye ayarı belirtilen değerlerin dışında kalmıyor	Seviyeleme ayarının sınır değerlere göre değiştirilmesi	Byte 5, Bit 1 / Byte 0 ... 5
F025 Lineerizasyon tablosunda hata	Boru bağlantı noktaları sürekli olarak artmıyor (ör. mantıksız değer çiftleri)	Lineerizasyon tablosunu kontrol edin Tablonun silinmesi/yeniden çizilmesi	Byte 5, Bit 2 / Byte 0 ... 5
F036 Çalışan bir sensör yazılımının olmaması	Yazılım güncellemesi hatalı veya yarılmış	Yazılım güncellemesini tekrarlayın Elektronik modelini kontrol edin Elektronik modülünü değiştirin Cihazı onarına gönderin	Byte 5, Bit 3 / Byte 0 ... 5
F040 Elektronikte hata	Donanım hatalı	Elektronik modülünü değiştirin Cihazı onarına gönderin	Byte 5, Bit 4 / Byte 0 ... 5
F041 İletişim hatası	Sensör elektroniğine bağıltı yok	Sensör elektroniği ve ana elektronik arasındaki bağlantıyı kontrol edin (birbirinden ayrıolan modellerde)	-
F042 İkincil sensörde iletişim hatası	Secondary sensöre bağlantı yok	Primary sensör ile secondary sensör arasındaki bağlantıyı kontrol edin	-
F080 Genel yazılım hatası	Genel yazılım hatası	Çalışma gerilimini kısa süreliğine ayırin	Byte 5, Bit 5 / Byte 0 ... 5
F105 Ölçüm değeri belirlemeiyor	Cihaz hâlâ açılma aşamasında. Ölçüm değeri de halen bulunamadı	Açılma aşamasının sonunu bekleyin	Byte 5, Bit 6 / Byte 0 ... 5
F113 İletişim hatası	Dahili cihaz iletişiminde hata	Çalışma gerilimini kısa süreliğine ayırin Cihazı onarına gönderin	Byte 4, Bit 4 / Byte 0 ... 5
F260 Kalibrasyonda hata	Fabrikada yapılan kalibrasyonda hata EEPROM'da hata	Elektronik modülünü değiştirin Cihazı onarına gönderin	Byte 4, Bit 0 / Byte 0 ... 5
F261 Cihaz ayarında hata	Devreye alımda hata Sıfırlama sırasında hata	Devreye alımı tekrarlayın Sıfırlamayı tekrarlayın	Byte 4, Bit 1 / Byte 0 ... 5

Kod Metinli bildirim	Neden	Sorun giderme	DevSpec State in CMD 48
F264 Kurulum/Devreye alım hatası	Seçilen uygulama için tutarlı olmayan ayarlar (ör.: uzaklık, proses basıncı uygulamasında seviye ayar birimleri) Geçersiz sensör konfigürasyonu (ör.: Diferansiyel basıncı ölçüm hücresi bağlantısı olan elektronik diferansiyel basıncı uygulaması)	Ayarlar değiştirilsin Bağlantısı yapılan sensör konfigürasyonunu veya uygulamayı değiştirin	Byte 4, Bit 2 / Byte 0 ... 5
F265 Ölçüm fonksiyonu arızalı	Sensör artık ölçüm yapmıyor	Sıfırlayın Çalışma gerilimini kısa süreliğine ayırın	Byte 4, Bit 3 / Byte 0 ... 5

### Function check

Kod Metinli bildirim	Neden	Sorun giderme	DevSpec State in CMD 48
C700 Simülasyon etkin	Bir simülasyon etkin	Simülasyonu kapat 60 dakika sonra otomatik kapanmayı bekle	"Standardized Status 0" içinde "Simulation Active"

Tab. 10: Hata kodları ve yazılı mesajlar, hatanın nedenleri hakkında ipuçları ve hatanın giderilmesi

### Out of specification

Kod Metinli bildirim	Neden	Sorun giderme	DevSpec State in CMD 48
S600 Onaylanmamış elektromanyetik sıcaklığı	Belirtilmeyen alanda elektronik sıcaklığı	Çevre sıcaklığını kontrol edin Elektroniği yalıtın	Byte 23, Bit 0 / Byte 14 ... 24
S603 İzin verilmeyen çalışma gerilimi	Spesifikleştirilmiş aralığın altında kalan çalışma gerilimi	Elektrik bağlantısını test edin Gerekiyorsa çalışma gerilimini arttırın	-
S605 İzin verilmeyen basınç değeri	Ayar alanı altında veya üzerinde kalan proses basıncı ölçümü	Cihazın nominal ölçüm aralığını test edin Gerekirse daha büyük ölçüm aralığı olan cihaz kullanın	-

### Maintenance

Kod Metinli bildirim	Neden	Sorun giderme	DevSpec State in CMD 48
M500 Teslimatta hata	Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine getirilemedi	Sıfırlamayı tekrarlayın Sensör verili XML dosyasını sensöre yükleyin	14...24'lük baytin 0 olan biti
M501 Etkin olmayan lineerizasyon tablosunda hata	Borusu bağlantı noktaları sürekli olarak artmıyor (ör. mantıksız değer çiftleri)	Lineerizasyon tablosunu kontrol edin Tablonun silinmesi/yeniden çizilmesi	14 ... 24'lük baytin 1 olan biti

Kod Metinli bildirim	Neden	Sorun giderme	DevSpec State in CMD 48
M502 Durum kaydedicide hata	EEPROM donanım hatası	Elektronik modülünü değiştirin Cihazı onarına gönderin	14...24'lük baytin 2 olan biti
M504 Bir cihaz arayüzünde hata	Donanım hatalı	Elektronik modülünü değiştirin Cihazı onarına gönderin	14...24'lük baytin 3 olan biti
M507 Cihaz ayarında hata	Devreye alımda hata Sıfırlama sırasında hata	Sıfırlamayı yerine getirin ve devreye alımı tekrarlayın	14...24'lük baytin 4 olan biti

#### 9.4 Arızaların giderilmesi

##### Arıza olduğunda yapıla- caklar

Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.

##### Arızaların giderilmesi

Alınacak ilk önlemler şunlardır:

- Değerlendirme ve hata bildirimleri
- Çıkış sinyalinin kontrolü
- Ölçüm hataları ile başa çıkma

Diğer kapsamlı tanı olanaklarını size kumanda uygulaması olan bir akıllı telefon veya bir tablet, PACTware yazılımına ve gereken DTM'ye sahip bir bilgisayar veya notebook sunar. Birçok durumda arıza nedeni bu yolla tespit edilerek çözülür.

##### 4 ... 20 mA sinyali

Bağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mühüm metre takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:

Hata	Neden	Sorun giderme
4 ... 20 mA sinyali sabit değil	Ölçüm büyütüğü değişiyor	Sönümlemeyi ayarla
4 ... 20 mA sinyali yok	Elektrik bağlantısı hatalı	Bağlantıyı test edin, gerekirse düzeltin
	Besleme gerilimi yok	Hatlarda kesinti olup olmadığını kontrol edin ve varsa sorunu giderin.
	Çalışma gerilimi çok düşük, yükleme direnci çok yüksek	Kontrol edin ve gerektiği takdirde uyarlayın
Akım sinyali 22 mA'dan büyük; 3,6 mA'dan küçük	Sensör elektroniği arızalı	Cihaz modeline bağlı olarak cihazı ya değiştirin ya da onarına gönderin

##### Arızayı giderdikten sonra yapılması gerekenler

Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde tanımlanan işlem adımlarını en baştan başlayarak tekrarlayın ve akla yatkınlığını ve bütünlüğünü kontrol edin.

##### 24 Saat Hizmet-Çağrı Merkezi

Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7 gün aralıksız hizmet vermektedir.

Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti doğmaktadır.

## 9.5 IP68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin değiştirilmesi

IP68 (25 bar) modelinde, kullanıcı proses modüllerini değiştirebilir. Bağlantı kablosu ve dış gövde tekrar kullanılabilir.

Gerekli aletler:

- Allen anahtarı, 2 ebadında



**Dikkat:**

Değiştirme işlemi yalnızca elektrik akımının kapalı olduğu durumda yapılmalıdır.



Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan parçalar kullanılabilir.




**Dikkat:**

Yenileyiyle değiştireceğinizde modüllerin iç kısmını kir ve nemden koruyun.

Değiştirme işleminde şu şekilde hareket edin:

1. Tespitvidasını allen anahtarı ile söküñüz.
2. Kablo modülünü dikkatlice roses modülünden çıkarınız.

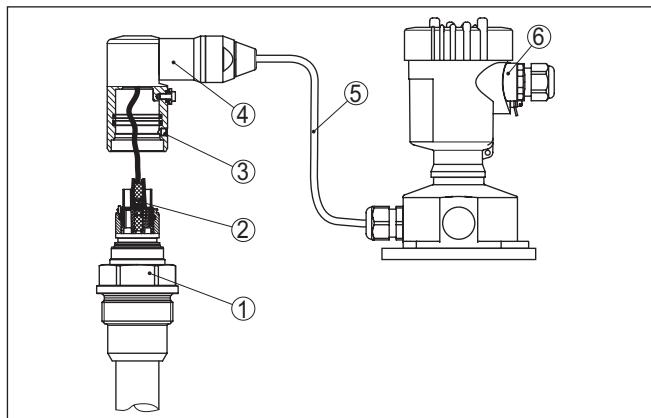

Res. 38: IP 68 modelinde (25 bar) ve yan taraftan kablo çıkışında, dış gövde VEGABAR 86

1 Proses modülleri

2 Konnektör

3 Kablo modülü

4 Bağlantı kablosu

5 Dış gövde

3. Bağlantı fişini çıkarınız

4. Yeni proses modülünü ölçüm noktasına monte ediniz.

5. Bağlantı fişini yeniden takınız.

6. Kablo modülünü proses modülüne geçiriniz ve istediğiniz pozisyon'a döndürünüz.
  7. Tespit vidasını allen anahtarları ile sıkılayınız.
- Değiştirme işlemi böylece tamamlanmış olur.

## 9.6 Elektronik modülü değiştirin

Elektronik modül bir arıza durumunda kullanıcı tarafından özdeş başka bir modülle değiştirilebilir.



Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabılır.

Elektronığın değiştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgileri elektronik modülün kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.

## 9.7 Yazılım güncelleme

Cihaz yazılıminin güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılması na gerek vardır:

- Cihaz
- Güç kaynağı
- VEGACONNECT arayüz adaptörü
- PACTware yazılımlı bilgisayar
- Dosya halinde güncel cihaz yazılımı

Cihazın aktüel yazılımı ve ayrıntılı bilgilerine [www.vega.com](http://www.vega.com) adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kurulum hakkında bilgileri indirdiğiniz dosyadan bulabilirsiniz.



### Dikkat:

Lisanslı cihazların sifir belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp kalmadığına dikkat edin.

Ayrıntılı bilgilere [www.vega.com](http://www.vega.com) adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.

## 9.8 Onarım durumunda izlenecek prosedür

Internet sayfamızdan onarım durumunda nasıl bir prosedür izlemeniz gerekiği hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Onarımı hızlı ve açık soru bırakmadan yerine getirebilmemiz için cihazının verilerini kullanarak orada cihaz geri gönderim formu oluşturun.

Bunun için şunlara ihtiyacınız var:

- Cihazın seri numarası
- Problem hakkında kısa açıklama
- Ürün ortamı hakkında bilgiler

Oluşturulan cihaz geri gönderim formunun çıktısını alın.

Cihazı temizleyin ve kirilmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın.

Yazdırılan cihaz iade formu ve varsa güvenlik pusulası cihazla birlikte gönderilmelidir.

Oluşturulan cihaz iade formunun üzerinde iade edeceğiniz yerin adresi vardır.

## 10 Sökme

### 10.1 Sökme prosedürü

Cihazı sökmek için "Montaj" ve "Güç kaynağına bağlanması" bölümlerinde anlatılan adımları tersten başlayarak takip ediniz.

**İkaz:**



Sökme işlemi sırasında tanklar ve boru hatlarındaki proses koşullarını dikkate alınır. Yüksek basınçlar veya sıcaklıklar, agresif ve toksik malzemeler nedeniyle yaranınma tehlikesi söz konusu olabilir. Bu tehliliklerden gerekli önlemleri alarak kaçınınız.

### 10.2 Bertaraf etmek



Cihazı bu alanda uzman bir geri dönüşüm işletmesine götürün, bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın.

Eğer cihazdan çıkarılması mümkün olan piller varsa, önce cihazdan mevcut bu pilleri çıkarın ve pilleri ayrıca bertaraf edin.

Bertaraf edeceğiniz eski cihazda kişisel bilgilerin kayıtlı olması halinde, cihazı bertaraf etmeden önce bunları siliniz.

Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.

## 11 Ek

### 11.1 Teknik özellikler

#### **İzin verilmiş cihazlara ilişkin not**

Ex onayı vb. gibi izinleri verilmiş cihazlar için teslimat kapsamında söz konusu emniyet talimatlarında bulunan teknik veriler geçerlidir. Proses koşulları veya güç kaynağı gibi konularda veriler burada verilen bilgilerden farklı olabilir.

Tüm ruhsat belgeleri internet sayfamızdan indirilebilmektedir.

---

#### **Hammaddeler, ağırlıklar, çekme kuvveti**

##### **Ortamla temas eden malzemeler**

Proses bağlantısı	316L, PVDF, Duplex (1.4462), titanyum
Ölçüm değeri algılayıcı	316L, PVDF
Kablo modülü	Dubleks çelik (1.4462)
Taşıma kablosu	PE (KTW onaylı), PUR, FEP
Conta - Taşıma kablosu	FKM, FEP
Bağlantı borusu	316L
Ölçüm hücresi contası	FKM (VP2/A) - FDA- ve KTW onaylı, FFKM (Kalrez 6375), EPDM (A+P 70.10-02)
Zar	Safir seramik® (%> 99,9'luk Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> seramik)
Ölçüm hücresi contası	FKM (VP2/A) - FDA ve KTW izinli, FFKM (Kalrez 6375, Perlast G74S, Perlast G75B), EPDM (A+P 70.10-02)

Proses bağlantısı için conta (teslimat kapsamındadır)

- Dişli G1½ (DIN 3852-A), dişli taşıma kablo bağlantısı G1½      Klingseril C-4400

##### **Malzemeler, ortamda ıslanmamış**

Dolgu malzemesi Ölçüm hücresi	Cam
Gevsetme kiskacı	1.4301
Dişli taşıma kablo bağlantı, durdurma dişli bağlantısı	316L, PVDF
Sensör gövdesi	
- Gövde	Plastik PBT (poliester), alüminyum AlSi10Mg (toz kaplama, temeli: poliester), 316L
- Kablo bağlantı elemanı	PA, paslanmaz çelik, pirinç
- Dişli kablo bağlantısı: conta, kilit	NBR, PA
- Conta - Gövde kapağı	Silikon SI 850 R, NBR silikonsuz
- Gövde kapağı izleme penceresi	Polikarbonat (UL746-C listelenmiş), cam <sup>4)</sup>
- Topraklama terminalleri	316L
Diş gövde - standart dışı malzemeler	
- Gövde ve soket	PBT plastik (poliester), 316L
- Soket contası	EPDM

<sup>4)</sup> Alüminyum ve paslanmaz çelikten (hassas döküm) gövdelerde cam

– Duvara montaj plakası altına conta <sup>5)</sup>	EPDM
– Gövde kapağı izleme penceresi	Polikarbonat (UL746-C listelenmiş)
Topraklama terminalleri	316Ti/316L
IP68 (25 bar) tasarımında bağlantı kablosu <sup>6)</sup>	
– Kablo kılıfı	PE, PUR
– Kablo üzerine model etiketi taşıyıcı	PE-Sert

**Malzeme Ölçüm sondası koruyucusu**

Ölçüm sondasının transport koruyucu başlığı ø 22 mm	PE
Ölçüm sondasının transport ve montaj koruyucusu ø 32 mm	PA
Ölçüm sondasının transport ve montaj koruyucusu PVDF	PE
Transport koruma ağı	PE

**Ağırlıklar**

Temel ağırlık	0,7 kg (1.543 lbs)
Taşıma kablosu	0,1 kg/m (0.07 lbs/ft)
Bağlantı borusu	1,5 kg/m (1 lbs/ft)
Gevşetme kiskacı	0,2 kg (0.441 lbs)
Dişli taşıma kablo bağlantısı	0,4 kg (0.882 lbs)
<b>Cekme kuvveti</b>	
– Çekme kuvveti taşıma kablosu	maks. 500 N (112.4045 lbf)

**Sıkma torkları**

Proses bağlantısı için maks. sıkma momenti	
– G1½	200 Nm (147.5 lbf ft)
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torku	
– Plastik gövde	10 Nm (7.376 lbf ft)
– Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik gövde	50 Nm (36.88 lbf ft)

**Giriş büyüklüğü**

Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresına ilişkindir. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model etiketlerindeki veriler geçerlidir.<sup>7)</sup>

**bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıyabilme kapasitesi**

Nominal ölçüm aralığı	Kaldırabileceğimiz yük	
	Maksimum basınç	Minimum basınç
Aşırı basınç		

<sup>5)</sup> Sadece 3A onaylı 316L'de

<sup>6)</sup> Ölçüm kayıt cihazı ile dış elektronik hazne arasında.

<sup>7)</sup> Aşırı yük taşıma kapasitesine ait bilgiler referans sıcaklığında geçerlidir.

Nominal ölçüm aralığı	Kaldırabileceğim yük	
	Maksimum basınç	Minimum basınç
0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa	+5 bar/+500 kPa	-0,05 bar/-5 kPa
0 ... +0,1 bar/0 ... +10 kPa	+15 bar/+1500 kPa	-0,2 bar/-20 kPa
0 ... +0,4 bar/0 ... +40 kPa	+25 bar/+2500 kPa	-0,8 bar/-80 kPa
0 ... +1 bar/0 ... +100 kPa	+25 bar/+2500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +2,5 bar/0 ... +250 kPa	+25 bar/+2500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +5 bar/0 ... +500 kPa	+25 bar/+2500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +10 bar/0 ... +1000 kPa	+25 bar/+2500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa	+25 bar/+2500 kPa	-1 bar/-100 kPa
Mutlak basınç		
0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa	25 bar/2500 kPa	0 bar abs.
0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa	25 bar/2500 kPa	0 bar abs.
0 ... +5 bar/0 ... +500 kPa	25 bar/2500 kPa	0 bar abs.
0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa	25 bar/2500 kPa	0 bar abs.
0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa	25 bar/2500 kPa	0 bar abs.

#### psi cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıma kapasitesi

Nominal ölçüm aralığı	Kaldırabileceğim yük	
	Maksimum basınç	Minimum basınç
Aşırı basınç		
0 ... +0.4 psig	+75 psig	-0.7 psig
0 ... +1.5 psig	+225 psig	-3.0 psig
0 ... +5 psig	+360 psig	-11.50 psig
0 ... +15 psig	+360 psig	-14.51 psig
0 ... +30 psig	+360 psig	-14.51 psig
0 ... +150 psig	+360 psig	-14.51 psig
0 ... +300 psig	+360 psig	-14.51 psig
0 ... +900 psig	+360 psig	-14.51 psig
Mutlak basınç		
0 ... 15 psi	360 psig	0 psi
0 ... 30 psi	360 psig	0 psi
0 ... 150 psi	360 psig	0 psi
0 ... 300 psi	360 psig	0 psi
0 ... 900 psig	360 psig	0 psi

#### Ayar aralıkları

Veriler nominal ölçüm aralığından elde edilmektedir. -1 bar'dan düşük basınç değerleri belirlenememektedir.

Min.-/Max. seviyeleme :

- Yüzde değer -10 ... 110 %
- Basınç değeri -20 ... 120 %

Sıfır noktası/son nokta ayarı:

- Zero -20 ... +95 %
- Span -120 ... +120 %
- Sıfır ile bitiş arasındaki fark Nominal aralığın maks. % 120'si
- İzin verilen maksimum turn down Sınırsız (tavsiye edilen 20 : 1)

### Açma fazı

Çalışma geriliminde başlatma süresi  $U_B$

- $\geq 12 \text{ V DC}$   $\leq 9 \text{ s}$
- $< 12 \text{ V DC}$   $\leq 22 \text{ s}$

Başlama akımı (başlatma süresi için)  $\leq 3,6 \text{ mA}$

### Çıkış büyütüğü

Çalışma gerilimi hakkında ayrıntılı bilgiler - Bkz. Güç kaynağı

- |   |   |
|---|---|
| Çıkış sinyali                                       | 4 ... 20 mA/HART  |
| Çıkış sinyali aralığı                               | 3,8 ... 20,5 mA/HART (fabrika ayarı)  |
| Gerekliği karşılanılmış HART spesifikasyonu         | 7.3   |
| Sinyal çözünürlüğü                                  | $0,3 \mu\text{A}$   |
| Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)         | $\leq 3,6 \text{ mA}, \geq 21 \text{ mA}$ , son ölçüm değeri <sup>8)</sup>  |
| Maks. çıkış akımı                                   | 21,5 mA   |
| Yük   | Güç kaynağından yük direncine bakın   |
| Giriş akımı   | Açıldıktan sonra 5 msn boyunca $\leq 10 \text{ mA}$ , $\leq 3,6 \text{ mA}$ |
| Sönümleme (Giriş büyütüğünün % 63'ü), ayarlanabilir | 0 ... 999 s   |

HART 7'ye göre HART çıkış değerleri (Fabrika ayarı) <sup>9)</sup>

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - İlk HART değeri (PV)      | Lineer yüzde değer                          |
| - İkinci HART değeri (SV)   | Ölçüm hücresi ısısı (keramik ölçüm hücresi) |
| - Üçüncü HART değeri (TV)   | Basınç                                      |
| - Dördüncü HART değeri (QV) | Elektronik sıcaklığı                        |

### Çıkış büyütüğü - Ek akım çıkışı

Çalışma gerilimi hakkında ayrıntılı bilgiler - Bkz. Güç kaynağı

- |   |  |
|---|--|
| Çıkış sinyali                               | 4 ... 20 mA (pasif)  |
| Çıkış sinyali aralığı                       | 3,8 ... 20,5 mA (fabrika ayarı)  |
| Sinyal çözünürlüğü                          | $0,3 \mu\text{A}$  |
| Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir) | Son geçerli ölçüm değeri, $\geq 21 \text{ mA}$ , $\leq 3,6 \text{ mA}$ |


<sup>8)</sup> SIL'deki ölçüm değeri mümkün değil.

<sup>9)</sup> Çıkış değerleri istenilen şekilde atanabilir.

Maks. çıkış akımı	21,5 mA
Giriş akımı	Açıldıktan sonra 5 msn boyunca $\leq 10$ mA, $\leq 3,6$ mA
Yük	Yük direnci - Bkz. Güç kaynağı
Sönümleme (Giriş büyütüğünün % 63'ü), ayarlanabilir	0 ... 999 s

### Dinamik Davranış - Çıkış

Ortama ve sıcaklığına bağlı olarak dinamik karakteristik büyütükler

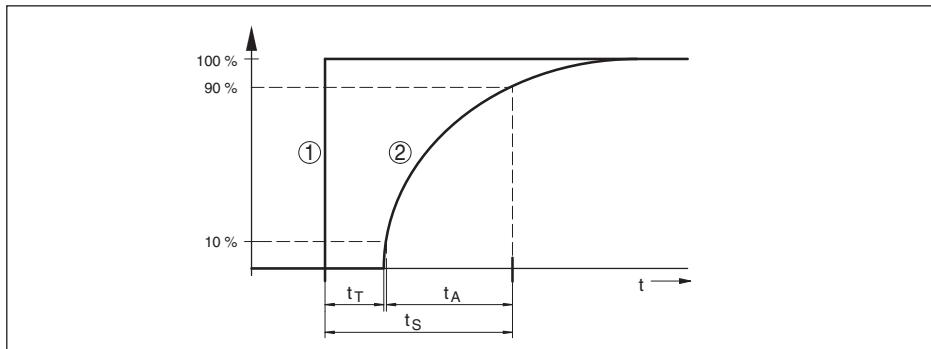

Res. 39: Proses büyütüğünün aniden değişimi halinde.  $t_T$ : ölü zaman;  $t_A$ : artış süresi;  $t_S$ : sıçrama cevap süresi

- 1 Proses büyütüğü  
2 Çıkış sinyali

Ölü zaman	$\leq 50$ ms
Kalkış zamanı	$\leq 150$ ms
Sıçrama cevap süresi	$\leq 200$ ms (ti: 0 s, 10 ... 90 %)
Sönümleme (Giriş büyütüğünün % 63'ü)	0 ... 999 s, menü seçeneği üzerinden "sönümleme" ayarlanabilir

### Ek çıkış büyütüğü - Ölçüm hücresi sıcaklığı

Aralık	-60 ... +150 °C (-76 ... +302 °F)
Çözünürlük	< 0,2 K
Ölçüm sapması	
- 0 ... +100 °C (+32 ... +212 °F) aralığı	±2 K
- -60 ... 0 °C (-76 ... +32 °F) ve +100 ... +150 °C (+212 ... +302 °F) aralığı	typ. ±4 K
Sıcaklık değerlerinin verilmesi	
- Göstergе	Göstergе ve ayar modülü üzerinden
- Analog	Akim çıkışı, ek akım çıkışı üzerinden
- dijital	Dijital çıkış sinyali üzerinden (Elektronik modülün mode-line bağlı olarak)

**DIN EN 60770-1'e göre referans koşulları ve etki büyülükleri**

DIN EN 61298-1 uyarınca referans koşulları

- Sıcaklık	+15 ... +25 °C (+59 ... +77 °F)
- Bağıl hava nemi	45 ... 75 %
- Hava basıncı	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Eğim belirleme	IEC 61298-2 uyarınca sınır noktası ayarı
Eğim karakteristiği	Lineer
Referans montaj konumu	dik konumda, ölçüm zari aşağıya bakıyor
Montaj konumunun etkisi	< 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig)
EN 61326-1 kapsamında şiddetli, yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar sonucu çıkış akımında sapma	< ±150 µA

**Ölçüm sapması (IEC 60770-1'e göre)**

**Dijital** sinyal çıkış (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve **analog** 4 - 20 mA'lık akım çıkışı için geçerlidir ve belirlenen ölçüm aralığından bulunmaktadır.

Verilen değerler "Toplam Sapmanın Hesaplanması" bölümündeki  $F_{Kl}$  değerine tekabül ediyor.


Kesinlik sınıfı	TD 1 : 1'den 5 : 1'e kadar lineer olma-ma, histerez ve tekrarlanamamazlık	TD >5 : 1 olması halinde lineer olma-ma, histerez ve tekrarlanamamazlık
% 0,1	< % 0,1	<%0,02 x TD

**Ortam malzemesinin veya ortam sıcaklığının etkisi**

**Termik değişiklik sıfır sinyali ve ortam ısısı çıkış süresi üzerinden**

**Dijital** sinyal çıkış (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve **analog** 4 - 20 mA'lık akım çıkışı için geçerlidir ve belirlenen ölçüm aralığından bulunmaktadır.

Sıfır sinyali ve çıkış süresinin termik değişikliği "Toplam sapmanın hesaplanması (DIN 16086 uyarınca)" bölümündeki  $F_T$  değerine uygundur.

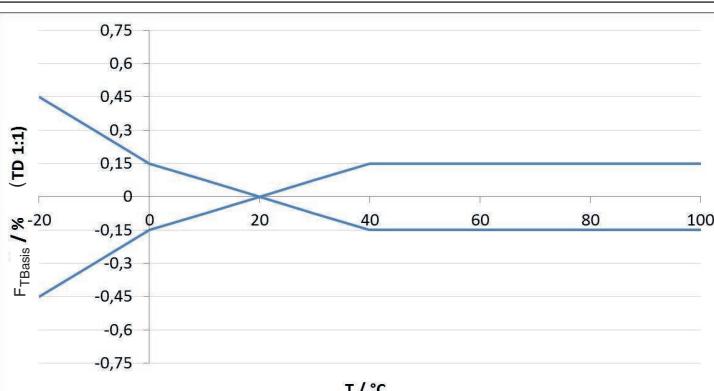**Seramik Ölçüm Hücresi - Standart**

Res. 40: Temel sıcaklık hatası TD 1 : 1'de  $F_{Tbasis}$

Yukarıdaki grafikte % cinsinden gösterilen temel sıcaklık hatalı olasılığı, ölçüm hücrelerinin modeline göre (FMZ faktörü) ve turn down (FTD faktörü) gibi ek faktörlere bağlı olarak yükselebilir. Bu ek faktörler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

### Ölçüm hücresi modeline bağlı ek faktör

Ölçüm hücresi modeli	Ölçüm hücresi - Standart		İklimlendirilmiş ölçüm hücresi, ölçüm aralığına bağlı olarak		
	% 0,1	0,1 % (25 mbar ölçüm aralığında)	5 bar, 10 bar, 25 bar	1 bar, 2,5 bar	0,4 bar
FMZ faktörü	1	3	1	2	3

### Turn down'a bağlı ek faktör

Turn down'a bağlı FTD ek faktör aşağıdaki formülle hesaplanır:

$$F_{TD} = 0,5 \times TD + 0,5$$

Tabloda tipik turn down örnek değerleri gösterilmektedir.


Turn Down	TD 1 : 1	TD 2,5 : 1	TD 5 : 1	TD 10 : 1	TD 20 : 1
FTD faktörü	1	1,75	3	5,5	10,5

### Termik değişiklik elektrik çıkıştı ortam ısısı üzerinden

Analog 4 - 20 mA'lık akım çıkıştı için de geçerlidir ve belirlenen ölçüm diliminden çıkarılmaktadır.

Termik değişiklik - Akım çıkıştı       $< 0,05/10 K$ , maks.  $< 0,15$ , her zaman  $-40 \dots +80^{\circ}C$  (-40 ... +176°F)'de

Akım çıkışının termik değişimi, "Toplam Sapmanın Hesaplanması (DIN 16086 gereğince)" bölümündeki  $F_a$  değerine uyuyor.

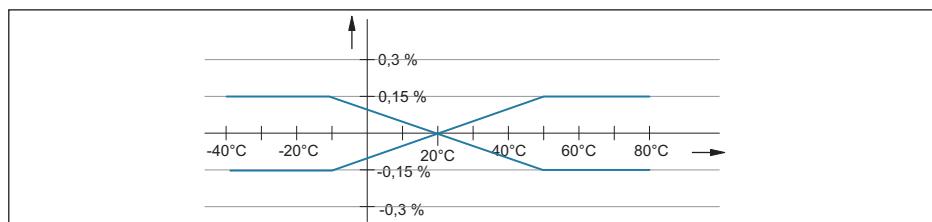

Res. 41: Termik değişiklik - Akım çıkıştı

### Uzun süreli duraylık (DIN 16086 gereğince)

Referans alınan koşullarda **dijital** sinyal çıkıştı (HART, Profibus PA gibi) ve **analog** 4 - 20 mA'lık akım çıkıştı için geçerlidir. Bunlar, belirlenen ölçüm diliminden çıkarılan verilerdir. Turn down (TD), nominal aralık/belirlenen ölçüm dilimi davranışıdır.

**Sıfır sinyali ve çıkış aralığı, uzun süreli duyarlık**

Zaman dilimi	$\varnothing 28 \text{ mm}'lik ölçüm hücresi$		$\varnothing 17,5 \text{ mm}'lik ölçüm hüresi$
Ölçüm aralığı 0 ... 0,1 bar (0 ... 10 kPa)	Ölçüm aralığı 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa		
Bir yıl	< % 0,05 x TD	< % 0,1 x TD	< % 0,1 x TD
Beş yıl	< % 0,1 x TD	< % 0,2 x TD	< % 0,2 x TD
On yıl	< % 0,2 x TD	< % 0,4 x TD	< % 0,4 x TD

**Sıfır sinyali ve çıkış süresi uzun süreli duyarlığı - model, iklim kompanzasyonlu**

bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralığı	psig cinsinden nominal ölçüm aralığı	$\varnothing 28 \text{ mm}'lik ölçüm hücresi$	$\varnothing 17,5 \text{ mm}'lik ölçüm hüresi$
0 ... 0,4 bar/0 ... 40 kPa	0 ... 6 psig	< (% 1 x TD)/Yıl	< (% 1,5 x TD) / yıl
0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa	0 ... 15 psig	< (% 0,25 x TD)/Yıl	< (% 0,375 x TD) / yıl
0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa	0 ... 35 psig		
0 ... 5 bar/0 ... 500 kPa	0 ... 75 psig		
0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa	0 ... 150 psig	< (% 0,1 x TD)/Yıl	< (% 0,15 x TD) / yıl
0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa	0 ... 350 psig		

**Çevre koşulları**

Model	Ortam sıcaklığı	Depolama ve transport ısısı
Bağlantı borulu model	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
FEP, PUR taşıma kablolu model	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
PE taşıma kablolu model	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
PE bağlantı kablolu IP68 (1 bar) model	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

**Proses koşulları****Proses sıcaklığı**

Model	Ölçüm hüresi contası	Proses sıcaklığı
PE taşıma kablosu	FKM (VP2/A) EPDM (A+P 70.10-02)	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
PUR taşıma kablosu	FKM (VP2/A) EPDM (A+P 70.10-02)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
FEP taşıma kablosu	FKM (VP2/A) EPDM (A+P 70.10-02) FFKM (Kalrez 6375)	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
Bağlantı borusu	FKM (VP2/A) EPDM (A+P 70.10-02) FFKM (Kalrez 6375)	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

Model	Ölçüm hücresi contası	Proses sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği malzemesi PVDF	FKM (VP2/A)	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
	EPDM (A+P 70.10-02)	
	FFKM (Kalrez 6375)	-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
Ölçüm değeri belleği güvenliği PE	FKM (VP2/A)	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
	EPDM (A+P 70.10-02)	
Flanş GFK/sızdırmazlık şeridi PVDF	FKM (VP2/A)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
	EPDM (A+P 70.10-02)	
	FFKM (Kalrez 6375)	-10 ... +80 °C (+14 ... +176 °F)

### Proses basıncı

İzin verilen proses basıncı

Model etiketi üzerindeki "process pressure" verisine bakın

### Mekanik stres<sup>10)</sup>

Titreşim mukavemeti

- Taşıma kablosu EN 60068-2-6'ya göre 5 ... 200 Hz'te 4 g (Rezonansta titreşim)
- Bağlantı borusu 1 g (> 0,5 m (1.64 ft) uzunluklarda boru ayrıca desteklenmelidir)

Darbe mukavemeti

50 g, 2,3 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)  
<sup>11)</sup>

### Elektromekanik bilgiler - Model IP66/IP67 ve IP66/IP68 (0,2 bar)<sup>12)</sup>

Kablo girişi seçenekleri

- Kablo girişi M20 x 1,5; ½ NPT
- Kablo bağlantı elemanı M20 x 1,5; ½ NPT (Kablo çapı için aşağıdaki tabloya bakınız.)
- Kör tapa M20 x 1,5; ½ NPT
- Sızdırmaz kapak ½ NPT

Ham madde Dışlı kablo bağlantısı / conta kullanımı	Kablo çapı			
	5 ... 9 mm	6 ... 12 mm	7 ... 12 mm	10 ... 14 mm
PA/NBR	√	√	–	√
Pirinç, nikellenmiş/NBR	√	√	–	–
Paslanmaz çelik / NBR	–	–	√	–

Tel kesidi (yay baskılı klemensler)

- Kalın tel, bükülü tel 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 14)
- Tel ucu kılıflı tel demeti 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 16)

<sup>10)</sup> Cihaz modeline bağlı olarak

<sup>11)</sup> Gövde modelinde 2 g, paslanmaz çelik, iki hücre

<sup>12)</sup> Sadece mutlak basınçta IP66/IP68 (0,2 bar).

**Elektromekanik veriler - Model IP68 (25 bar)**

Bağlantı kablosu Ölçüm değeri algılayıcı - harici gövde, mekanik veriler

- Yapısı	Teller, çekme gerilimini azaltma, basınç eşitleme kapileri, blendaj örgü, metal folyo, kılıf <sup>13)</sup>
- Standart uzunluk	5 m (16.40 ft)
- Maks. uzunluk	180 m (590.5 ft)
- 25 °C/77 °F'de min. büükülme yarıçapı	25 mm (0.985 in)
- Çap	yakl. 8 mm (0.315 in)
- Malzeme	PE, PUR
- Renk	Siyah, mavi
Bağlantı kablosu Ölçüm değeri algılayıcı - harici gövde, elektrik verileri	
- Tel kesidi	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
- Tel direnci	0,037 Ω/m (0.012 Ω/ft)

**Elektromekanik veriler - Model taşıma kablosu IP68 (25 bar)**

Taşıma kablosu, mekanik veriler

- Yapısı	Teller, çekme gerilimini azaltma, basınç eşitleme kapileri, blendaj örgü, metal folyo, kılıf
- Standart uzunluk	5 m (16.40 ft)
- Maks. uzunluk	250 m (820.2 ft)
- Asgari büükülme yarıçapı (25 °C/77 °F'de)	25 mm (0.985 in)
- Çap	yakl. 8 mm (0.315 in)
- PE taşıma kablosunun rengi	Siyah, mavi
- PUR/FEP taşıma kablosunun rengi	Mavi
Taşıma kablosu, elektriksel veriler	
- Tel kesidi	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
- Tel direnci R	0,037 Ω/m (0.012 Ω/ft)

**Harici gösterge ve kullanım birimi için arayüz**Veri iletimi dijital (I<sup>2</sup>C veri yolu)

Bağlantı kablosu Dört telli

Sensörlü model	Yapı - Bağlantı teli		
	Kablo uzunluğu	Standart kablo	Blendajlı
4 ... 20 mA/HART Modbus	50 m	●	-
Profibus PA, Foundation Fieldbus	25 m	-	●

**Arabirim sensörü için arayüz**Veri iletimi dijital (I<sup>2</sup>C veri yolu)

Yapı - Bağlantı teli dört telli, blendajlı

<sup>13)</sup> Ex d modelinde basınç eşitleme kapileri bulunmaz.

Maks. kablo uzunluğu	70 m (229.7 ft)
----------------------	-----------------

**Entegre saat**

Tarih formatı	Gün.Ay.Yıl
Saat formatı	12 h/24 h
Fabrika ayarlı zaman kuşağı	CET
Maks. saatte sapma	10,5 dk/yıl

**Ek çıkış büyütüğü - Elektronik sıcaklığı**

Aralık	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Çözünürlük	< 0,1 K
Ölçüm sapması	± 3 K
Sıcaklık değerlerinin hazır olması	
– Gösterge	Gösterge ve ayar modülü üzerinden
– Bildirme	Söz konusu çıkış sinyali üzerinden

**Güç kaynağı**

$U_B$ çalışma gerilimi	9,6 ... 35 V DC
Aydınlatma açık $U_B$ işletim gerilimi	16 ... 35 V DC
Polarite hatasına karşı koruma	Entegre
İzin verilen kırpıtı	
– $U_N$ 12 + V DC ( $9,6 \text{ V} < U_B < 14 \text{ V}$ ) için	$\leq 0,7 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)
– $U_N$ 24 V DC ( $18 \text{ V} < U_B < 35 \text{ V}$ ) için	$\leq 1,0 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)
Yük direnci	
– Hesaplama	$(U_B - U_{\text{min}})/0,022 \text{ A}$
– Örnek - $U_B = 24 \text{ V DC}$ olduğunda	$(24 \text{ V} - 9,6 \text{ V})/0,022 \text{ A} = 655 \Omega$

**Güç kaynağı - Entegre PLICSMOBILE 81 sensör**

Çalışma gerilimi <sup>14)</sup>	9,6 ... 32 V DC
Güç kullanımı <sup>15)</sup>	
– Ekonomik mod (9 V/12 V)	0,18 mW/0,3 mW
– Ekonomik mod (24 V/32 V)	1,8 mW/3,7 mW
– Sürekli çalıştırma	1,1 W
– Tepe kapasitesi (ölçüm değeri gön- derimi)	11 W
Enerji gereksinimi <sup>16)</sup>	
– Gönderim dahil ölçüm döngüsü	15 mWh

<sup>14)</sup> Cihaza besleme gerilimi verileceğinde, besleme geriliminin akım toleransının yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma gerilimi < 9,6 V olduğunda, 2 A'ya kadar olan akım tepeleri hesaplanmalıdır.

<sup>15)</sup> Listedeki gösterilen kapasite verileri 20 mA'lık bir HART sensörünün besleme gerilimini içermektedir.

<sup>16)</sup> Listedeki enerji gereksinimi 12 V çalışma gerilimi ile çalışan bir 4 mA (Multidrop ayarı) HART sensörünün besleme gerilimini içerir.

## Sensör tedariki

- Boş çalışma gerilimi 31 V
- Maks. akım 80 mA

**Gerilim bağlantıları ve cihazda elektrik ayırma önlemleri**

Elektronik	Potansiyal bağlantı yapılmamış
Galvanik ayırma	
- Elektronik ve metal cihaz parçaları arasında	Referans gerilimi 500 V AC
İletken bağlantı	Topraklama klemensi ve metalik proses bağlantısı arasında

**Elektriğe karşı korunma önlemleri<sup>17)</sup>**

Gövde malzemesi	Model	IEC 60529'ye göre koruma sınıfı	NEMA'ya göre koruma
Plastik	Tek hücre	IP66/IP67	Type 4X
	İki hücre		
Alüminyum	Tek hücre	IP66/IP67 IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP68 (1 bar)	Type 4X Type 6P Type 6P
	İki hücre	IP66/IP67 IP66/IP68 (0,2 bar)	Type 4X Type 6P
Paslanmaz çelik (elektrolizle parlatılmış)	Tek hücre	IP66/IP67 IP69K	Type 4X
Paslanmaz çelik (hassas döküm)	Tek hücre	IP66/IP67 IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP68 (1 bar)	Type 4X Type 6P Type 6P
	İki hücre	IP66/IP67 IP66/IP68 (0,2 bar)	Type 4X Type 6P
Paslanmaz çelik	Harici gövdeli modellerde ölçüm değeri algılayıcı	IP68 (25 bar)	-

Beslemeyi yapan güç kaynağının bağlantıları

Aşırı gerilim kategorisi III'ün şebekesi

Deniz seviyesinin üzerinde kullanım yüksekliği

- standart 2000 m (6562 ft)ye kadar
- önceden anahtarlanmış aşırı gerilim güvenliği ile 5000 m'ye (16404 ft) kadar

Kirlilik derecesi<sup>18)</sup>

2

Koruma sınıfı (IEC/EN 61010-1)

II

<sup>17)</sup> Koruma sınıfı IP66/IP68 (0,2 bar) yalnızca mutlak basınç ile birlikte, çünkü sensör tamamen su altında kaldığında hava dengelenmesi mümkün değildir

<sup>18)</sup> Gövdenin koruma türü yerine getirilen kullanımda.

## 11.2 Toplam sapmanın hesaplanması

Bir basınç ölçme konvertörünün toplam sapması, çalışma pratiğinde beklenen en yüksek ölçüm hatasını verir. Buna, "en yüksek pratik ölçüm hatası" ya da "kullanım hatası" da denir.

DIN 16086'a göre toplam sapma, temel sapma  $F_{\text{perf}}$  ve uzun süreli dayanıklılık  $F_{\text{stab}}$ 'in toplamıdır  $F_{\text{total}}$ :

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$F_{\text{perf}}$ , temel sapması ise, sıfır sinyalinin termik değişiminin,  $F_T$  çıkış aralığının (sıcaklık hatası) ve  $F_{\text{KI}}$  ölçüm sapmasının toplamından oluşur:

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{(F_T)^2 + (F_{\text{KI}})^2}$$

Sıfır sinyalinin termik değişimi ve  $F_T$  çıkış aralığı "Teknik veriler" bölümünde belirtilmiştir.  $F_T$  temel sıcaklık hatası orada bir grafikle gösterilmektedir. Ölçüm hücresi modeli ve trun down'a bağlı olarak bu değer FMZ ve FTD el faktörleri ile çarpılmalıdır:

$$F_T \times \text{FMZ} \times \text{FTD}$$

Bu değerler de "Teknik veriler" bölümünde verilmiştir.

Bu; HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus veya Modbus üzerinden dijital sinyal çıkışı için geçerlidir.

4 ... 20 mA'lık bir çıkışta  $F_a$  elektrik çıkışının termik değişimi de buna eklenir:

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{(F_T)^2 + (F_{\text{KI}})^2 + (F_a)^2}$$

Daha iyi anlaşılması adına aşağıdaki formüller yardımcı olacaktır:

- $F_{\text{total}}$ : Toplam sapma
- $F_{\text{perf}}$ : temel sapma
- $F_{\text{stab}}$ : Uzun süreli duyarlılık
- $F_T$ : Sıfır sinyali ve çıkış süresinin termik değişikliği (ısı hatası)
- $F_{\text{KI}}$ : Ölçüm sapması
- $F_a$ : Akım çıkışının termik değişikliği
- FMZ: ölçüm hücresi modeli ek faktörü
- FTD: turn down ek faktörü

## 11.3 Pratikten bir örnek

### Veriler

Su kabında seviye ölçümü, 1.600 mm yükseklik; 0,157 bar (157 kPa)'a eşittir, ürün ortamı sıcaklığı 50 °C


VEGABAR 86 0,4 bar ölçüm aralığında, ölçüm sapması < 0,1 %, ölçüm hücreleri ø 28 mm

### 1. Turn Down'in hesaplanması

TD = 0,4 bar/0,157 bar, TD = **2,6 : 1**

### 2. Sıcaklık hatasının bulunması $F_T$

Gerekli değerler teknik verilerden alınır:

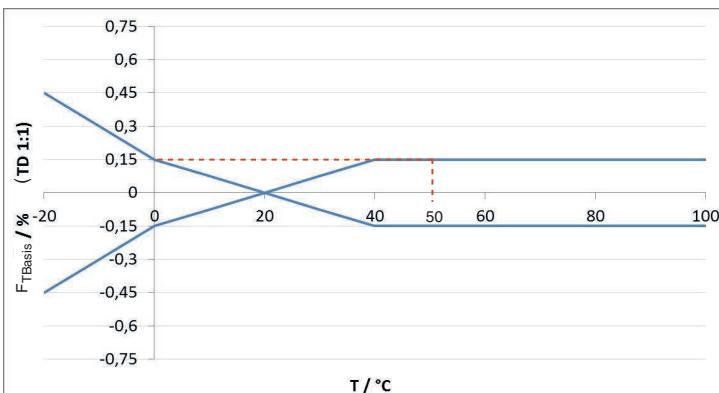

Res. 42: Yukarıdaki örnekteki temel sıcaklık hatasının bulunması:  $F_{TD\text{Basis}} = 0,15 \%$

Ölçüm hücresi modeli	Ölçüm hücresi - Standart		İklimlendirilmiş ölçüm hücresi, ölçüm aralığına bağlı olarak		
	% 0,1	10 bar, 25 bar	1 bar, 2,5 bar	0,4 bar	
FMZ faktörü	1	1	2	3	

Tab. 26: Yukarıdaki örneğin ölçüm hücresi ek faktörünün bulunması:  $F_{MZ} = 1$

Turn Down	TD 1 : 1	TD 2,5 : 1	TD 5 : 1	TD 10 : 1	TD 20 : 1
FTD faktörü	1	1.75	3	5.5	10.5

Tab. 27: Yukarıdaki örneğin turn down ek faktörünün bulunması:  $F_{TD} = 1,75$

$$F_T = F_{TD\text{Basis}} \times F_{MZ} \times F_{TD}$$

$$F_T = \% 0,15 \times 1 \times 1,75$$

$$F_T = 0,26 \%$$

### 3. Ölçüm sapması ve uzun süreli dayanıklılığın hesaplanması

Ölçüm sapması  $F_{KI}$  ve uzun süreli dayanıklılık  $F_{stab}$  için gerekli olan değerler Teknik veriler'den alınabilir:

Kesinlik sınıfı	Lineer olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık.	
	TD ≤ 5 : 1	TD > 5 : 1
% 0,1	< % 0,1	<% 0,02 x TD

Tab. 28: Tablodaki ölçüm sapmasının hesaplanması:  $F_{KI} = 0,1 \%$

### VEGABAR 86

Zaman dilimi	ø 28 mm'lik ölçüm hücresi		ø 17,5 mm'lik ölçüm hücresi
	Tüm ölçüm aralıkları	Ölçüm aralığı 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa	
Bir yıl	< 0,05 % x TD	< % 0,1 x TD	< % 0,1 x TD

Zaman dilimi	$\varnothing 28 \text{ mm}'lik ölçüm hücresi$		$\varnothing 17,5 \text{ mm}'lik ölçüm hüresi$
	Tüm ölçüm aralıkları	Ölçüm aralığı 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa	
Beş yıl	< % 0,1 x TD	< % 0,2 x TD	< % 0,2 x TD
On yıl	< % 0,2 x TD	< % 0,4 x TD	< % 0,4 x TD

**VEGABAR 87**

Zaman dilimi	Tüm ölçüm aralıkları	Ölçüm aralığı 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa
Bir yıl	<b>&lt; 0,05 % x TD</b>	< % 0,1 x TD
Beş yıl	< % 0,1 x TD	< % 0,2 x TD
On yıl	< % 0,2 x TD	< % 0,4 x TD

Tab. 29: Uzun süreli dayanıklılığın tabloya bakılarak bulunması, bir yıl boyunca gözlem:  $F_{stab} = \% 0,05 \times TD = \% 0,05 \times 2,6 = \textcolor{yellow}{\% 0,13}$

**4. Toplam sapmanın hesaplanması - HART sinyali****-1. Adım: Temel doğruluk  $F_{perf}$** 

$$F_{perf} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{KI})^2)}$$

$$F_T = \% 0,26$$

$$F_{KI} = \% 0,1$$

$$F_{perf} = \sqrt{(\% 0,26)^2 + (\% 0,1)^2}$$

$$F_{perf} = \textcolor{yellow}{0,28 \%}$$

**-2. Adım: Toplam sapma  $F_{total}$** 

$$F_{total} = F_{perf} + F_{stab}$$

$$F_{perf} = \% 0,28 \text{ (1. adımın sonucu)}$$

$$F_{stab} = (0,05 \% \times TD)$$

$$F_{stab} = (\% 0,05 \times 2,5)$$

$$F_{stab} = \textcolor{yellow}{0,13 \%}$$

$$F_{total} = \% 0,28 + \% 0,13 = \% 0,41$$

**5. Toplam sapmanın hesaplanması - 4 ... 20 mA sinyali****-1. Adım: Temel doğruluk  $F_{perf}$** 

$$F_{perf} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{KI})^2 + (F_a)^2)}$$

$$F_T = \% 0,26$$

$$F_{KI} = \% 0,2$$

$$F_a = \% 0,15$$

$$F_{perf} = \sqrt{(\% 0,26)^2 + (\% 0,1)^2 + (\% 0,15)^2}$$

$$F_{perf} = \textcolor{yellow}{0,32 \%}$$

**-2. Adım: Toplam sapma  $F_{total}$** 

$$F_{total} = F_{perf} + F_{stab}$$

$$F_{stab} = (0,05 \% \times TD)$$

$$F_{stab} = (\% 0,05 \times 2,5)$$

$$F_{stab} = 0,13 \%$$

$$F_{total} = \%0,32 + \%0,13 = \%0,45$$

Ölçüm yönündeki toplam sapma bu durumda % 0,45 olur.

Ölçüm sapması (mm cinsinden):  $1600 \text{ mm} \times \%0,45 = 7 \text{ mm}$


Örnek, ölçüm hatasının pratikte temel doğrulukta olduğundan daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Bunun nedeni sıcaklığın ve turn down'in etkisidir.

Akım çıkışının termik değişimi bu örnekte dikkate alınmayacak kadar küçüktür.

## 11.4 Ebatlar

Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) sayfasındaki "İndirilecek dosyalar" ve "Çizimler" linkinden indirebilirisiniz.


### Plastik gövde

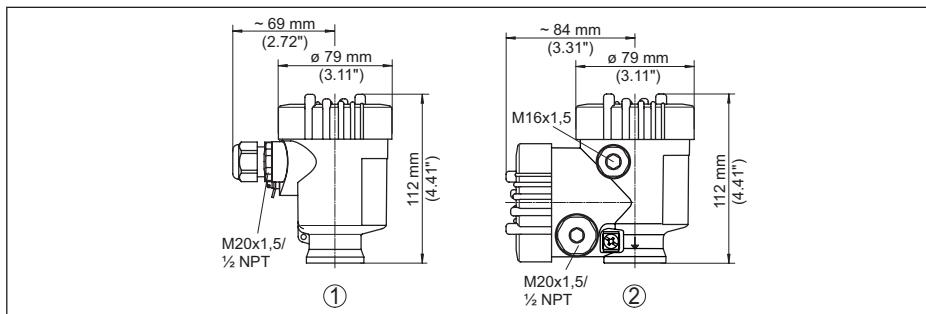

Res. 43: IP66/IP67 koruma tipli gövde modelleri (Entegre göstergeler ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0.35 in artırrır.)

- 1 Plastik tek hücre
- 2 Plastik iki hücre


### Alüminyum gövde

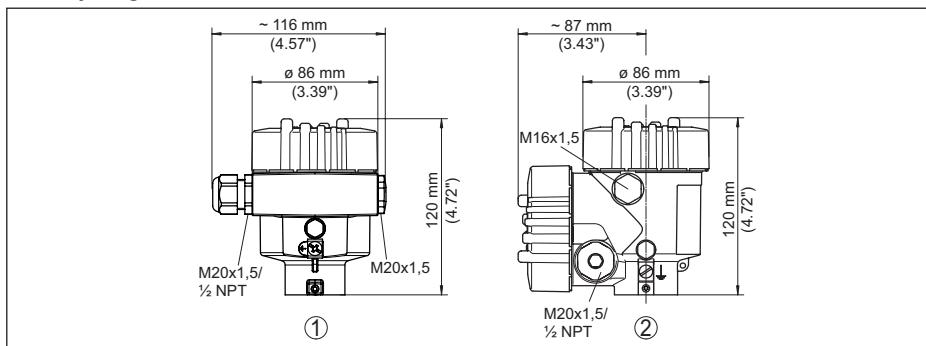

Res. 44: IP66/IP67 koruma tipli gövde modelleri (Entegre göstergeler ve ayar modülü gövde yüksekliğini 18 mm/0.71 in artırrır.)

- 1 Alüminyum - tek hücreli
- 2 Alüminyum - iki hücre


### Koruma sınıfı IP66/IP68 (1 bar) olan alüminyum gövde

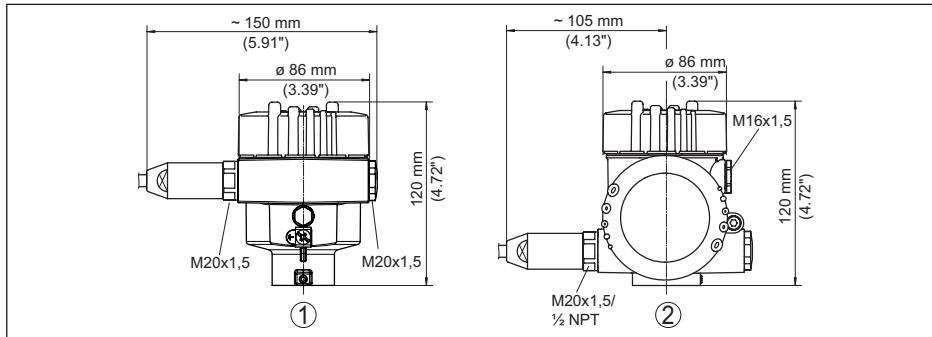

Res. 45: Koruma sınıfı IP66/IP68 (1 bar) olan gövde modelleri; (entegre göstergе ve ayar modülü gövde yüksekliğini 18 mm/0.71 in kadar artırır)

- 1 Alüminyum - tek hücreli
- 2 Alüminyum - iki hücre


### Paslanmaz çelik gövde

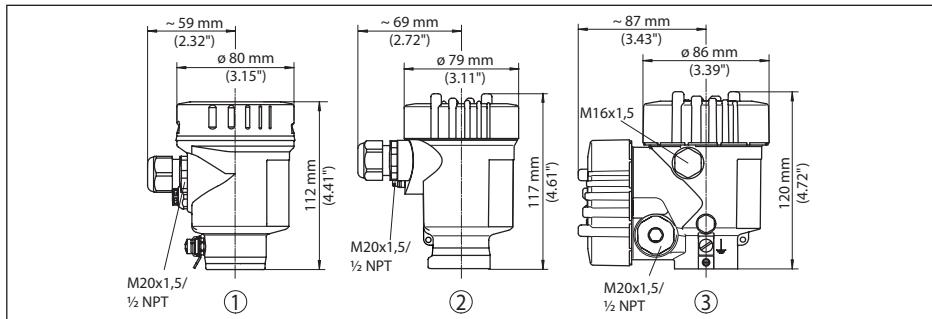

Res. 46: IP66/IP67 koruma tipli gövde modelleri (Entegre göstergе ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0.35 in artırır.)

- 1 Paslanmaz çelik tek hücre (elektrolizle parlatılmış)
- 2 Paslanmaz çelik tek hücre (ince döküm)
- 3 Paslanmaz çelik iki hücre (ince döküm)


### Koruma tipi IP66/IP68 (1 bar) olan paslanmaz çelik gövde

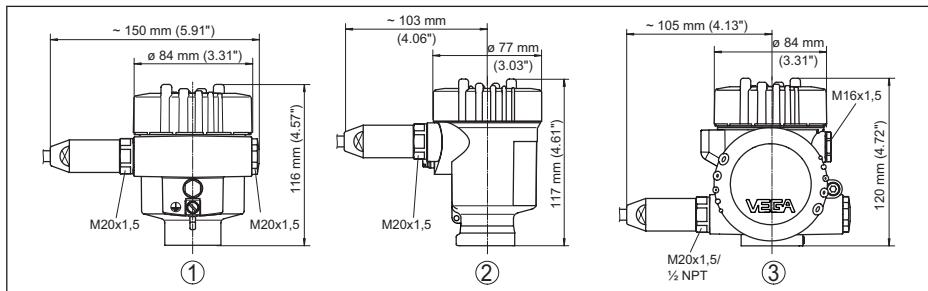

Res. 47: Koruma sınıfı IP66/IP68 (1 bar) olan gövde modelleri; entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0.35 in ya da 18 mm/0.71 in kadar artırır


- 1 Paslanmaz çelik tek hücre (elektrolizle parlatılmış)
- 2 Paslanmaz çelik tek hücre (ince döküm)
- 3 Paslanmaz çelik iki hücre (ince döküm)

### Paslanmaz çelik gövde, koruma sınıfı IP69K

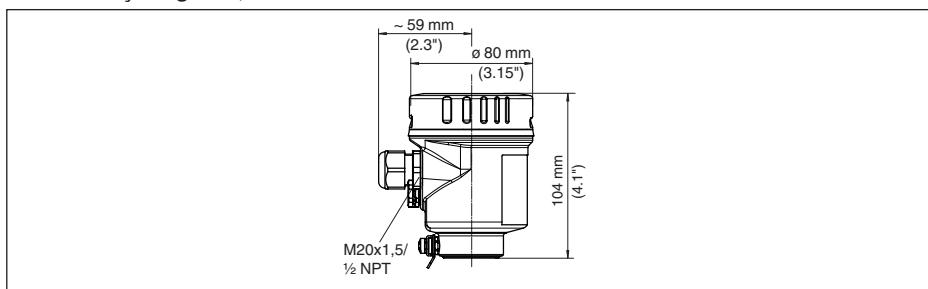

Res. 48: IP69K koruma tipi gövde modelleri (entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0.35 in artırrır.)


- 1 Paslanmaz çelik tek hücre (elektrolizle parlatılmış)

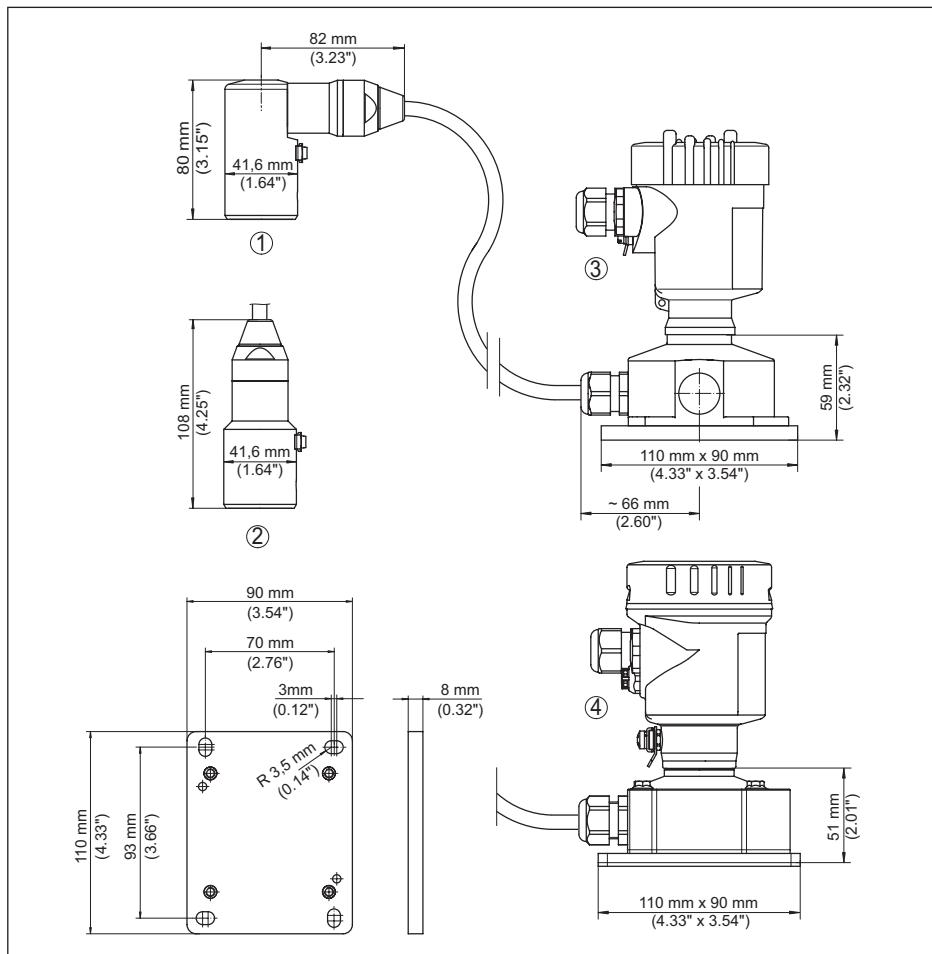**IP68 modelinde dış gövde**

Res. 49: VEGABAR 86, dış gövdeli IP68 modeli

- 1 Yandan kablo çıkışı
- 2 Eksenel kablo çıkışı
- 3 Plastik tek hücre
- 4 Paslanmaz çelik tek hücre
- 5 Conta 2 mm (0.079 in), (yalnızca 3A onaylaması olduğunda)


## VEGABAR 86, ölçüm sondası (32 mm)

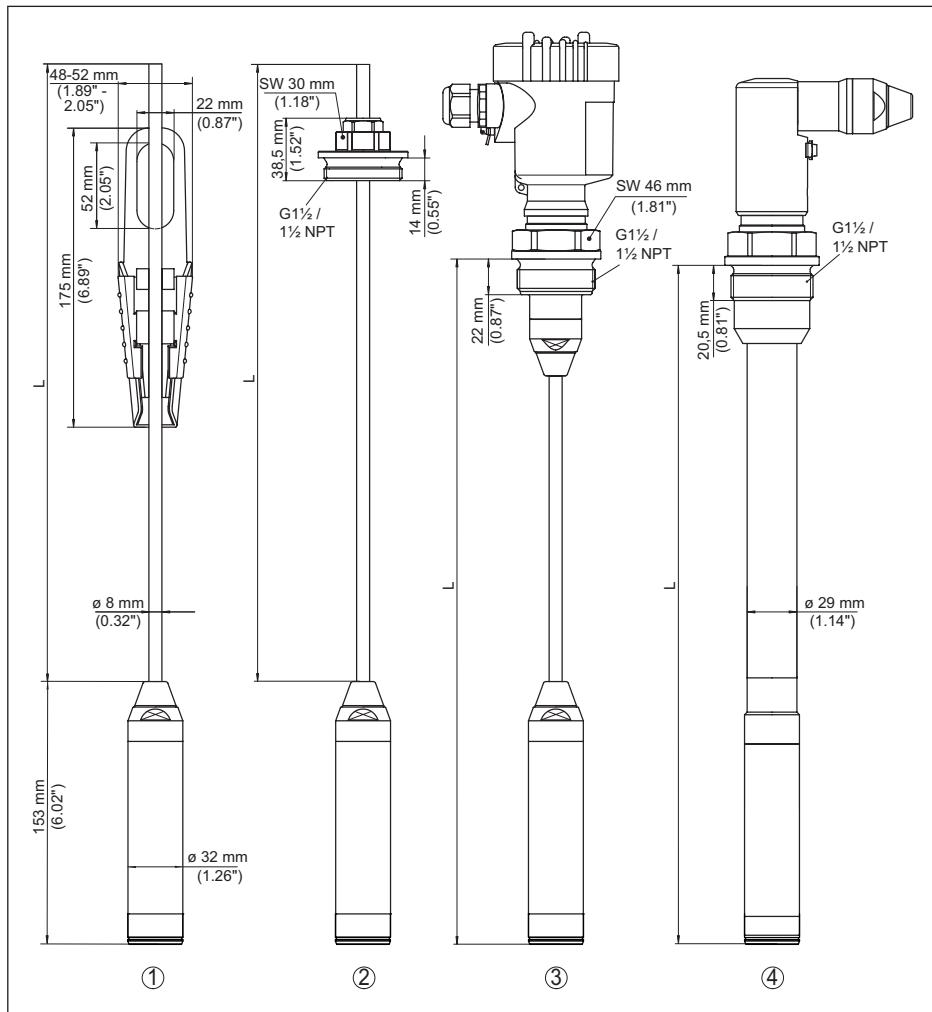

Res. 50: VEGABAR 86, ölçüm sondası (32 mm)

- 1 Gevsetme kısaci
- 2 Esnek ayarlı dişli taşıma kablosu bağlantısi G1½, 1½ NPT
- 3 Dişli G1½, 1½ NPT
- 4 Vidalı kablo çıkışi G1½, 1½ NPT
- L Konfigüratörden elde edilen toplam uzunluk


## VEGABAR 86, ölçüm sondası (22 mm)

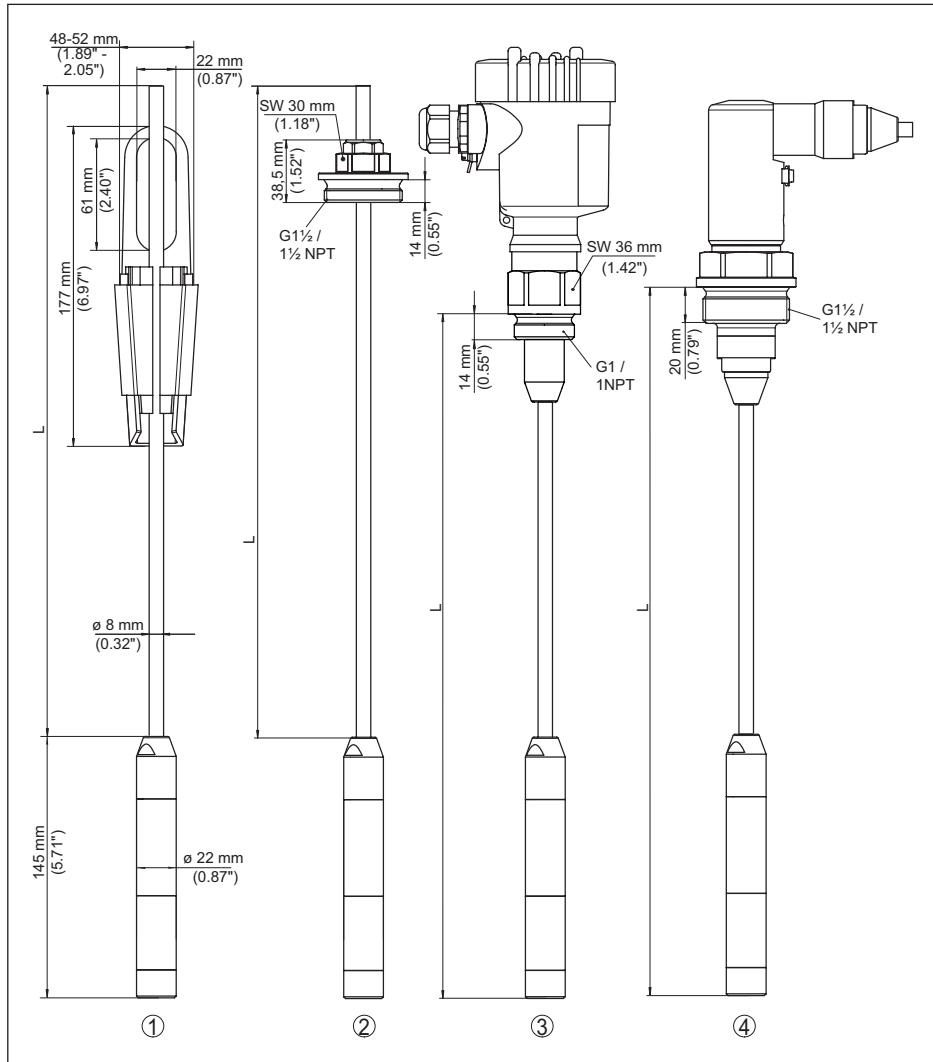

Res. 51: VEGABAR 86, ölçüm sondası (22 mm)


- 1 Gevsetme kısakıçı
- 2 Esnek ayarlı dişli taşıma kablosu bağlantıları G1½, 1½ NPT
- 3 Dış G1, 1 NPT
- 4 Vidalı kablo çıkışları G1½, 1½ NPT
- L Konfigüratörden elde edilen toplam uzunluk

## VEGABAR 86, plastik model

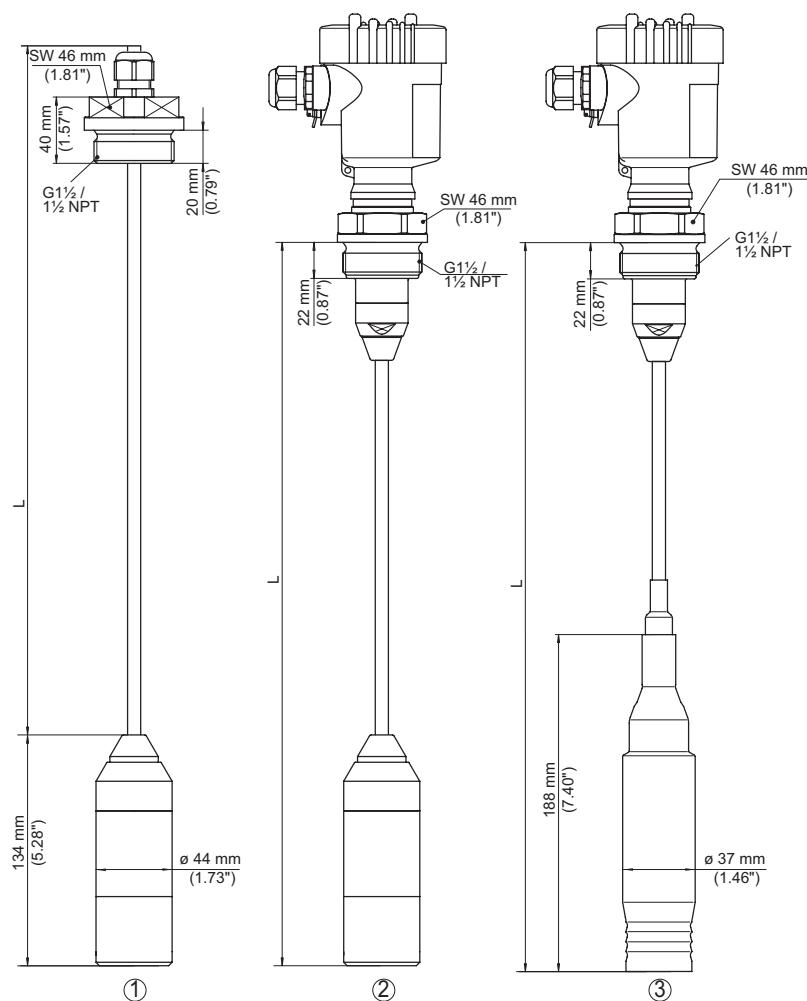

Res. 52: VEGABAR 86, plastik model


- 1 PVDF, G1½, 1½ NPT dişli bağlantılı
- 2 PVDF, G1½, 1½ NPT dişlisiz ile
- 3 PE kaplamalı, G1½, 1½ NPT dişlisiz ile
- L Konfigüratörden elde edilen toplam uzunluk

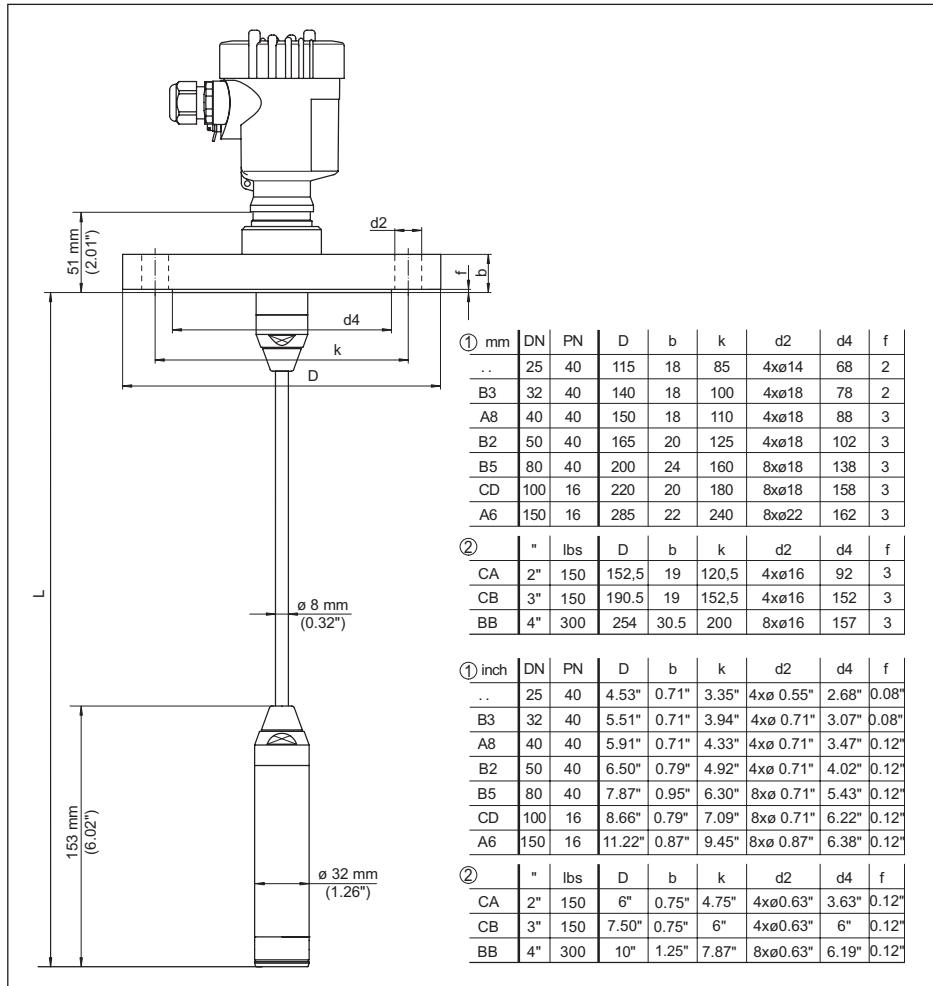**VEGABAR 86, flanş bağlantısı**

Res. 53: VEGABAR 86, flanş bağlantısı (32 mm'lik ölçüm değeri algılayıcısı örneği)


- 1 DIN 2501 gereğince flanşlar
- 2 ASME B16.5 gereğince flanşlar
- L Konfigüratörden elde edilen toplam uzunluk

## VEGABAR 86, hijyenik bağlantı

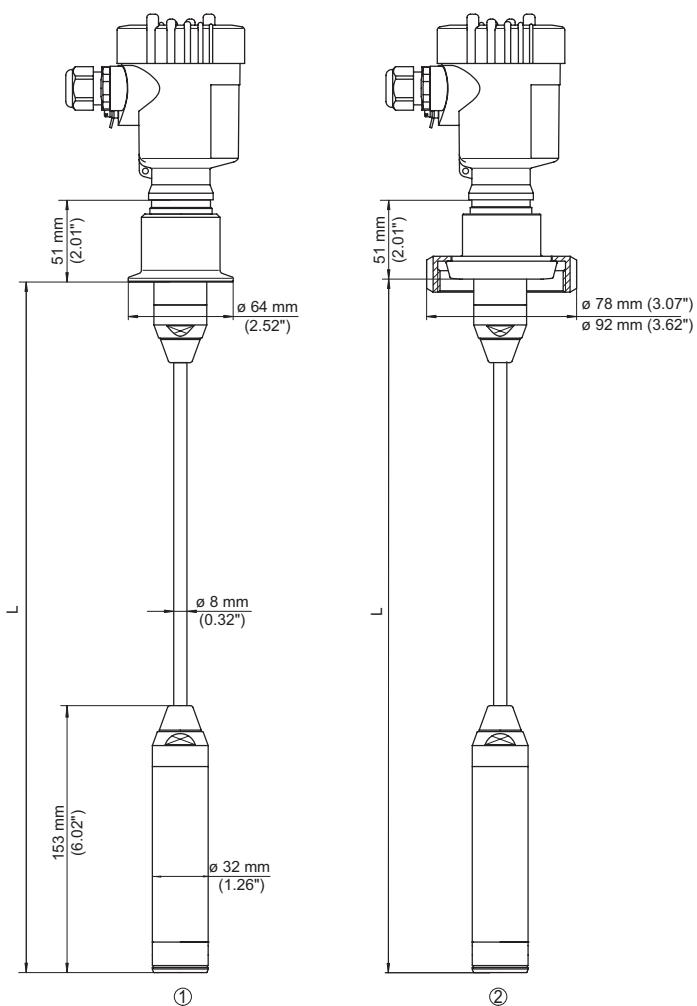

Res. 54: VEGABAR 86, aseptik bağlantılar

- 1 Klemens 2" PN 16 ( $\varnothing 64\text{ mm}$ ), (DIN 32676, ISO 2852)
- 2 Boru vidası DN 50
- L Konfigüratörden elde edilen toplam uzunluk

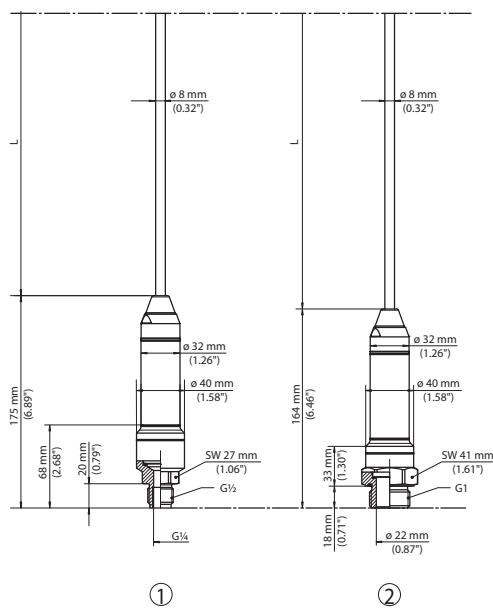**VEGABAR 86, Dişli model**

Res. 55: VEGABAR 86, Dişli model

- 1 Dişli G $\frac{1}{2}$ , iç G $\frac{1}{4}$
  - 2 Dişli  $\frac{1}{2}$  NPT, delik Ø 11 mm
  - 3 Dişli G1
- L Konfigüratörden elde edilen toplam uzunluk

## 11.5 Sınai mülkiyet hakları

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站< [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 11.6 Marka

Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.

**INDEX****A**

Akım çıkışı 37, 42  
 Arızaların giderilmesi 53  
 Ayar 32

**B**

Bakım 49  
 Basıncın eşitlenmesi 15, 16, 17  
 – Ex d 15

**D**

Dilin değiştirilmesi 38  
 Display aydınlatması 39  
 Dokümantasyon 7

**E**

EDD (Enhanced Device Description) 48  
 Ek akım çıkışı 37  
 Elektrik bağıntısı 18, 19

**F**

Fark basıncı ölçümu 8

**G**

Gösterge ayarı 38, 39

**H**

HART 42  
 Hata kodları 51, 52

**I**

İbre 39

**K**

Konum düzeltme 34

**L**

Lineerizasyon 37

**M**

Model etiketi 7

**N**

NAMUR NE 107 50

**O**

Onarım 55  
 Ölçüm değeri belleği 49  
 Ölçüm düzeni  
 – Açık hıznede 17

**Q**

QR kodu 7

**S**

Sensör ayarlarının kopyalanması 41  
 Seri numarası 7  
 Servis - Çağrı Merkezi 53  
 Servis girişi 41  
 Seviye ayarı 35, 36  
 – Birim 34  
 – Genel bakış 35  
 Seviye ölçümü 17  
 Sıfırlama 40  
 Sızdırmazlık konsepti 9  
 Simülasyon 40  
 Sönümleme 36  
 Standart değerler 43

**T**

Tarih/saat ayarı 40  
 Topraklama 18







Baskı tarihi:

**VEGA**

Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatlarılarındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgilere uygundur.

Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023



45039-TR-230915

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany

Phone +49 7836 50-0  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)