

Instrukcja obsługi

Wiszący przetwornik pomiarowy
ciśnienia z ceramiczną celą pomiarową

VEGABAR 86

4 ... 20 mA



Document ID: 45506



VEGA

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1 Uwagi do niniejszej dokumentacji..... | 4 |
| 1.1 Funkcja..... | 4 |
| 1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest skierowana..... | 4 |
| 1.3 Zastosowane symbole | 4 |
| 2 Dla Twojego bezpieczeństwa | 5 |
| 2.1 Upoważnieni pracownicy..... | 5 |
| 2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem..... | 5 |
| 2.3 Ostrzeżenie przed błędnym użytkowaniem | 5 |
| 2.4 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy | 5 |
| 2.5 Zgodność | 6 |
| 2.6 Zalecenia NAMUR | 6 |
| 2.7 Ochrona środowiska | 6 |
| 3 Opis produktu | 7 |
| 3.1 Budowa | 7 |
| 3.2 Zasada działania | 7 |
| 3.3 Opakowanie, transport i przechowywanie | 10 |
| 3.4 Wyposażenie dodatkowe | 11 |
| 4 Montaż..... | 12 |
| 4.1 Wskazówki ogólne | 12 |
| 4.2 Wentylacja i wyrównanie ciśnienia | 14 |
| 4.3 Pomiar poziomu napełnienia | 17 |
| 4.4 Obudowa peryferyjna | 17 |
| 5 Podłączenie do zasilania napięciem | 18 |
| 5.1 Przygotowanie przyłącza..... | 18 |
| 5.2 Podłączenie..... | 19 |
| 5.3 Obudowa jednokomorowa..... | 21 |
| 5.4 Obudowa IP66/IP68 (1 bar)..... | 21 |
| 5.5 Obudowa peryferyjna | 22 |
| 5.6 Faza włączenia..... | 23 |
| 6 Rozruch z modułem wyświetlającym i obsługowym..... | 24 |
| 6.1 Zakładanie modułu wyświetlającego i obsługowego | 24 |
| 6.2 System obsługowy | 25 |
| 6.3 Wyświetlacz wartości pomiarowych | 26 |
| 6.4 Wprowadzanie parametrów - rozruch z ustawieniami podstawowym | 27 |
| 6.5 Wprowadzanie parametrów - zaawansowania obsługa | 27 |
| 6.6 Przegląd menu | 39 |
| 6.7 Zabezpieczenie danych parametrów..... | 41 |
| 7 Rozruch z oprogramowaniem PACTware..... | 42 |
| 7.1 Podłączenie PC..... | 42 |
| 7.2 Wprowadzanie parametrów..... | 42 |
| 7.3 Zabezpieczenie danych parametrów..... | 43 |
| 8 Rozruch w innych systemach | 44 |
| 8.1 Programy obsługi DD | 44 |
| 8.2 Field Communicator 375, 475 | 44 |
| 9 Diagnostyka i serwis..... | 45 |
| 9.1 Utrzymywanie sprawności..... | 45 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 9.2 | Funkcja diagnostyczna..... | 45 |
| 9.3 | Usuwanie usterek..... | 47 |
| 9.4 | Wymiana zespołu technologicznego w przypadku wersji wykonania IP68 (25 bar)..... | 48 |
| 9.5 | Wymiana modułu elektronicznego | 49 |
| 9.6 | Odświeżenie oprogramowania | 49 |
| 9.7 | Postępowanie w przypadku naprawy | 50 |
| 10 | Wymontowanie..... | 51 |
| 10.1 | Czynności przy wymontowaniu | 51 |
| 10.2 | Utylizacja..... | 51 |
| 11 | Załączniki..... | 52 |
| 11.1 | Dane techniczne | 52 |
| 11.2 | Obliczanie odchyłki całkowitej..... | 62 |
| 11.3 | Przykład z praktyki | 63 |
| 11.4 | Wymiary | 65 |
| 11.5 | Prawa własności przemysłowej | 74 |
| 11.6 | Znak towarowy | 74 |

Przepisy bezpieczeństwa dla obszarów zagrożenia wybuchem (Ex):



W przypadku użytkowania w obszarze zagrożenia wybuchem (Ex) przestrzegać specyficznych przepisów bezpieczeństwa w tym zakresie. One są dołączone do każdego przyrządu dopuszczonego do działania w obszarze zagrożenia wybuchem (Ex) jako dokument i stanowią element składowy instrukcji obsługi.

Stan opracowania redakcyjnego: 2023-09-01

1 Uwagi do niniejszej dokumentacji

1.1 Funkcja

Przedłożona instrukcja obsługi dostarcza niezbędnych informacji w zakresie montażu, podłączenia i rozruchu, jak również ważnych wskazówek na temat konserwacji, usuwania usterek, bezpieczeństwa i wymiany części. Z tego względu należy przeczytać ją przed rozruchem i przechowywać ją jako nieodłączny element wyrobu, w sposób zawsze łatwo dostępny w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest skierowana

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla wykwalifikowanych specjalistów. Treść niniejszej instrukcji musi być dostępna dla specjalistów i praktycznie stosowana.

1.3 Zastosowane symbole



Document ID

Ten symbol na stronie tytułowej niniejszej instrukcji wskazuje na Document ID. Po wpisaniu Document ID na stronie internetowej www.vega.com otwiera się witryna pobierania dokumentów.



Informacja, dobra rada, wskazówka: Ten symbol oznacza pomocne informacje dodatkowe i dobre rady dla pomyślnego przeprowadzenia prac.



Wskazówka: Ten symbol oznacza wskazówki do zapobiegania zakłóceniom, błędnemu działaniu, uszkodzeniu przyrządu lub urządzeń.



Ostrożnie: W razie lekceważenia informacji oznakowanych tym symbolem może dojść do wypadku z udziałem osób.



Ostrzeżenie: W razie lekceważenia informacji oznakowanych tym symbolem może dojść do wypadku z odniesieniem ciężkich lub nawet śmiertelnych urazów.



Niebezpieczeństwo: W razie lekceważenia informacji oznakowanych tym symbolem dojdzie do wypadku z odniesieniem ciężkich lub nawet śmiertelnych urazów.



Zastosowanie w warunkach zagrożenia wybuchem (Ex)

Ten symbol oznacza szczególne wskazówki dla zastosowań w warunkach zagrożenia wybuchem (Ex)



Lista

Poprzedzająca kropka oznacza listę bez konieczności zachowania kolejności.



Kolejność wykonywania czynności

Poprzedzające liczby oznaczają kolejno następujące po sobie czynności.



Utylizacja

Ten symbol oznacza szczególne wskazówki dotyczące utylizacji.

2 Dla Twojego bezpieczeństwa

2.1 Upoważnieni pracownicy

Wykonywanie wszystkich czynności opisanych w niniejszej dokumentacji technicznej jest dozwolone tylko upoważnionym specjalistom.

Podczas pracy przy urządzeniu lub z urządzeniem zawsze nosić wymagane osobiste wyposażenie ochronne.

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sonda VEGABAR 86 jest przetwornikiem pomiarowym ciśnienia do pomiaru stanu i poziomu napełnienia.

Szczegółowe dane dotyczące zakresu zastosowań przedstawiono w rozdziale " *Opis produktu*".

Bezpieczeństwo pracy przyrządu jest zachowane tylko w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, odpowiednio do danych w instrukcji obsługi, a także ewentualnie występujących instrukcji dodatkowych.

2.3 Ostrzeżenie przed błędnym użytkowaniem

W przypadku zastosowania nieprawidłowego lub sprzecznego z przeznaczeniem, produkt ten może stanowić źródło zagrożenia specyficznego dla rodzaju zastosowania - np. przełanie pojemnika z powodu błędnego zamontowania lub ustawienia. To może stanowić zagrożenie wypadkowe dla osób i spowodować szkody materialne i w środowisku naturalnym. Ponadto może to negatywnie wpłynąć na zabezpieczenia samego urządzenia.

2.4 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Urządzenie odpowiada aktualnemu stanowi techniki z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów i wytycznych. Jego użytkowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego stan techniczny jest nienaganny i bezpieczny. Przedsiębiorstwo użytkujące ponosi odpowiedzialność za bezusterkową eksploatację urządzenia. W przypadku zastosowania w mediach agresywnych lub powodujących korozję mogących stanowić źródło zagrożenia przy błędnym działaniu urządzenia, przedsiębiorstwo użytkujące musi przekonać się o prawidłowym działaniu urządzenia podejmując odpowiednie działania.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zasad instalowania obowiązujących w danym kraju, a także obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ze względu na bezpieczeństwo oraz warunki gwarancji, ingerencje wykraczające poza czynności opisane w instrukcji obsługi są dozwolone tylko pracownikom upoważnionym przez nas. Samowolne przeróbki lub zmiany konstrukcyjne są jednoznacznie zabronione. Z uwagi na bezpieczeństwo dozwolone jest stosowanie jedynie akcesoriów określonych przez nas urządzenia.

W celu uniknięcia zagrożeń należy przestrzegać znaków ostrzegawczych i wskazówek umieszczonych na urządzeniu.

2.5 Zgodność

Urządzenie spełnia ustawowe wymagania dyrektyw specyficznych dla danego kraju względnie zbior przepisów technicznych. Stosownym oznakowaniem potwierdzamy zgodność.

Przynależne Deklaracje Zgodności są podane na naszej stronie internetowej.

2.6 Zalecenia NAMUR

NAMUR to stowarzyszenie działające w Niemczech w dziedzinie automatyzacji procesów technologicznych. Zalecenia wydawane przez NAMUR określają standardowe rozwiązania w zakresie przyrządów pomiarowych.

Przyrząd spełnia wymagania następujących zaleceń NAMUR:

- NE 21 – Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych
- NE 43 – Poziom sygnału informacji o zaniku działania przetworników pomiarowych
- NE 53 – Kompatybilność przyrządów i podzespołów wyświetlających/obsługowych
- NE 107 – Samokontrola i diagnoza przyrządów polowych

Dalsze informacje - patrz www.namur.de.

2.7 Ochrona środowiska

Ochrona naturalnych podstaw życia to jedno z najważniejszych zadań. W związku z tym wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego, którego celem jest ciągłe poprawianie zakładowej ochrony środowiska. System zarządzania środowiskowego posiada certyfikat DIN EN ISO 14001.

Prosimy o pomoc w spełnieniu tych wymagań i o przestrzeganie wskazówek ochrony środowiska ujętych w niniejszej instrukcji obsługi:

- Rozdział " *Opakowanie, transport i przechowywanie* "
- Rozdział " *Utilizacja* "

3 Opis produktu

3.1 Budowa

Zakres dostawy

Zakres dostawy obejmuje:

- Przetwornik pomiarowy ciśnienia VEGABAR 86
- Zawory odpowietrzające, śruby zaślepiające – w zależności od wersji wykonania (patrz rozdział " Wymiary")

Ponadto zakres dostawy obejmuje:

- Dokumentacja
 - Krótka instrukcja obsługi VEGABAR 86
 - Certyfikat badań przetwornika pomiarowego ciśnienia
 - Instrukcje dla opcjonalnego wyposażenia przyrządu
 - Specyficzne dla obszaru zagrożenia wybuchem " *Przepisy bezpieczeństwa pracy*" (w przypadku wersji dla obszaru zagrożenia wybuchem (Ex))
 - W razie potrzeby dalsze certyfikaty



Informacja:

W niniejszej instrukcji obsługi są także opisane opcjonalne cechy przyrządu. Każdy zakres dostawy wynika ze specyfikacji złożonego zamówienia.

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera najważniejsze dane do identyfikacji i do zastosowania przyrządu:

- Typ przyrządu
- Informacje dotyczące certyfikatów
- Informacje dotyczące konfiguracji
- Dane techniczne
- Numer seryjny przyrządu
- Kod QR do identyfikacji urządzenia
- Kod cyfrowy dla dostępu Bluetooth (opcja)
- Informacje producenta

Dokumentacja i oprogramowanie

Występują następujące możliwości znalezienia danych zamówienia, dokumentów lub oprogramowania dla Twojego urządzenia:

- W tym celu należy utworzyć stronę " www.vega.com" i w polu szukania wpisać numer seryjny przyrządu.
- Skanuj kod QR na tabliczce znamionowej.
- Otwórz aplikację VEGA Tools i wpisz numer seryjny do pola " **Dokumentacja**".

3.2 Zasada działania

Zakres zastosowań

VEGABAR 86 wiszący przetwornik pomiarowy ciśnienia do pomiaru poziomu napełnienia studni, pojemników i otwartych zbiorników. Uniwersalne zastosowania dzięki różnym wersjom wykonania kabla i rur oferuje wiele możliwości zastosowań.

Mierzone media


Mierzone media to ciecze.

W zależności od wersji wykonania przyrządu oraz rozmieszczenia punktów pomiaru dopuszczalne są także lepkie media mierzone lub zawierające składniki ściernie.

Wielkości mierzone

VEGABAR 86 nadaje się do pomiaru następujących wielkości technologicznych:


- Poziom napętnienia

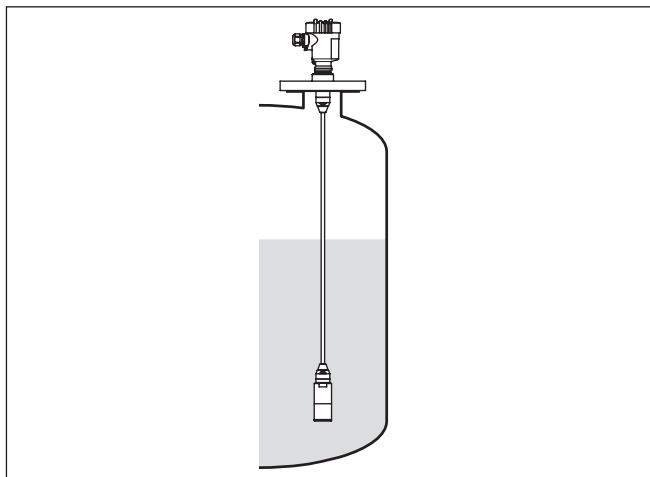

Rys. 1: Pomiar poziomu napętnienia z VEGABAR 86

Elektryczny pomiar różnicy ciśnień

W zależności od wersji wykonania, VEGABAR 86 nadaje się także do elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień. W tym celu przyrząd jest łączony z sondą Secondary.

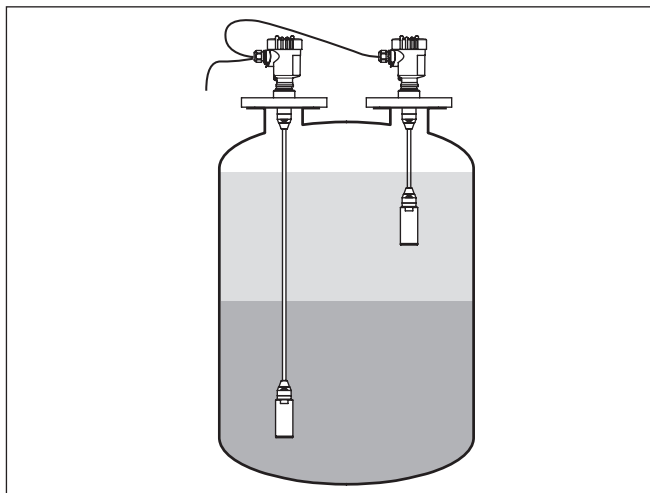

Rys. 2: Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień przez układ Primary/Secondary

Szczegółowe wskazówki na ten temat są zamieszczone w instrukcji obsługi danej sondy Secondary.

System pomiarowy ciśnienia

Czujnikiem jest cęła pomiarowa CERTEC® z wytrzymałą membraną ceramiczną. Ciśnienie technologiczne odkształca membranę ceramiczną i powoduje zmianę pojemności celi pomiarowej. Zmiana pojemności jest przetwarzana na sygnał elektryczny, który jest wysyłany jako wartość mierzona w postaci sygnału wyjściowego.

Cęła pomiarowa występuje w dwóch rozmiarach:

- CERTEC® (ø 28 mm) przy czujniku mierzonej wartości 32 mm
- Mini-CERTEC® (ø 28 mm) przy czujniku mierzonej wartości 22 mm

System pomiarowy temperatury

Czujnik temperatury w membranie ceramicznej CERTEC® albo na korpusie bazowym celi pomiarowej Mini-CERTEC® rejestruje aktualną temperaturę procesu technologicznego. Wielkość temperatury jest przekazywana przez:

- Moduł wyświetlający i obsługowy
- Wyjście prądowe lub dodatkowe wyjście prądowe
- Cyfrowe wyjście sygnałowe

Także ekstremalne skoki temperatury technologicznej są natychmiast rejestrowane przez cęłą pomiarową CERTEC®. Te wartości w membranie ceramicznej są porównywane z dalszymi pomiarami bazowego korpusu ceramicznego. Inteligentny układ elektroniczny sondy kompensuje w ciągu niewielu cykli pomiarowych (dotąd nieuniknione) odchyłki pomiarowe spowodowane szokami termicznymi. One powodują tylko nieznaczne i chwilowe zmiany sygnału wyjściowego w zależności od dobranego tłumienia. ¹⁾

Rodzaje ciśnienia

Cele pomiarowe mają różne konstrukcje dopasowane do wybranego rodzaju ciśnienia.

Ciśnienie względne: cęła pomiarowa jest otwarta od strony ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie otoczenia jest rejestrowane i kompensowane w celi pomiarowej. Dzięki temu nie ma wpływu na wartość mierzoną.


Ciśnienie absolutne: cęła pomiarowa znajduje się w środowisku podciśnieniowym i w hermetycznej obudowie. Ciśnienie otoczenia nie jest kompensowane i tym samym wywiera wpływ na wartość mierzoną.

Ciśnienie względne z kompensacją warunków otoczenia: cęła pomiarowa jest odpowietrzona i w zamkniętej obudowie. Ciśnienie panujące w otoczeniu jest rejestrowane przez czujnik referencyjny i kompensowane w układzie elektronicznym. Tym samym nie wywiera ono wpływu na wartość mierzoną.

Koncepcja uszczelnienia

Poniższy rysunek przedstawia montaż ceramicznej celi pomiarowej w czujniku mierzonej wartości oraz koncepcję rozwiązania uszczelnienia.

¹⁾ W przypadku temperatury powyżej 100 °C funkcja jest automatycznie dezaktywowana, natomiast przy temperaturze poniżej 95 °C automatycznie ponownie aktywowana.

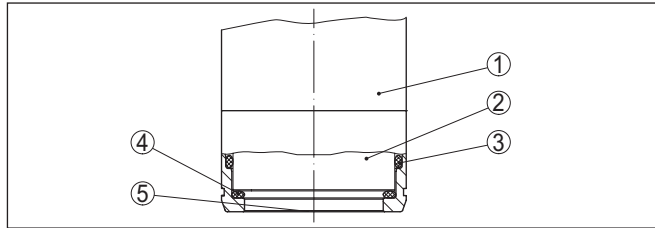

Rys. 3: Montaż ceramicznej celi pomiarowej z czołem w jednej płaszczyźnie, z podwójną uszczelką

- 1 Obudowa czujnika mierzonej wartości
- 2 Cella pomiarowa
- 3 Boczna uszczelka celi pomiarowej
- 4 Dodatkowa uszczelka celi pomiarowej, znajduje się z przodu
- 5 Membrana

3.3 Opakowanie, transport i przechowywanie

Opakowanie

Przyrząd jest chroniony przez opakowanie podczas przesyłki na miejsce użytkowania. Zabezpiecza ono skutecznie przy zwykłych obciążeniach występujących podczas transportowania, co potwierdza kontrola oparta na normie ISO 4180.

Opakowanie przyrządów składa się z kartonu, który jest nieszkodliwy dla środowiska i stanowi surowiec wtórny. W przypadku specjalnych wersji wykonania dodatkowo stosowana jest pianka PE lub folia PE. Utylizację materiału opakowania należy zlecić punktom zbiórki surowców wtórnych.

Transport

Transport musi zostać przeprowadzony z uwzględnieniem wskazówek zamieszczonych na opakowaniu. Ich lekceważenie może być przyczyną uszkodzenia przyrządu.

Kontrola po dostawie

Po doręczeniu należy niezwłocznie skontrolować dostawę pod względem kompletności i ewentualnych szkód transportowych. Stwierdzone szkody transportowe lub ukryte wady należy odpowiednio zgłosić.

Przechowywanie

Opakowane przyrządy należy przechowywać aż do montażu w sposób zamknięty i z uwzględnieniem naniesionych znaków układania i magazynowania.

Opakowane przyrządy przechowywać tylko w następujących warunkach - o ile nie podano inaczej:

- Nie przechowywać na wolnym powietrzu
- Przechowywać w miejscu suchym i niezapyłonym
- Bez działania agresywnych mediów
- Chronić przed nasłonecznieniem
- Zapobiegać wstrząsom mechanicznym

Temperatura magazynowania i transportowania

- Temperatura magazynowania i transportowania - patrz rozdział "Załącznik - Dane techniczne - Warunki otoczenia"
- Wilgotność względna powietrza 20 ... 85 %

Podnoszenie i przenoszenie

W przypadku masy przyrządu przekraczającej 18 kg (39.68 lbs) do podnoszenia i przenoszenia należy używać tylko odpowiedniego sprzętu posiadającego niezbędne dopuszczenie.

Moduł wyświetlający i obsługowy

Instrukcje dotyczące elementów wyposażenia dodatkowego można pobrać w dziale pobierania dokumentów naszej strony internetowej.

Moduł wyświetlający i obsługowy służy do wyświetlania wartości pomiarowych, obsługiwania i diagnozowania.

Zintegrowany moduł Bluetooth (opcja) umożliwia bezprzewodową obsługę standardowymi komunikatorami.

VEGACONNECT

Adapter VEGACONNECT jest interfejsem umożliwiającym komunikację pomiędzy przyrządami pomiarowymi a komputerem PC wyposażonym w port USB.

VEGADIS 82

VEGADIS 82 jest wyświetlaczem przeznaczonym do sond z wyjściem analogowym 4 ... 20 mA oraz 4 ... 20 mA/HART. On jest połączony przewodem sygnałowym.

Zabezpieczenie przepięciowe

Zabezpieczenie przepięciowe B81-35 jest stosowane zamiast zacisków podłączeniowych w obudowie jedno- lub dwukomorowej.

Ostona ochronna

Zadaniem osłony ochronnej jest zabezpieczenie obudowy sondy przed zanieczyszczeniem i silnym nagraniem promieniami słonecznymi.

Kołnierze

Kołnierze / gwinty są dostępne w różnych wersjach wykonania zgodnych z normami: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Króciec do spawania, adapter do gwintu i higieniczny

Króćce do spawania służą do podłączenia przyrządów do instalacji technologicznej.

Adaptory do gwintów i higieniczne służą do łatwego przystosowania urządzeń ze standardowym przyłączem gwintowym, np. do przyłączy sterylnych na stronie technologicznej.

4 Montaż

4.1 Wskazówki ogólne

Warunki technologiczne



Uwaga:

Z uwagi na bezpieczeństwo dozwolone jest użytkowanie przyrządu tylko w zakresie dozwolonych warunków technologicznych. Te dane zamieszczono w rozdziale " *Dane techniczne*" w instrukcji obsługi, względnie na tabliczce znamionowej.

W związku z tym, przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie części przyrządu biorące udział w procesie nadają się do warunków występujących w czasie procesu technologicznego.

Do nich należą szczególnie:

- Aktywna część pomiarowa
- Przyłącze technologiczne
- Uszczelka przyłącza technologicznego

Warunki procesu technologicznego, a w szczególności:

- Ciśnienie technologiczne
- Temperatura technologiczna
- Chemiczne właściwości medium
- Ścieranie i wpływy mechaniczne

Ochrona przed wilgocią

Przyrząd należy chronić przed wniknięciem wilgoci podejmując następujące działania:

- Zastosować odpowiedni kabel podłączeniowy (patrz rozdział " *Podłączenie do zasilania napięciem*")
- Dokręcić złączkę przelotową kabla lub łącznik wtykowy
- Przed złączką przelotową kabla lub łącznikiem wtykowym ułożyć kabel podłączeniowy tak, żeby był wprowadzony do niego od dołu

To dotyczy przede wszystkim montażu w miejscach nie chronionych przed wpływami atmosferycznymi i pomieszczeniach, w których może wystąpić wilgoć (np. w wyniku procesu czyszczenia), jak również na chłodzonych lub ogrzewanych zbiornikach.



Uwaga:

Należy zadbać o to, żeby podczas instalowania lub konserwacji nie wniknęła wilgoć ani zanieczyszczenia do wnętrza przyrządu.

Do utrzymania stopnia ochrony przyrządu należy zapewnić, żeby w czasie eksploatacji pokrywa przyrządu była zamknięta i w razie potrzeby zabezpieczona.

Wkręcenie

Przyrządy z przyłączem gwintowym należy wkręcić odpowiednim kluczem maszynowym przyłożonym do sześciokąta na przyłączy technologicznym.

Rozmiar klucza - patrz rozdział " *Wymiary*" .



Ostrzeżenie:

Do wkręcania nie wolno chwytać za obudowę lub przyłącza elektryczne! Dokręcenie może bowiem spowodować uszkodzenie, np. w zależ-

ności od wersji wykonania przyrządu przy mechanicznym połączeniu obrotowym obudowy.

Wibracje

W celu uniknięcia uszkodzenia przyrządu należy zapobiec siłom działającym z boku, np. wibracjom. Przyrządy z przyłączem technologicznym gwint $G\frac{1}{2}$ z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć na miejscu pomiaru odpowiednim uchwytem.

W razie występowania silnych wibracji na miejscu użytkowania należy zastosować przyrząd w wersji wykonania z obudową peryferyjną. Patrz rozdział " *Obudowa peryferyjna* ".

Dopuszczalne ciśnienie technologiczne (MWP) - przyrząd

Dopuszczalny zakres ciśnienia technologicznego jest podany na tabliczce znamionowej jako "MWP" (Maximum Process Pressure), patrz rozdział " *Budowa* ". Te dane obowiązują także wtedy, gdy w przyrządzie zainstalowano celę pomiarową o wyższym zakresie pomiarowym niż dopuszczalne ciśnienie na przyłączy technologicznym.


Ponadto straty termiczne przyłącza technologicznego - np. przy kołnierzach - mogą ograniczyć dozwolony zakres ciśnienia technologicznego odpowiednio do obowiązujących norm.

Dopuszczalne ciśnienie technologiczne (MWP) - akcesoria montażowe

Dopuszczalny zakres ciśnienia technologicznego jest podany na tabliczce znamionowej. Przyrząd może być użytkowany tylko pod tym ciśnieniem, gdy zastosowane akcesoria montażowe również są przystosowane do tych wartości. To należy zapewnić montując odpowiednie kołnierze, króćce do wspawania, pierścienie zaciskowe przy przyłączach Clamp, uszczelki itp.

Granice temperatur

Wyższe temperatury technologiczne oznaczają często wysokie temperatury otoczenia. Upewnić się, że górne granice temperatury podane w rozdziale " *Dane techniczne* " nie zostaną przekroczone w otoczeniu obudowy układu elektronicznego i kabla podłączeniowego.

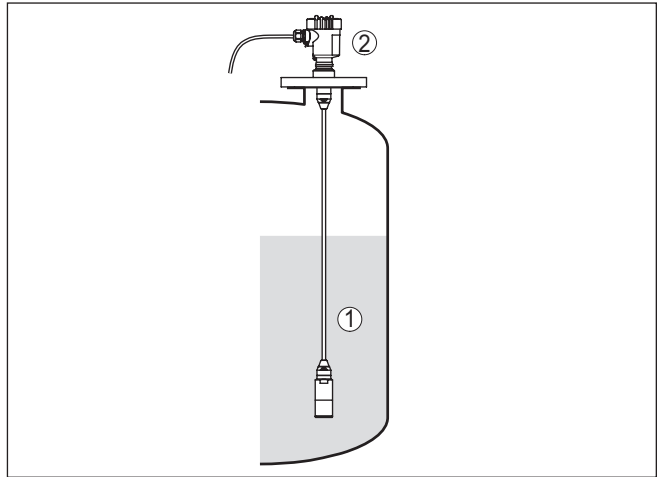


Rys. 4: Zakres temperatur

- 1 Temperatura technologiczna
- 2 Temperatura otoczenia

Zabezpieczenie transportowe i montażowe

Sonda VEGABAR 86 jest dostarczana z kołpakiem ochronnym lub zabezpieczeniem transportowym i montażowym - w zależności od rodzaju czujnika mierzonej wartości.

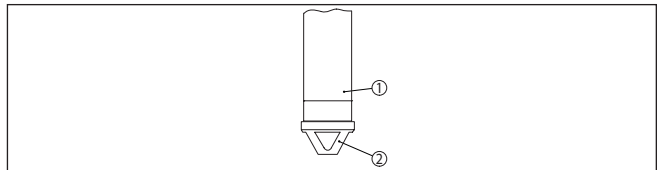

Rys. 5: VEGABAR 86, zabezpieczenie transportowe i montażowe

- 1 Czujnik mierzonej wartości
- 2 Zabezpieczenie transportowe i montażowe

Po montażu, ale przed rozruchem usunąć je z przyrządu.

W przypadku nieznacznie zanieczyszczonego mierzonego medium można pozostawić zabezpieczenie transportowe i montażowe jako odbojnik podczas eksploatacji przyrządu.

4.2 Wentylacja i wyrównanie ciśnienia

Element filtra - funkcja

Element filtra w obudowie modułu elektronicznego spełnia następujące funkcje:

- Wentylacja obudowy układu elektronicznego
- Wyrównanie ciśnienia atmosferycznego (przy pomiarach ciśnienia względnego)


Ostrzeżenie:


Element filtrujący powoduje zwłokę w wyrównywaniu ciśnienia. W związku z tym, przy szybkim otwieraniu/zamykaniu pokrywy obudowy, wartość mierzona może ulegać zmianom przez około 5 s o maksymalnie 15 mbar.

Dla zapewnienia skutecznej wentylacji konieczny jest czysty stan elementu filtra, bez wszelkich osadów. W związku z tym, przy montażu w położeniu poziomym należy obrócić obudowę tak, żeby element filtra był skierowany w dół. W ten sposób jest on lepiej chroniony przed osadami.


Ostrzeżenie:

Do czyszczenia nie używać myjki ciśnieniowej. Element filtrujący może bowiem ulec uszkodzeniu i wilgoć będzie wnikać do obudowy.

W poniższych akapitach przedstawiono opis lokalizacji elementu filtrującego w poszczególnych wersjach wykonania przyrządu.

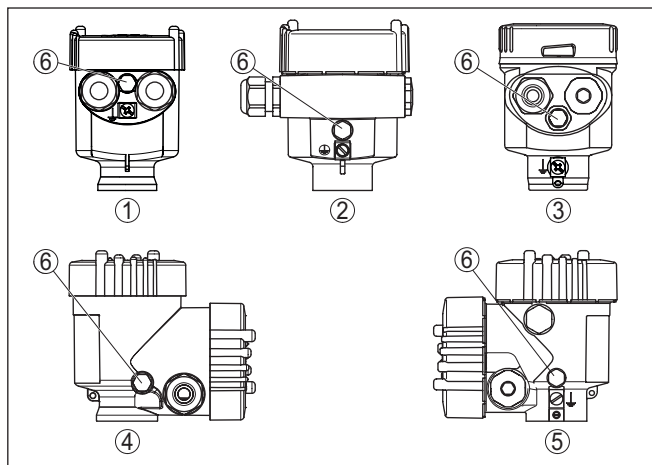Element filtra - pozycja


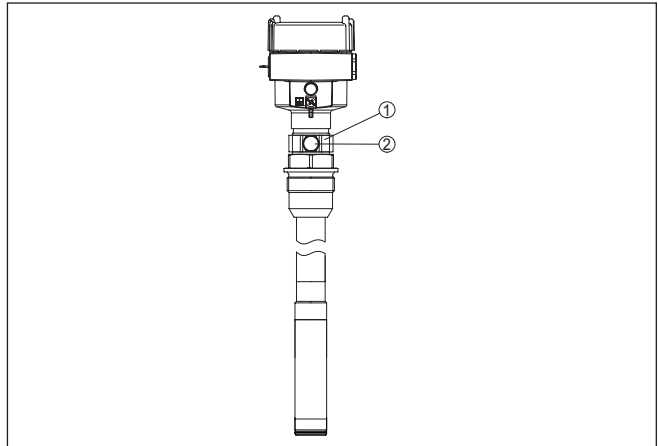
Rys. 6: Pozycja filtra

- 1 Jednokomorowa z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)
- 2 Jednokomorowa z aluminium
- 3 Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (polerowana elektrochemicznie)
- 4 Dwukomorowa z tworzywa sztucznego
- 5 Dwukomorowa z aluminium, stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)
- 6 Element filtrujący

W niżej wymienionych przyrządach jest wkręcona zaślepka w miejsce elementu filtrującego:

- Przyrządy ze stopniem ochrony IP66/IP68 (1 bar) - wentylacja poprzez kapilarę znajdującą się w kablu podłączonym na stałe.
- Przyrządy do ciśnienia absolutnego

→ Pierścień metalowy obrócić tak, żeby po zainstalowaniu elementu filtrującego był skierowany w dół. Wtedy jest on lepiej chroniony przed osadami.



Rys. 7: Pozycja elementu filtrującego - wersja Ex d

- 1 Obrotowy pierścień metalowy
- 2 Element filtrujący


W przypadku zakresów pomiarowych ciśnienia absolutnego zamontowano zatyczkę zamiast elementu filtrującego.

Element filtra - pozycja w wersji z uszczelnieniem dodatkowym "Druga linia obrony"

Druga linia obrony (SLOD) stanowi drugą płaszczyznę odseparowania od procesu technologicznego w postaci przelotu szczelnego dla gazu, znajdującego się w szyjce obudowy i chroniącego przed wniknięciem medium do obudowy.

W przypadku tych przyrządów zespół technologiczny znajduje się w zamkniętej obudowie. Stosowana jest cela pomiarowa ciśnienia absolutnego, dzięki czemu wentylacja jest zbędna.


W przypadku zakresów pomiarowych ciśnienia względnego, ciśnienie otoczenia jest rejestrowane i odpowiednio kompensowane przez czujnik referencyjny znajdujący się w układzie elektronicznym.

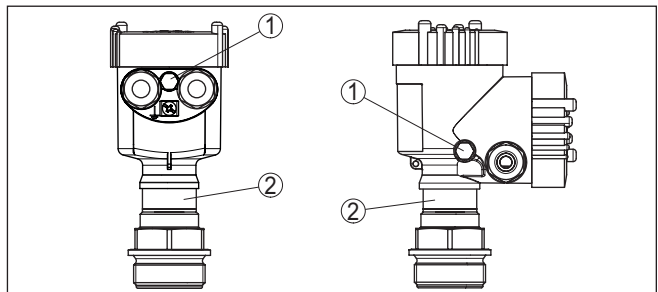

Rys. 8: Pozycja elementu filtracyjnego - gazoszczelny przelot

- 1 Element filtrujący
- 2 Przelot szczelny dla gazu

Element filtra - pozycja w wersji IP69K

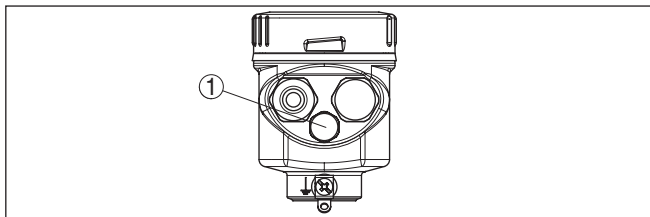

Rys. 9: Pozycja elementu filtrującego - wersja IP69K

1 Element filtrujący

W przypadku przyrządów do ciśnienia absolutnego zainstalowano zaślepkę w miejsce elementu filtracyjnego.

Miejsce pomiaru


4.3 Pomiar poziomu napełnienia

Przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących miejsca pomiaru:

- Przyrząd zamontować z dala od strumienia napełniania i opróżniania
- Przyrząd zamontować w sposób chroniony przed udarami ciśnieniowymi wywołanymi przez mieszaninę

Budowa

4.4 Obudowa peryferyjna

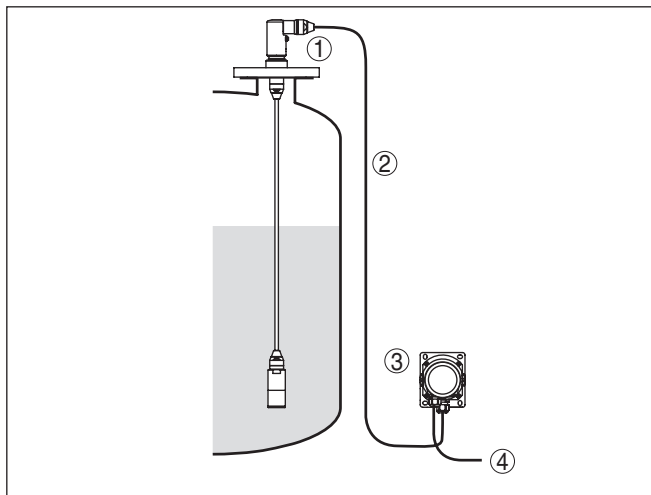

Rys. 10: Lokalizacja miejsca pomiaru, obudowa peryferyjna

- 1 Detektor
- 2 Przewód połączeniowy przyrządu, obudowa peryferyjna
- 3 Obudowa peryferyjna
- 4 Przewód sygnałowy

5 Podłączenie do zasilania napięciem

5.1 Przygotowanie przyłącza

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Generalnie przestrzegać następujących przepisów bezpieczeństwa pracy:

- Wykonanie przyłącza elektrycznego jest dozwolone tylko wykwalifikowanym specjalistom, upoważnionym przez kierownictwo zakładu
- W razie możliwości wystąpienia nadmiernego napięcia zainstalować zabezpieczenie przepięciowe



Ostrzeżenie:

Podłączyć lub odłączyć zaciski tylko przy wyłączonym napięciu.

Zasilanie napięciem

Zasilanie napięciem i sygnał prądowy przekazywane są tym samym dwużyłowym kablem podłączeniowym. Napięcie robocze może się różnić w zależności od wersji wykonania przyrządu.

Dane zasilania napięciem zamieszczono w rozdziale "Dane techniczne".

Zapewnić skuteczną separację obwodu zasilania od obwodów sieci prądowych według normy DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Przyrząd należy zasilac poprzez obwód prądowy z ogranicznikiem mocy IEC 61010-1, np. zasilacz sieciowy zgodny z Class 2.

Uwzględnić następujące dodatkowe wpływy napięcia roboczego:

- Napięcie wyjściowe zasilacza może być niższe pod wpływem obciążenia znamionowego (np. przy prądzie sondy rzędu 20,5 mA lub 22 mA przy komunikacji o usterce)
- Wpływ innych przyrządów w obwodzie prądowym (patrz wartości obciążenia wtórnego w rozdziale "Dane techniczne")

Kabel podłączeniowy

Przyrząd należy podłączyć kablem dwużyłowym bez ekranowania, ogólnie dostępnym w handlu. Kabel ekranowany należy zastosować wtedy, gdy występują interferencje elektromagnetyczne przekraczające wartości kontrolne według normy EN 61326-1 dla obiektów przemysłowych.

Zastosować kabel o przekroju okrągłym do przyrządów z obudową i złączką przelotową kabla. Zastosować złączkę przelotową kabla pasującą do średnicy zewnętrznej kabla, żeby zapewnić niezbędną szczelność przelotu (stopień ochrony IP).

Ekranowanie kabla i uziemienie

Jeżeli konieczny jest ekranowany kabel, to zaleca się obydwie końce ekranowania kabla podłączyć do potencjału uziemienia. W sondzie ekranowanie kabla musi być podłączone bezpośrednio do wewnętrznego zacisku uziemienia. Zewnętrzny zacisk uziemienia przy obudowie musi być połączony z potencjałem uziemienia w sposób zapewniający niską impedancję.



W przypadku urządzeń w obszarze zagrożenia wybuchem (Ex) uziemienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku instalacji galwanicznych, jak również zbiorników z katodową ochroną antykorozyjną należy uwzględnić występujące znaczne różnice potencjału. To może być przyczyną niedopuszczalnie wysokiego prądu w ekranowaniu, powstałego z powodu obustronnego podłączenia do uziemienia.

**Uwaga:**

Metalowe części przyrządu (przyłącze technologiczne, czujnik mierzonej wartości, rura osłonowa itp.) są połączone w sposób przewodzący z wewnętrznym i zewnętrznym zaciskiem uziemienia na obudowie. To połączenie występuje w postaci bezpośrednio metalicznej albo przy przyrządach z peryferyjnym układem elektronicznym poprzez ekranowanie specjalnego przewodu połączeniowego.

Dane dotyczące połączeń potencjału wewnątrz przyrządu zamieszczono w rozdziale " *Dane techniczne*".

Złączki przelotowe kabli (dławiki)**Gwint metryczny:**

Obudowy przetworników pomiarowych z gwintem metrycznym posiadają fabrycznie wkręcone złączki przelotowe kabli. One są zamknięte zatyczkami z tworzywa sztucznego jako zabezpieczenie transportowe.

**Uwaga:**

Przed przystąpieniem do podłączenia do instalacji elektrycznej należy usunąć te zatyczki.

Gwint NPT:

W przypadku obudów przyrządów z samouszczelniającym gwintem NPT nie można fabrycznie wkręcać przelotów kablowych. W związku z tym, otwarte otwory wlotów kabli są zamknięte czerwonymi kołpakami chroniącymi przed pyłem, stanowiącymi zabezpieczenie transportowe.

**Uwaga:**

Przed rozruchem należy wymienić te kołpaki ochronne na złączki przelotowe kabla z certyfikatem albo zamknąć odpowiednią zaślepką.

W przypadku obudowy z tworzywa sztucznego, do wkładki gwintowanej należy wkręcić bez smaru złączkę przelotową kabla NPT lub rurę osłonową.

Maksymalny moment dokręcenia dla wszystkich rodzajów obudów - patrz rozdział " *Dane techniczne*".

5.2 Podłączenie

Rozwiązania techniczne podłączenia

Do podłączenia zasilania napięciem i wyjścia sygnału służą zaciski sprężyste znajdujące się w obudowie.

Połączenie z modułem wyświetlającym i obsługowym albo adapterem złącza standardowego następuje poprzez kołki stykowe w obudowie.

**Informacja:**

Blok zacisków jest mocowany wtykowo i można go odłączyć od układu elektronicznego. W tym celu blok zacisków podważyć małym

wkrętakiem i wyjąć go. Przy ponownym nałożeniu musi on ulec słyszalnemu zatrzaśnięciu.

Czynności przy podłączeniu

Przyjąć następujący tok postępowania:

1. Odkręcić pokrywę obudowy
2. Ewentualnie występujący moduł wyświetlający i obsługowy wyciągnąć wykonując lekki obrót w lewo
3. Odkręcić nakrętkę łączącą przy złączce przelotowej kabla i wyjąć zaślepkę
4. Usunąć koszulkę kabla ok. 10 cm (4 in), usunąć izolację z żył ok. 1 cm (0.4 in)
5. Kabel wsunąć przez złączkę przelotową kabla do przetwornika pomiarowego



Rys. 11: Czynnności przy podłączeniu 5 i 6 - obudowa jednokomorowa

6. Końcówki żył podłączyć do zacisków zgodnie ze schematem przyłączy



Informacja:

Sztywne oraz podatne żyły z końcówkami tulejkowymi należy włożyć bezpośrednio do otworów zacisków. W przypadku podatnych żył bez końcówek tulejkowych należy małym wkrętakiem z góry nacisnąć zaciśnik, otwór zacisku zostanie wtedy odsłonięty. Po zwolnieniu nacisku wkrętakiem następuje zamknięcie zacisków.

7. Sprawdzić prawidłowe osadzenie przewodów w zaciskach przez lekkie pociągnięcie
8. Ekranowanie podłączyć do wewnętrznego zacisku uziemienia, natomiast zewnętrzny zacisk uziemienia połączyć z wyrównaniem potencjału.
9. Mocno dokręcić nakrętkę łączącą na złączce przelotowej kabla. Pierścień uszczelniający musi zacisnąć się całkowicie wokół kabla.

10. Ewentualnie nałożyć znów występujący moduł wyświetlający i obsługowy

11. Przykręcić pokrywę obudowy


Przyłącze elektryczne jest tym samym wykonane.

5.3 Obudowa jednokomorowa



Poniższy rysunek obowiązuje zarówno dla wersji nie przystosowanej do obszaru zagrożenia wybuchem (Nie-Ex), jak i dla wersji przystosowanej do obszaru zagrożenia wybuchem (Ex ia).

Komora układu elektronicznego i przyłączy

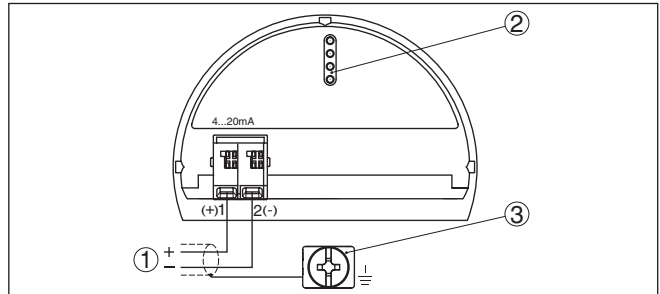


Rys. 12: Komora układu elektronicznego i przyłączy - obudowa jednokomorowa

- 1 Zasilanie napięciem, wyjście sygnałowe
- 2 Dla modułu wyświetlającego i obsługowego albo adaptera interfejsu
- 3 Zacisk uziemienia do podłączenia ekranowania kabla

Konfiguracja żył kabla podłączeniowego

5.4 Obudowa IP66/IP68 (1 bar)

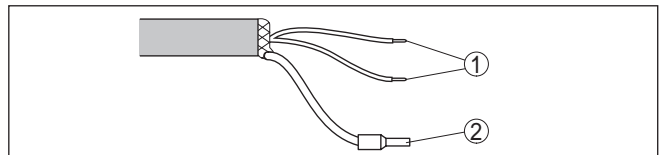


Rys. 13: Konfiguracja żył kabla trwale umocowanego do przyrządu

- 1 Brązowy (+) i niebieski (-) do zasilania napięciem lub do układu analizującego dane
- 2 Ekranowanie

5.5 Obudowa peryferyjna


Komora zacisków w cokole obudowy

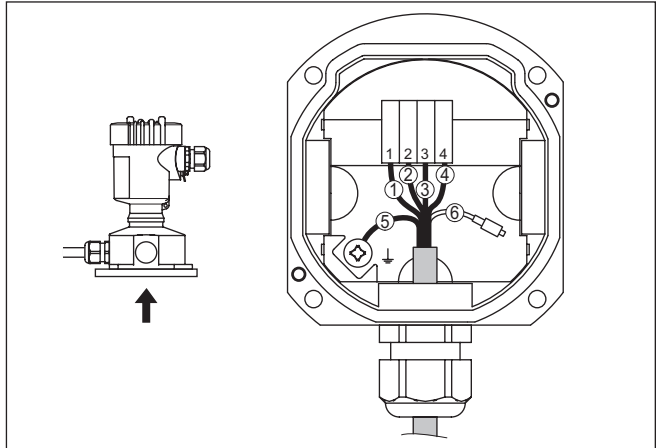

Rys. 14: Przyłącze zespołu technologicznego w cokole obudowy

- 1 Żółta
- 2 Biała
- 3 Czerwona
- 4 Czarna
- 5 Ekranowanie
- 6 Kapilara do wyrównania ciśnienia


Komora układu elektronicznego i przyłączy do zasilania

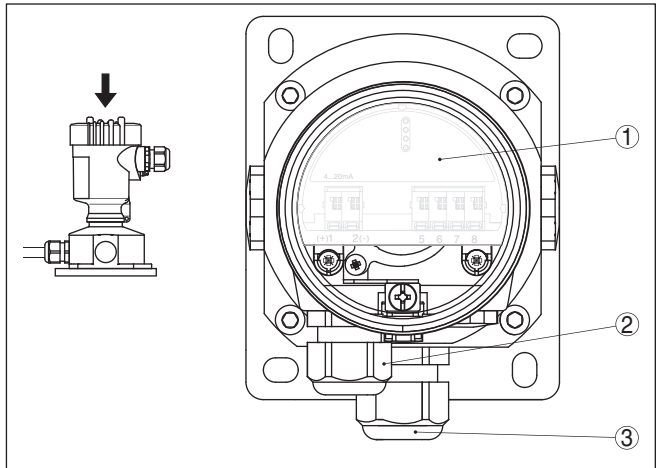

Rys. 15: Komora układu elektronicznego i przyłączy

- 1 Moduł elektroniczny
- 2 Złączka przelotowa kabla do zasilania napięciem
- 3 Złączka przelotowa dla kabla podłączeniowego czujnika mierzonej wartości

Komora układu elektro- nicznego i przyłączy

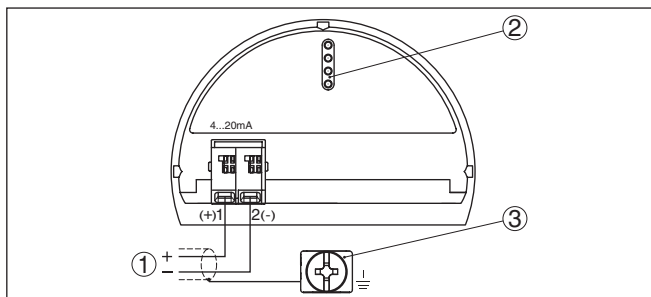

Rys. 16: Komora układu elektronicznego i przyłączy - obudowa jednokomorowa

- 1 Zasilanie napięciem, wyjście sygnałowe
- 2 Dla modułu wyświetlającego i obsługowego albo adaptera interfejsu
- 3 Zacisk uziemienia do podłączenia ekranowania kabla

5.6 Faza włączenia

Po podłączeniu przyrządu do zasilania napięciem lub po przywróceniu napięcia przeprowadzany jest samotest przyrządu:

- Wewnętrzne sprawdzenie układu elektronicznego
- Wyświetlenie komunikatu o statusie na wyświetlaczu lub PC
- Sygnał wyjściowy przełącza na nastawiony prąd zakłócenia

Potem aktualna wartość zmierzona jest podawana na przewód sygnałowy. Ta wartość uwzględnia już przeprowadzone ustawienia, np. kompensację fabryczną.

6 Rozruch z modułem wyświetlającym i obsługowym

6.1 Zakładanie modułu wyświetlającego i obsługowego

Moduł wyświetlający i obsługowy można w każdej chwili włożyć do sondy i potem znów wyjąć. Przy tym do wyboru są cztery pozycje przekręcone co 90°. Przerwanie zasilania napięciem na czas tej czynności nie jest konieczne.

Przyjąć następujący tok postępowania:

1. Odkręcić pokrywę obudowy
2. Moduł wyświetlający i obsługowy ustawić na układzie elektronicznym w wymaganym położeniu i przekręcić w prawo, aż do zatrzaśnięcia zaczepu
3. Mocno przykręcić pokrywę obudowy z wziernikiem

Wymontowanie przebiega w chronologicznie odwrotnej kolejności.

Moduł wyświetlający i obsługowy jest zasilany przez przetwornik pomiarowy, wykonanie dodatkowych przyłączy nie jest potrzebne.




Rys. 17: Wkładanie modułu wyświetlającego i obsługowego do komory układu elektronicznego w obudowie jednokomorowej



Uwaga:

Jeżeli przyrząd ma być później wyposażony w moduł wyświetlający i obsługowy do ciągłego wyświetlania wartości mierzonych, to potrzebna jest podwyższona pokrywa z wziernikiem.

6.2 System obsługowy

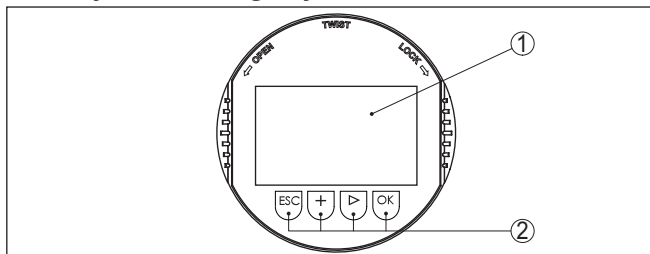

Rys. 18: Elementy obsługowe i wskaźniki

- 1 Wyświetlacz LC
- 2 Przyciski obsługowe

Funkcje przycisków


- Klawisz **[OK]**:
 - Otwieranie przeglądu menu
 - Potwierdzenie wyboru menu
 - Edytowanie parametrów
 - Zapisanie wartości
- Klawisz **[>]**:
 - Zmiana prezentacji wartości mierzonej
 - Wybór wpisu z listy
 - Wybór opcji menu
 - Wybór pozycji edytowania
- Klawisz **[+]**:
 - Zmiana wartości parametru
- Klawisz **[ESC]**:
 - Anulowanie wpisu
 - Przełączenie do menu nadrzędnego

System obsługowy

Przyrząd jest obsługiwany poprzez cztery klawisze modułu wyświetlającego i obsługowego. Na wyświetlaczu LC pokazywane są pojedyncze opcje menu. Funkcje pojedynczych klawiszy zamieszczono w poprzedzającym opisie.

System obsługowy - przyciski obsługiwane pałeczką magnetyczną

W przypadku wersji wykonania modułu wyświetlającego i obsługowego z Bluetooth można alternatywnie programować przyrząd pałeczką z końcówką magnetyczną. Ona uruchamia cztery przyciski modułu wyświetlającego i obsługowego przez zamkniętą pokrywę z wzornikiem w obudowie przyrządu.

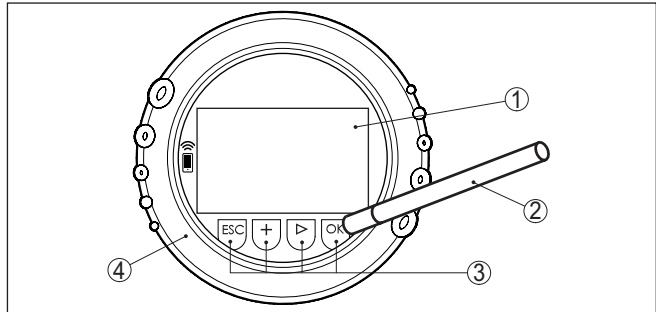

Rys. 19: Wyświetlacz i elementy obsługowe - z obsługą pałeczką magnetyczną

- 1 Wyświetlacz LC
- 2 Pałeczka magnetyczna
- 3 Przyciski obsługowe
- 4 Pokrywa z wziernikiem

Funkcje czasowe

Jednokrotne naciśnięcie klawiszy **[+]** i **[->]** zmienia edytowaną wartość albo przesuwa kursor o jedno miejsce. Naciskanie dłużej niż 1 s powoduje ciągłe narastanie zmian.

Równoczesne naciskanie klawiszy **[OK]** i **[ESC]** dłużej niż 5 s powoduje powrót do menu głównego. Przy tym następuje przełączenie języka menu na angielski " *Englisch*".

Okolo 60 minut po ostatnim naciśnięciu klawisza następuje automatyczne przełączenie powrotne do wyświetlania wartości mierzonych. Przy tym kasowane są wartości, które nie zostały jeszcze potwierdzone z **[OK]**.

6.3 Wyświetlacz wartości pomiarowych

Wyświetlacz wartości pomiarowych

Klawisz **[->]** służy do przełączania pomiędzy trzema różnymi sposobami wyświetlania.

Pierwszy sposób polega na pokazywaniu wybranej wartości mierzonej dużymi cyframi.

Drugi sposób polega na pokazywaniu wybranej wartości mierzonej i odpowiedniego wykresu słupkowego (bargraf).

 
Trzeci sposób polega na pokazywaniu wybranej wartości mierzonej oraz drugiej wybranej wartości, np. temperatury.



W czasie rozruchu wstępnego przyrządu klawiszem " **OK**" przełączycy do menu wyboru języka " *Język*".

Wybór języka

Ta opcja menu służy do wybierania języka menu do wprowadzania parametrów.




Klawiszem "[->]" wybierz odpowiedni język menu, potwierdź z "OK" dokonany wybór i przejdź do menu głównego.

Późniejsza zmiana dokonanego wyboru jest zawsze możliwa w opcji menu "Rozruch - wyświetlacz, język menu".

6.4 Wprowadzanie parametrów - rozruch z ustawieniami podstawowym

 W celu szybkiego i łatwego dopasowania do realizacji zadań pomiarowych należy wybrać w oknie startowym opcję menu "Rozruch z ustawieniami podstawowym".



Wybrać poszczególne etapy przyciskiem [->].

Po zakończeniu ostatniego etapu wyświetlany jest komunikat "Szybki rozruch z ustawieniami podstawowymi pomyślnie zakończony".

Powrót do wyświetlania wartości mierzonej następuje przyciskami [->] lub [ESC] albo automatycznie po upływie 3 s.



 
Uwaga:

Opis poszczególnych etapów zamieszczono w skróconej instrukcji obsługi sondy.

"Rozszerzona obsługa" jest przedstawiona w następnym akapicie.


6.5 Wprowadzanie parametrów - zaawansowania obsługi

W przypadku trudnych technicznie miejsc pomiaru można dokonać dalszych ustawień w opcji "Zaawansowania obsługi".



Menu główne

 Menu główne jest podzielone na pięć zakresów z następującymi funkcjami:



Rozruch: Ustawienia np. nazwa miejsca pomiaru, rodzaj zastosowania, jednostki miary, korekcja położenia, kompensacja, wyjście sygnału, zablokowanie/udostępnienie obsługi

Wyświetlacz: Ustawienia dotyczące np. języka obsługi, wyświetlania wartości mierzonej, podświetlenia

Diagnoza: Informacje dotyczące np. statusu przyrządu, wskaźnika wartości szczytowych, symulacji

Dalsze ustawienia: data/czas, Reset, funkcja kopiowania

Info: nazwa przyrządu, wersja sprzętu i oprogramowania, data kalibrowania fabrycznego, charakterystyka przyrządu



Uwaga:

Do optymalnego przygotowania pomiaru należy przejść po kolei poszczególne opcje podmenu w opcji menu głównego "Rozruch" i wprowadzić prawidłowe parametry. Przy tym przestrzegać podanej kolejności postępowania.

Opcje podmenu są niżej opisane.

6.5.1 Rozruch


 
Nazwa miejsca pomiaru

W opcji menu "Sonda TAG" jest edytowane 12-miejscowe oznaczenie miejsca pomiaru.

W ten sposób sondzie jest przydzielane jednoznaczne oznaczenie, przykładowo nazwa miejsca pomiaru lub oznaczenie zbiornika albo produktu. W cyfrowych systemach i w dokumentacji technicznej dużych instalacji przemysłowych musi być przydzielane jednokrotne oznaczenie do dokładnej identyfikacji poszczególnych miejsc pomiaru.

Zasób znaków obejmuje:

- Litery od A ... Z
- Cyfry od 0 ... 9
- Znaki specjalne +, -, /, -

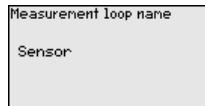


Zastosowanie

W tej opcji menu jest aktywowana/wyłączana sonda Secondary dla elektronicznego ciśnienia różnicowego oraz wybierany jest rodzaj zastosowania.

VEGABAR 86 nadaje się do pomiaru ciśnienia technologicznego i pomiaru poziomu napełnienia. Ustawienie w chwili dostawy wyrobu to "Poziom napełnienia". Przełączenie następuje w tym menu.

Jeżeli nie podłączono **żadnej** sondy Slave, to należy to potwierdzić przez "Dezaktywowanie".

 W zależności od wybranego rodzaju zastosowania, w stosunku do kolejnych czynności obsługowych mają ważne znaczenie różne podrodziały. W nich opisano poszczególne czynności obsługowe.




Wpisać wymagane parametry za pomocą odpowiednich klawiszy, wprowadzić wpisy do pamięci z [OK] i przejść z [ESC] i [->] do następnej opcji menu.

Jednostki miary

W tej opcji menu są ustalane jednostki miary kompensacji przyrządu. Dokonany wybór określa wyświetlaną jednostkę miary w opcjach menu "Kompensacja min. (zero)" und "Kompensacja max. (zakres)".

 
Jednostka kompensacji:



Jeżeli poziom napełnienia ma być kompensowany w jednostce wysokości poziomu, to potem konieczny jest dodatkowy wpis gęstości medium.

Dodatkowo ustalana jest jednostka temperatury. Dokonany wybór określa wyświetlane jednostki w opcjach menu "Wskaźnik wartości szczytowych temperatury" i "w zmiennych cyfrowego sygnału wyjściowego".

 
Jednostka temperatury:



Wpisać wymagane parametry za pomocą odpowiednich klawiszy, wprowadzić wpisy do pamięci z [OK] i przejść z [ESC] i [->] do następnej opcji menu.

Korekcja położenia

 Położenie montażowe przyrządu może spowodować przesunięcie wartości mierzonej (Offset) szczególnie w układach pomiaru ciśnienia. Korekcja położenia kompensuje ten Offset. Przy tym automatycznie przejmowaną jest aktualna wartość mierzona. W przypadku cel pomiarowych ciśnienia względnego można dodatkowo przeprowadzić ręczny Offset.



Uwaga:

W przypadku automatycznego przejmowania aktualnych wartości pomiarowych nie mogą one być obarczone błędem spowodowanym zakryciem przez medium albo ciśnieniem statycznym.

W przypadku ręcznej korekcji położenia użytkownik ma możliwość ustalenia wartości Offset. W tym celu należy wybrać funkcję "Edytowanie" i wpisać wymaganą wartość.

Wpisy wprowadzić do pamięci z [OK] i przejść dalej z [ESC] i [->] do następnej opcji menu.


Po przeprowadzonej korekcji położenia następuje skorygowanie aktualnej wartości mierzonej na 0. Wartość liczbowa korekcji jest wyświetlana ze znakiem przeciwnym w stosunku do wartości Offset na wyświetlaczu.

Korekcję położenia można dowolnie często powtarzać. Jeżeli jednak suma wartości korekcyjnych przekroczy $\pm 50\%$ znamionowego zakresu pomiarowego, to dalsze korekcje położenia nie są już możliwe.

Kompensacja

VEGABAR 86 mierzy zawsze ciśnienie niezależnie od wielkości technologicznej wybranej w opcji menu "Zastosowanie". Do wysyłania prawidłowego sygnału wielkości technologicznej konieczne jest przyporządkowanie do 0 % i do 100 % sygnału wyjściowego (kompensacja).

W przypadku zastosowania "Poziom napełnienia" do kompensacji podawane jest ciśnienie hydrostatyczne, np. przy pełnym i pustym zbiorniku. Patrz poniższy przykład:

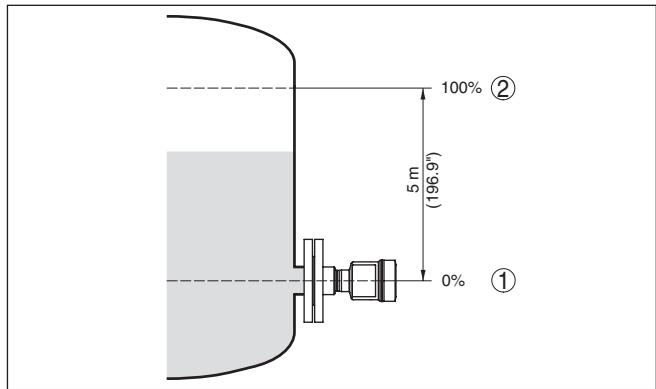

Rys. 20: Przykład parametrów do kompensacji min./max. pomiaru poziomu napełnienia

- 1 Min. poziom napełnienia = 0 % odpowiada 0,0 mbar
- 2 Max. poziom napełnienia = 100 % odpowiada 490,5 mbar

Jeżeli te wartości nie są znane, to można także kompensować z poziomami napełnienia przykładowo 10 % i 90 %. Na podstawie tych danych jest potem obliczana faktyczna wysokość napełnienia

Przy tej kompensacji aktualny poziom napełnienia nie odgrywa żadnej roli, ponieważ kompensacja min./max. jest zawsze przeprowadzana bez medium napełniającego zbiornik. Umożliwia to wstępne wprowadzenie tych ustawień, bez konieczności zamontowania przyrządu.



Uwaga:

 
W razie przekroczenia zakresów ustawień, wprowadzona wartość nie zostanie przyjęta. Edytowanie można anulować z [ESC] albo skorygować na wartość mieszczącą się w dopuszczalnych zakresach.

W stosunku do pozostałych wielkości technologicznych - np. ciśnienie technologiczne, różnica ciśnień lub natężenie przepływu - kompensacja jest przeprowadzana analogicznie.


Kompensacja zera

Przyjąć następujący tok postępowania:

- Wybrać opcję menu "Rozruch" z [->] i potwierdzić z [OK]. Teraz z [->] wybrać opcję menu "Kompensacja zera" i potwierdzić z [OK].



 - Z [OK] edytować wartość mbar i ustawić kursor z [->] w wymaganym miejscu.



- Wymaganą wartość mbar ustawić z [+] i wprowadzić do pamięci z [OK].
- Z [ESC] i [->] przełączyć do kompensacji zakresu. Kompensacja zera jest teraz zakończona.



Informacja:

Kompensacja zera przesuwa wartość kompensacji zakresu. Przy tym zakres pomiarowy - tzn. wielkość różnicy pomiędzy tymi wartościami - pozostaje zachowany.

 
Do kompensacji z ciśnieniem podać po prostu aktualną wartość pomiarową, która jest pokazywana na dole na wyświetlaczu.

W razie przekroczenia zakresów ustawiania, na wyświetlaczu podawana jest wskazówka "Wartość graniczna niedotrzymana". Edytowanie można przerwać z [ESC] lub zastosować wyświetlaną wartość graniczną naciskając klawisz [OK].


Kompensacja zakresu

Przyjąć następujący tok postępowania:

- Z [->] wybrać opcję menu "Parametryzacja zakresu" i potwierdzić z [OK].



 - Z [OK] edytować wartość mbar i ustawić kursor z [->] w wymaganym miejscu.



3. Wymaganą wartość mbar ustawić z **[+]** i wprowadzić do pamięci z **[OK]**.

Do kompensacji z ciśnieniem podać po prostu aktualną wartość pomiarową, która jest pokazywana na dole na wyświetlaczu.

W razie przekroczenia zakresów ustawiania, na wyświetlaczu podawana jest wskazówka "Wartość graniczna niedotrzymana". Edytowanie można przerwać z **[ESC]** lub zastosować wyświetlaną wartość graniczną naciskając klawisz **[OK]**.

Kompensacja zakresu jest teraz zakończona.

Ustawienie min. poziomu napętnienia

Przyjąć następujący tok postępowania:

1. Opcję menu "Rozruch" wybrać z **[->]** i potwierdzić **[OK]**. Następnie z **[->]** wybrać opcję menu "Kompensacja", potem wybrać "Kompensacja min." i potwierdzić z **[OK]**.



2. Z **[OK]** edytować wartość procentową i ustawić kursor z **[->]** w wymaganym miejscu.
3. Wymaganą wartość procentową ustawić z **[+]** (np. 10 %) i wprowadzić do pamięci z **[OK]**. Teraz kursor przeskoczy na wartość ciśnienia.
4. Wpisać przynależną wartość ciśnienia dla min. poziomu napętnienia (np. 0 mbar).
5. Ustawienia wprowadzić do pamięci z **[OK]**, potem z **[ESC]** i **[->]** przełączyć do kompensacji max.

 
Kompensacja min. jest teraz zakończona.

Do kompensacji z napętnieniem podać po prostu aktualną wartość pomiarową, która jest pokazywana na dole na wyświetlaczu.

Ustawienie max. poziomu napętnienia

Przyjąć następujący tok postępowania:

1. Z **[->]** wybrać opcję menu "Kompensacja max." i potwierdzić z **[OK]**.




2. Z **[OK]** edytować wartość procentową i ustawić kursor z **[->]** w wymaganym miejscu.
3. Wymaganą wartość procentową ustawić z **[+]** (np. 90 %) i wprowadzić do pamięci z **[OK]**. Teraz kursor przeskoczy na wartość ciśnienia.
4. Wpisać wartość ciśnienia dla pełnego zbiornika odpowiednią do wartości procentowej (np. 900 mbar).
5. Ustawienia zapisać z **[OK]**

Kompensacja max. jest teraz zakończona.

Do kompensacji z napełnieniem podać po prostu aktualną wartość pomiarową, która jest pokazywana na dole na wyświetlaczu.

Tłumienie

 
Do tłumienia wahań wartości mierzonej uwarunkowanych przebiegiem technologicznym należy ustawić w tej opcji menu tłumienie 0 ... 999 s. Stopniowanie czasu wynosi 0,1 s.



Ustawienie fabryczne tłumienia wynosi 0 s.

Linearyzacja

 Nadawanie liniowości jest konieczne dla wszystkich takich zbiorników, w których objętość zbiornika w stosunku do wysokości napełnienia nie przebiega liniowo - np. zbiornik walcowy w pozycji leżącej lub zbiornik kulisty - ale wymagane jest wyświetlanie bądź wysyłanie sygnału odzwierciedlającego pojemność. Dla takich zbiorników występują odpowiednie krzywe do nadawania liniowości. One podają stosunek między procentową wysokością poziomu napełnienia a objętością zbiornika. Nadawanie liniowości obowiązuje dla wyświetlacza wartości mierzonej i dla wyjścia prądowego.



W przypadku pomiaru natężenia przepływu i wybrania " *Liniowo*", wyświetlacz i wyjście (wartość procentowa/natężenie prądu) są liniowe względem " **Różnica ciśnień**". W ten sposób można podawać dane np. do procesora obliczającego natężenie przepływu.

W przypadku pomiaru natężenia przepływu i wybrania " *Pierwiastkowany*", wyświetlacz i wyjście (wartość procentowa/natężenie prądu) są liniowe do " **Natężenie przepływu**". ²⁾

W przypadku przepływu w dwóch kierunkach (dwukierunkowego) możliwa jest także ujemna różnica ciśnień. To należy uwzględnić w opcji menu " *Kompensacja natężenia przepływu min.*".



Ostrzeżenie:

 
W przypadku zastosowania danego przyrządu jako części układu zabezpieczenia przed przelewem, w świetle przepisów o ochronie wód powierzchniowych należy uwzględnić:

Zastosowanie krzywej linearyzacji oznacza, że sygnał pomiarowy nie jest już liniowy w stosunku do wysokości napełnienia. Użytkownik musi to uwzględnić szczególnie przy ustawieniu punktu przełączenia na generatorze sygnału granicznego.

²⁾ Wychodzi się z założenia, że dla przyrządu panuje w przybliżeniu stała temperatura i statyczne ciśnienie, a różnica ciśnień jest przeliczana na natężenie przepływu w oparciu o pierwiastkowaną charakterystykę.

Wyjście prądowe (tryb działania)


W opcji menu "Tryb działania wyjścia prądowego" należy określić krzywą charakterystyki i sposób reagowania wyjścia prądowego na wypadek wystąpienia zakłóceń.



Ustawienie fabryczne to krzywa charakterystyki wyjścia 4 ... 20 mA, tryb zakłócenia < 3,6 mA.

Wyjście prądowe (min./max.)

 W opcji menu "Wyjście prądowe min./max." należy ustalić sposób reagowania wyjścia prądowego w czasie prowadzenia produkcji.




Ustawienie fabryczne wynosi prąd min. 3,8 mA i prąd max. 20,5 mA.

Zablokowanie/udostępnienie obsługi

Za pomocą opcji menu "Zablokowanie/udostępnienie obsługi" chronione są parametry sondy przed nieupoważnionymi bądź niezamierzonymi zmianami.

 To następuje po wpisaniu czterocyfrowego kodu PIN.



Przy aktywnym PIN możliwe są następujące funkcje obsługowe bez podania PIN:

- Wybór opcji menu i wyświetlanie danych
- Przekazanie danych z przetwornika pomiarowego do modułu wyświetlającego i obsługowego


Odblokowanie obsługi sondy jest dodatkowo możliwe w każdej dowolnej opcji menu przez podanie kodu PIN.

**Ostrzeżenie:**

 W przypadku aktywnego kodu PIN jest również zablokowana obsługa poprzez PACTware/DTM i inne systemy.

6.5.2 Wyświetlacz**Język dialogowy**

Ta opcja menu umożliwia wybranie wymaganego języka dialogowego.




Dostępne są następujące języki:

- Niemiecki
- Angielski
- Francuski

- Hiszpański
- Rosyjski
- Włoski
- Holenderski
- Portugalski
- Japoński
- Chiński
- Polski
- Czeski
- Turecki


VEGABAR 86 jest w stanie fabrycznym ustawiona na język angielski.

 Wyświetlana wartość 1 i 2 W tej opcji menu określana jest wielkość pomiarowa, która ma być pokazywana na wyświetlaczu.



W stanie fabrycznym ustawioną wartością wyświetlaną jest "Procent liniowo".

 
Format wyświetlania 1 i 2 W tej opcji menu jest określana ilość znaków po przecinku wartości zmierzonej, która ma być pokazywana na wyświetlaczu.



W stanie fabrycznym format wyświetlania jest ustawiony na "Automatycznie".

Podświetlenie

 Moduł wyświetlający i obsługowy posiada podświetlenie wyświetlacza. Ta opcja menu służy do włączenia podświetlenia. Wymagana wielkość napięcia roboczego jest podana w rozdziale "Dane techniczne".




W stanie fabrycznym podświetlenie jest włączone.

6.5.3 Diagnostyka

Status przyrządu

 W tej opcji menu jest pokazywany status przyrządu.




W przypadku błędu wyświetlany jest kod błędu, np. F017, opis błędu, np. "Za mały ustawiony zakres pomiarów" i czterocyfrowa liczba

do celów serwisowych. Kod błędu z opisem, przyczyną i sposobem usuwania zamieszczono w rozdziale "Asset Management".

Wskaźnik wartości szczytowych ciśnienia

W przyrządzie są zapisywane minimalne i maksymalne wartości mierzone. W opcji menu "Wskaźnik wartości szczytowych ciśnienia" są pokazywane obie wartości.

 
W następnym oknie można przeprowadzić osobno reset wskaźnika wartości szczytowych.



Wskaźnik wartości szczytowych temperatury


W przyrządzie jest zapisywana zarówno minimalna, jak i maksymalna wartość temperatury cel pomiarowych i układu elektronicznego. W opcji menu "Wskaźnik wartości szczytowych temperatury" są pokazywane obie wartości.

 W następnym oknie można przeprowadzić osobno reset obu wskaźników wartości szczytowych.



Symulacja

W tej opcji menu są symulowane wartości mierzone. W ten sposób można badać ścieżkę sygnału, np. poprzez dalsze w kolejności wyświetlacze lub kartę wejściową układu sterowania.

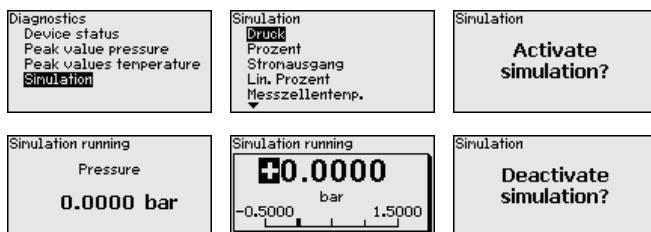

Tutaj należy wybrać symulowaną wielkość i ustawić wybraną wartość liczbową.

W celu wyłączenia symulacji nacisnąć przycisk [ESC] i potwierdzić komunikat "Wyłączenie symulacji" przyciskiem [OK].



Ostrzeżenie:

Podczas przebiegającej symulacji podawana jest symulowana wartość jako wartość prądowa 4 ... 20 mA i przy przyrządach 4 ... 20 mA/HART dodatkowo jako cyfrowy sygnał HART. W ramach funkcji Asset-Management podawany jest komunikat o statusie "Maintenance".



 
Uwaga:

Sonda kończy automatycznie symulację bez ręcznego wyłączenia, po upływie 60 minut.

Reset

6.5.4 Dalsze ustawienia

W przypadku Resetu następuje skasowanie określonych ustawień parametrów wprowadzonych przez użytkownika.



Dostępne są następujące funkcje Reset:

Ustawienie fabryczne: Odtworzenie ustawień parametrów, które były wprowadzone fabrycznie w chwili wysyłki, włącznie z ustawieniami specyficznymi dla zamówionego przyrządu. Dowolnie programowana krzywa do nadania liniowości oraz pamięć wartości mierzonych zostanie skasowana.

Ustawienie podstawowe: Przywrócenie ustawień parametrów włącznie z parametrami specjalnymi na wartości standardowe danego przyrządu. Dowolnie programowana krzywa do nadania liniowości oraz pamięć wartości mierzonych zostanie skasowana.

**Uwaga:**

Wartości standardowe przyrządu są zamieszczone w rozdziale "Przegląd menu".

 
Kopiowanie ustawień przyrządu

Ta funkcja służy do kopiowania ustawień przyrządu. Dostępne są następujące funkcje:

- **Odczyt z sondy:** Odczytać dane z sondy i zapisać je w module wyświetlającym i obsługowym
- **Zapis w sondzie:** Dane z modułu wyświetlającego i obsługowego wprowadzić z powrotem do sondy

Przy tym są zapisywane niżej wymienione dane lub ustawienia modułu wyświetlającego i obsługowego:

- Wszystkie dane menu "Rozruch" i "Wyświetlacz"
- W menu "Dalsze ustawienia" opcje "Reset, data/czas zegarowy"
- Dowolnie programowana krzywa do nadania liniowości




Skopiowane dane są trwale wprowadzane do pamięci EEPROM w module wyświetlającym i obsługowym, pozostają zachowane także przy zaniku zasilania napięciem. Stamtąd można je przekazać do jednego lub kilku sond albo przechowywać je tam na wypadek ewentualnej wymiany modułu elektronicznego.

**Uwaga:**

 
Przed wprowadzeniem danych do sondy następuje kontrola - dla bezpieczeństwa, czy dane pasują do sondy. Przy tym pokazywany jest typ sondy dla danych źródłowych oraz sonda docelowa. Jeżeli dane nie pasują, to podany zostanie komunikat o błędzie i funkcja zostanie zablokowana. Zapisanie nastąpi dopiero po udostępnieniu.

Skalowanie (1)


W opcji menu "Skalowanie (1)" jest określana wielkość skalowana i jednostka skalowania dla wartości poziomu napięcia na wyświetlaczu, np. objętość w l.

**Skalowanie (2)**

 
W opcji menu "Skalowanie (2)" określany jest format skalowania na wyświetlaczu wartości mierzone poziomu napięcia 0 % i 100 %.

**Wyjście prądowe (wielkość)**

 
W opcji menu "Wielkość wyjścia prądowego" jest ustalana wielkość mierzona, która jest wysyłana poprzez wyjście prądowe.

**Wyjście prądowe (kompensacja)**

 W zależności od wybranej wielkości pomiarowej, w opcji menu "Kompensacja wyjścia prądowego" należy przyporządkować, do których wartości mierzonych odnosi się wyjście prądowe 4 mA (0 %) i 20 mA (100 %).




 Jeżeli wybrano temperaturę celi pomiarowej jako wielkość mierzoną, to odnosi się np. 0 °C do 4 mA i 100 °C do 20 mA.

**Parametry specjalne**

Ta opcja menu umożliwia dostęp do chronionego obszaru, w celu wprowadzenia parametrów specjalnych. W rzadkich przypadkach można zmienić pojedyncze parametry, żeby dopasować sondę do szczególnych okoliczności.

 
Zmianę parametrów specjalnych przeprowadzić tylko po konsultacjach z naszymi pracownikami serwisowymi.



6.5.5 Informacje


Nazwa przyrządu

 Ta opcja menu służy do odczytania nazwy przyrządu i numeru seryjnego przyrządu:




Wersja wykonania przyrządu

Ta opcja menu służy do pokazania wersji wykonania sprzętu i oprogramowania sondy.

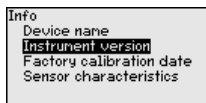


Data kalibracji fabrycznej

 Ta opcja menu służy do pokazania daty fabrycznego kalibrowania sondy oraz daty ostatniej zmiany parametrów sondy za pomocą modułu wyświetlającego i obsługowego albo za pomocą PC.



Cechy sond

 W tej opcji menu są pokazywane cechy sondy takie, jak dopuszczenie (atest), przyłącze technologiczne, uszczelka, zakres pomiarowy, układ elektroniczny, obudowa i inne.



6.6 Przegląd menu

W poniższej tabeli pokazano menu obsługowe przyrządu. W zależności od wersji wykonania przyrządu lub rodzaju zastosowania nie wszystkie opcje menu są dostępne lub są różnie skonfigurowane.

Rozruch

| Opcja menu | Parametry | Wartość standardowa |
|-----------------------|---|--|
| Nazwa miejsca pomiaru | 19 znaków alfanumerycznych / znaków specjalnych | Detektor |
| Zastosowanie | Poziom napętnienia, ciśnienie technologiczne | Poziom napętnienia |
| Jednostki miary | Jednostka kompensacji (m, bar, Pa, psi ... określona przez użytkownika) | mbar (przy znamionowym zakresie pomiarowym ≤ 400 mbar) bar (przy znamionowym zakresie pomiarowym ≥ 1 bar) |
| | Jednostka temperatury (°C, °F) | °C |

| Opcja menu | Parametry | Wartość standardowa |
|----------------------|--|--|
| Korekcja położenia | Offset | 0,00 bar |
| Kompensacja | Kompensacja zero/min. | 0,00 bar 0,00 % |
| | Kompensacja zakres/max. | Znamionowy zakres pomiarowy wyrażony w bar 100,00 % |
| Tłumienie | Stała czasowa regulacji | 1 s |
| Linearyzacja | Liniowy, zbiornik walcowy w pozycji leżącej, ... określony przez użytkownika | Liniowo |
| Wyjście prądowe | Wyjście prądowe - tryb działania | |
| | Charakterystyka wyjścia: 4 ... 20 mA, 20 ... 4 mA | 4 ... 20 mA |
| | Tryb usterki: $\leq 3,6$ mA, ≥ 20 mA, ostatnia wartość pomiarowa | $\leq 3,6$ mA |
| | Wyjście prądowe - min./max. | |
| | Min. prąd: 3,8 mA, 4 mA | 3,8 mA |
| | Max. prąd: 20 mA, 20,5 mA | 20,5 mA |
| Zablokowanie obsługi | Zablokowany, udostępniony | Udostępnienie |

Wyświetlacz

| Opcja menu | Wartość standardowa |
|-----------------------|---|
| Język menu | Wybrany język obsługi |
| Wartość wyświetlana 1 | Ciśnienie |
| Wartość wyświetlana 2 | Cela pomiarowa ceramiczna: temperatura celi pomiarowej w °C Metalowa cela pomiarowa: temperatura modułu elektronicznego w °C |
| Format wyświetlania | Liczba miejsc po przecinku automatycznie |
| Podświetlenie | Włączone |

Diagnoza

| Opcja menu | Parametry | Wartość standardowa |
|---|---|---|
| Status przyrządu | | - |
| Wskaźnik wartości szczytowych | Ciśnienie | Aktualna wartość pomiarowa ciśnienia |
| Wskaźnik wartości szczytowych temperatury | Temperatura | Aktualna temperatura celi pomiarowej i modułu elektronicznego |
| Symulacja | Ciśnienie, procent, wyjście prądowe, wartość procentowa o przebiegu liniowym, temperatura celi pomiarowej, temperatura modułu elektronicznego | Ciśnienie |

Dalsze ustawienia

| Opcja menu | Parametry | Wartość standardowa |
|-------------------------------|---|---|
| Data/czas zegarowy | | Aktualna data / aktualny czas zegarowy |
| Reset | Stan fabryczny, ustawienia bazowe | |
| Kopiowanie ustawień przyrządu | Odczytanie z sondy, zapisanie w sondzie | |
| Skalowanie | Wielkość skalowana | Objętość w l |
| | Format skalowania | 0 % odpowiada 0 l 100 % odpowiada 100 l |
| Wyjście prądowe | Wyjście prądowe - wielkość | Procent liniowo - poziom napięcia |
| | Wyjście prądowe - kompensacja | 0 ... 100 % odpowiada 4 ... 20 mA |
| Wyjście prądowe 2 | Wyjście prądowe - wielkość | Temperatura celi pomiarowej (cela pomiarowa ceramiczna) |
| | Wyjście prądowe - kompensacja | 0 ... 100 °C odpowiada 4 ... 20 mA |
| Parametry specjalne | Logowanie serwisu | Brak Resetu |

Informacje

| Opcja menu | Parametry |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nazwa przyrządu | VEGABAR 86 |
| Wersja wykonania przyrządu | Wersja sprzętu i oprogramowania |
| Data kalibracji fabrycznej | Data |
| Cechy sond | Specyfikacja zamówionej sondy |

6.7 Zabezpieczenie danych parametrów

Notatka na papierze

Zaleca się zanotowanie ustawionych danych np. w niniejszej instrukcji obsługi i następnie przekazanie do archiwum. Umożliwia to ich wielokrotne wykorzystanie lub udostępnienie do celów serwisowych.


W module wyświetlającym i obsługowym

Jeżeli przyrząd jest wyposażony w moduł wyświetlający i obsługowy, to można w nim zapisać dane parametrów. Zasada postępowania jest opisana w opcji menu " *Kopiowanie ustawień przyrządu*".

7 Rozruch z oprogramowaniem PACTware

7.1 Podłączenie PC

Bezpośrednio z przetwor-
nika pomiarowego po-
przez adapter interfejsu

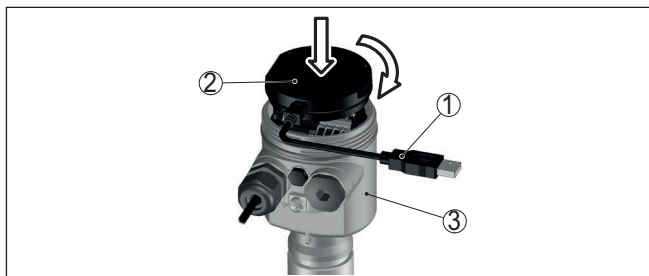

Rys. 21: Podłączenie PC bezpośrednio do przetwornika pomiarowego poprzez adapter interfejsu

- 1 Kabel USB do PC
- 2 Adapter interfejsu VEGACONNECT
- 3 Detektor

7.2 Wprowadzanie parametrów

Założenia


Do wprowadzania parametrów przyrządu poprzez PC z Windows potrzebne jest oprogramowanie konfiguracyjne PACTware oraz pasujący sterownik urządzeń (DTM) według standardu FDT. Aktualna wersja PACTware oraz wszystkie dostępne DTM są zestawione w jednym DTM Collection. Ponadto DTM mogą być integrowane w innych aplikacjach ramowych według standardu FDT.



Uwaga:

W celu zapewnienia działania wszystkich funkcji przyrządu należy zawsze używać najnowszej wersji DTM Collection. Ponadto nie wszystkie opisane funkcje są zawarte w starszych wersjach oprogramowania sprzętu. Najnowsze wersje oprogramowania sprzętu można pobrać na naszej stronie internetowej. Opis przebiegu aktualizacji oprogramowania jest również dostępny w internecie.

Dalsze etapy rozruchu są opisane w instrukcji obsługi "DTM Collection/PACTware", która jest dołączona do każdej DTM Collection i można ją również pobrać poprzez internet. Pogłębiające informacje i opisy są zawarte w pomocy Online do oprogramowania PACTware oraz DTM.

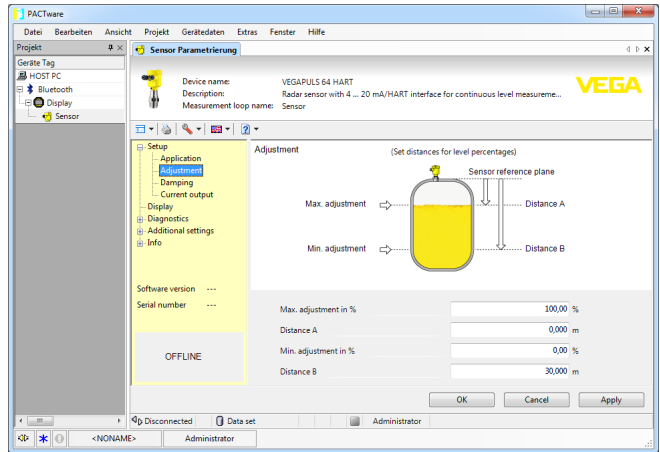

Rys. 22: Przykładowe okno DTM

7.3 Zabezpieczenie danych parametrów

Zaleca się prowadzenie dokumentacji i zapisywanie danych parametrów za pomocą oprogramowania PACTware. Dzięki temu są one dostępne do wielokrotnego użytku lub do celów serwisowych.

8 Rozruch w innych systemach

8.1 Programy obsługi DD

Dla przyrządu są dostępne opisy jako Enhanced Device Description (EDD) dla programów obsługowych DD, jak np. AMS™ i PDM.

Pliki można pobrać na stronie www.vega.com/downloads i "Software".

8.2 Field Communicator 375, 475

Dla tego przyrządu są dostępne opisy jako EDD do wprowadzania parametrów za pomocą Field Communicator 375 lub 475.

Do integracji EDD w Field Communicator 375 lub 475 konieczne jest oprogramowanie "Easy Upgrade Utility", które można nabyć u producenta. To oprogramowanie jest aktualizowane poprzez internet i nowe EDD po odblokowaniu są automatycznie przejmowane przez producenta do katalogu przyrządów tego oprogramowania. Potem mogą one zostać przekazane do Field Communicator.

9 Diagnostyka i serwis

9.1 Utrzymywanie sprawności

Czynności serwisowe

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem w zwykłych warunkach roboczych nie są konieczne żadne specjalne czynności serwisowe.

Działania zapobiegające przyklejeniu materiału

Przy niektórych zastosowaniach materiał napełniający przyklejony do membrany może wywierać wpływ na wyniki pomiaru. W związku z tym, podjąć stosowne działania odpowiednie dla rodzaju przyrządu i zastosowania, żeby zapobiec przyklejeniu materiału, a szczególnie jego stwardnieniu.

Czyszczenie

Czyszczenie przyczynia się do dobrej czytelności tabliczki znamionowej i znaków na urządzeniu.

Przy tym należy przestrzegać następujących zasad:

- Stosować tylko takie środki czyszczące, które nie reagują z materiałem obudowy, tabliczki znamionowej ani z uszczelkami
- Stosować metody czyszczenia zgodne ze stopniem ochrony urządzenia

9.2 Funkcja diagnostyczna

Failure

| Kod Tekst komunikatu | Przyczyna | Usuwanie |
|---|--|--|
| F013 Brak ważnej wartości pomiarowej | Podciśnienie lub nadciśnienie Wadliwa cela pomiarowa | Wymienić celę pomiarową Wysłać przyrząd do naprawy |
| F017 Za mały ustawiony zakres pomiarowy | Ustawienie wykracza poza zakres specyfikacji | Zmienić kompensację stosownie do wartości granicznych |
| F025 Błąd w tabeli linearyzacji | Miejsca oparcia nie są ciągle wzrastające, np. nielogiczne pary wartości | Sprawdzić tabelę nadawania liniowości Tabelę skasować/na nowo utworzyć |
| F036 Brak sprawnie działającego oprogramowania przyrządu | Nieskuteczna lub przerwana aktualizacja oprogramowania | Powtórzyć aktualizację oprogramowania Sprawdzić wersję wykonania układu elektronicznego Wymienić układ elektroniczny Wysłać przyrząd do naprawy |
| F040 Błąd w układzie elektronicznym | Wadliwy sprzęt | Wymienić układ elektroniczny Wysłać przyrząd do naprawy |
| F041 Błąd w komunikacji | Brak połączenia z układem elektronicznym przyrządu | Sprawdzić połączenie między sondą a głównym układem elektronicznym (w przypadku osobno wykonanej) |

| Kod Tekst komunikatu | Przyczyna | Usuwanie |
|--|--|---|
| F080 Ogólny błąd oprogramowania | Ogólny błąd oprogramowania | Odłączyć na chwilę napięcie robocze |
| F105 Wartość mierzona jest rejestrowana | Przyrząd jest jeszcze w fazie włączenia, wartość mierzona nie została jeszcze zarejestrowana | Począkać do końca fazy włączania |
| F113 Błąd w komunikacji | Błąd w wewnętrznej komunikacji przyrządów | Odłączyć na chwilę napięcie robocze Wysłać przyrząd do naprawy |
| F260 Błąd kalibracji | Błąd w fabrycznie przeprowadzonej kalibracji Błąd w EEPROM | Wymienić układ elektroniczny Wysłać przyrząd do naprawy |
| F261 Błąd w ustawieniach przyrządu | Błąd podczas rozruchu Błąd podczas przeprowadzenia resetu | Powtórzyć rozruch Powtórzyć reset |
| F264 Błąd montażowy/rozruchu | Niespójne ustawienia (np.: odstęp, jednostki kompensacji przy zastosowaniu ciśnienia technologicznego) dla wybranego zastosowania Nieważna konfiguracja przyrządu (np. zastosowanie elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień z podłączoną celą do pomiaru różnicy ciśnień) | Zmienić ustawienia Zmienić konfigurację podłączonego przyrządu lub rodzaj zastosowania |
| F265 Zakłócenie funkcji mierzenia | Sonda nie przeprowadza już żadnych pomiarów | Przeprowadzić reset Odłączyć na chwilę napięcie robocze |

Function check

| Kod Tekst komunikatu | Przyczyna | Usuwanie |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| C700 Aktywna symulacja | Jedna z symulacji jest aktywna | Zakończyć symulację Począkać na automatyczne zakończenie po upływie 60 minut |

Out of specification

| Kod Tekst komunikatu | Przyczyna | Usuwanie |
|---|---|---|
| S600 Niedozwolona temperatura układu elektronicznego | Temperatura układu elektronicznego nie mieści się w zakresie specyfikacji | Sprawdzić temperaturę otoczenia Izolować układ elektroniczny Zastosować przyrząd o większym zakresie temperatur |
| S603 Niedozwolone napięcie robocze | Napięcie robocze poniżej zakresu specyfikacji | Sprawdzić przyłącze elektryczne W razie potrzeby zwiększyć napięcie robocze |

| Kod Tekst komunikatu | Przyczyna | Usuwanie |
|--|--|---|
| S605 Niedozwolona wartość ciśnienia | Zmierzone ciśnienie technologiczne nie mieści się w dozwolonym zakresie ustawień | Sprawdzić znamionowy zakres pomiarowy przyrządu W razie potrzeby zastosować przyrząd o wyższym zakresie pomiarowym |

Maintenance

| Kod Tekst komunikatu | Przyczyna | Usuwanie |
|--|--|---|
| M500 Błąd w stanie fabrycznym | Przy resecie na stan fabryczny nie udało się odtworzyć danych | Powtórzyć reset Plik XML z danymi sondy wprowadzić do sondy |
| M501 Błąd w nieaktywnej tabeli liniaryzacji | Miejsca oparcia nie są ciągle wzrastające, np. nielogiczne pary wartości | Sprawdzić tabelę nadawania liniowości Tabelę skasować/na nowo utworzyć |
| M502 Błąd w pamięci zdarzeń | Błąd sprzętu EEPROM | Wymienić układ elektroniczny Wysłać przyrząd do naprawy |
| M504 Błąd w interfejsie przyrządu | Wadliwy sprzęt | Wymienić układ elektroniczny Wysłać przyrząd do naprawy |
| M507 Błąd w ustawieniach przyrządu | Błąd podczas rozruchu Błąd podczas przeprowadzenia resetu | Przeprowadzić reset i powtórzyć rozruch |

9.3 Usuwanie usterek

Zachowanie w przypadku usterek

W zakresie odpowiedzialności użytkownika urządzenia leży podjęcie stosownych działań do usuwania występujących usterek.

Usuwanie usterek

Działania początkowe to:

- Analiza komunikatów o błędach
- Sprawdzenie sygnału wyjściowego
- Opracowywanie błędów mierzenia

Dalsze szerokie możliwości diagnostyki oferuje smartfon/tablet z operacyjną aplikacją albo komputer PC / Notebook z oprogramowaniem PACTware i odpowiednim DTM. W wielu przypadkach można tą drogą ustalić przyczyny i tym samym usunąć źródło usterek.

Sygnal 4 ... 20 mA

Zgodnie ze schematem przyłączy podłączyć miernik uniwersalny ustawiony na odpowiedni zakres pomiarowy. Poniższa tabela zawiera opis możliwych błędów sygnału prądowego i pomaga przy usuwaniu błędów:

| Błąd | Przyczyna | Usuwanie |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Niestabilny sygnał 4 ... 20 mA | Wahania wartości mierzonej | Ustawienie tłumienia |

| Błąd | Przyczyna | Usuwanie |
|---|---|---|
| Brak sygnału 4 ... 20 mA | Wadliwe przyłącze elektryczne | Sprawdzić przyłącze, w razie potrzeby skorygować |
| | Brak zasilania napięciem | Sprawdzić przewody pod względem przerwy, w razie potrzeby naprawić je |
| | Za niskie napięcie robocze, za duża rezystancja obciążenia wtórnego | Sprawdzić, w razie potrzeby dopasować |
| Sygnał prądowy większy niż 22 mA, mniejszy niż 3,6 mA | Wadliwy układ elektroniczny sondy | Wymienić przyrząd lub przesłać do naprawy, w zależności od wersji wykonania przyrządu |

Postępowanie po usunięciu usterki

W zależności od przyczyny usterki i podjętych działań należy ewentualnie przeprowadzić tok postępowania opisany w rozdziale "Rozruch" oraz sprawdzić poprawność i kompletność ustawień.

24 godzinna infolinia serwisu

Jeżeli wyżej opisane działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, to w pilnych przypadkach prosimy zwrócić się do infolinii serwisu VEGA pod nr tel. **+49 1805 858550**.

Infolinia serwisu jest dostępna także poza zwykłymi godzinami pracy przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu.

Ten serwis oferujemy dla całego świata, dlatego porady są udzielane w języku angielskim. Serwis jest bezpłatny, występują jedynie zwykłe koszty opłat telefonicznych.

9.4 Wymiana zespołu technologicznego w przypadku wersji wykonania IP68 (25 bar)

W przypadku wersji wykonania IP68 (25 bar) użytkownik może wymienić zespół technologiczny lokalnie na miejscu. Kabel podłączeniowy i peryferyjną obudowę można zachować do dalszego użytkowania.

Niezbędne narzędzie:

- Klucz imbusowy, rozmiar 2



Ostrzeżenie:

Przeprowadzenia wymiany jest dozwolone tylko w stanie wyłączonym spod napięcia.



W przypadku zastosowań Ex (obszar zagrożenia wybuchem) dozwolone jest zastosowanie tylko części zamiennej ze stosownym atestem Ex.




Ostrzeżenie:

Podczas wymiany chronić stronę wewnętrzną części przed zanieczyszczeniem i wilgotnością.

W celu wymiany należy przyjąć następujący tok postępowania:

1. Śrubę mocującą odkręcić kluczem imbusowym
2. Wiązki kabli ostrożnie ściągnąć z zespołu technologicznego

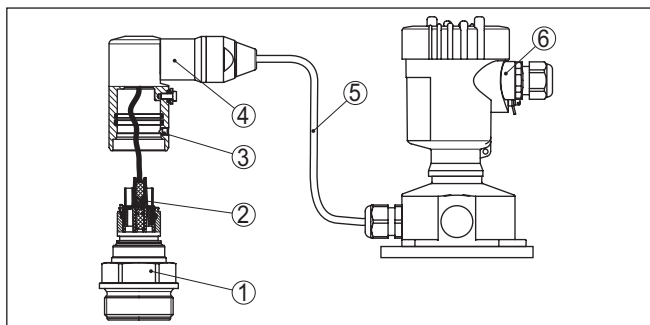

Rys. 23: VEGABAR 86 w wersji wykonania IP68 25 bar z bocznym wylotem kabla, obudowa peryferyjna

- 1 Zespół technologiczny
- 2 Łącznik wtykowy
- 3 Śruba mocująca
- 4 Wiązka kabli
- 5 Kabel podłączeniowy
- 6 Obudowa peryferyjna

3. Odtąć łącznik wtykowy
4. Zamontować nowy zespół technologiczny w miejscu pomiaru
5. Połączyć znów złącze wtykowe
6. Wiązkę kabli podłączyć do zespołu technologicznego i obrócić do wymaganego położenia
7. Śrubę mocującą dokręcić kluczem imbusowym

Wymiana jest tym samym zakończona.

9.5 Wymiana modułu elektronicznego

Użytkownik może we własnym zakresie wymienić wadliwy moduł elektroniczny na identyczny typ.



W przypadku zastosowań w warunkach zagrożenia wybuchem (Ex) dozwolone jest zastosowanie tylko przyrządu i modułu elektronicznego z odpowiednim dopuszczeniem Ex.

Wyczerpujące informacje na temat wymiany modułu elektronicznego podano w instrukcji obsługi modułu elektronicznego.

9.6 Odświeżenie oprogramowania

Do aktualizacji oprogramowania przyrządu potrzebne są następujące elementy:

- Przyrząd
- Zasilanie napięciem
- Adapter interfejsu VEGACONNECT
- PC z PACTware
- Aktualne oprogramowanie przyrządu w postaci pliku

Aktualną wersję oprogramowania przyrządu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania zamieszczono na stronie internetowej www.vega.com w dziale pobierania dokumentów.

Informacje na temat instalowania są zawarte w pobranym pliku.

**Ostrzeżenie:**

Przyrządy z certyfikatem SIL mogą być powiązane z określonymi wersjami oprogramowania. W związku z tym należy upewnić się, czy po aktualizacji oprogramowania dopuszczenie pozostaje w mocy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania zamieszczono na stronie internetowej www.vega.com.

9.7 Postępowanie w przypadku naprawy

Na naszej stronie internetowej podano szczegółowe informacje na temat zasad postępowania w przypadku naprawy.

W celu przyspieszenia przeprowadzenia naprawy bez dodatkowych pytań i konsultacji należy tam generować formularz zwrotny z danymi tego urządzenia.

Do tego celu potrzebujemy:

- Numer seryjny urządzenia
- Krótki opis problemu
- Dane dotyczące medium

Wydrukować generowany formularz zwrotny urządzenia.

Oczyszczyć urządzenie i zapakować tak, żeby nie uległo uszkodzeniu.

Wydrukowany formularz zwrotny urządzenia i ewentualnie arkusz charakterystyki przysłać razem z urządzeniem.

Adres dla przesyłek zwrotnych podano na generowanym formularzu zwrotnym urządzenia.

10 Wymontowanie

10.1 Czynności przy wymontowaniu

W celu wymontowania urządzenia należy wykonać czynności opisane w rozdziale "Zamontowanie" i "Podłączenie do zasilania napięciem" w chronologicznie odwrotnej kolejności.



Ostrzeżenie:

Podczas wymontowania należy zwrócić uwagę na warunki technologiczne w zbiornikach i rurociągach. Występuje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń np. z powodu wysokiego ciśnienia lub temperatury, jak również agresywnych i toksycznych mediów. Podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

10.2 Utylizacja



Urządzenie oddać do specjalistycznego zakładu recyklingu, nie korzystać z usług komunalnych punktów zbiórki.

Najpierw usunąć ewentualne występujące baterie, o ile można wyjąć je z urządzenia i oddać je osobno do utylizacji.

Jeżeli w przeznaczonym do utylizacji, wysłużonym urządzeniu są zapisane dane osobowe, to należy je usunąć przed utylizacją.

W razie braku możliwości prawidłowej utylizacji wysłużonego urządzenia prosimy o skontaktowanie się z nami w sprawie zwrotu i utylizacji.

11 Załączniki

11.1 Dane techniczne

Wskazówki dotyczące przyrządów z dopuszczeniem

W stosunku do przyrządów (np. z dopuszczeniem Ex) obowiązują dane techniczne zamieszczone w odpowiednich przepisach bezpieczeństwa dołączonych do dostawy. One mogą odbiegać od zestawionych tutaj danych w zakresie np. warunków technologicznych lub zasilania napięciem.

Wszystkie dokumenty dotyczące dopuszczenia można pobrać z naszej witryny internetowej.

Materiały, masy, siła rozciągająca

Materiały, mające styczność z medium

| | |
|--|---|
| Przyłącze technologiczne | 316L, PVDF, Duplex (1.4462), tytan |
| Czujnik mierzonej wartości | 316L, PVDF |
| Wiązka kabli | Duplex (1.4462) |
| Kabel nośny | PE (dopuszczenie KTW), PUR, FEP |
| Uszczelka kabla nośnego | FKM, FEP |
| Rura łącząca | 316L |
| Uszczelka celi pomiarowej | FKM (VP2/A) - dopuszczenie FDA i KTW, FFKM (Kalrez 6375), EPDM (A+P 70.10-02) |
| Membrana | Ceramiczno-szafirowa® (> 99,9 %-towa ceramika Al ₂ O ₃) |
| Uszczelka celi pomiarowej | FKM (VP2/A) - dopuszczenie FDA i KTW, FFKM (Kalrez 6375, Perlast G74S, Perlast G75B), EPDM (A+P 70.10-02) |
| Uszczelka przyłącza technologicznego (objęta zakresem dostawy) | |
| – Gwint G1½ (DIN 3852-A), złączka gwintowana dla kabla nośnego G1½ | Klingersil C-4400 |

Materiały, nie mające styczności z medium

| | |
|--|--|
| Materiał podatny celi pomiarowej | Szkló |
| Zacisk do zawieszania | 1.4301 |
| Złączką gwintowaną kabla nośnego, złączka gwintowana blokady | 316L, PVDF |
| Obudowa sondy | |
| – Obudowa | Tworzywo sztuczne PBT (poliester), aluminium Al-Si10Mg (powlekane metodą proszkową, baza: poliester), 316L |
| – Złączka przelotowa kabla | PA, stal nierdzewna, mosiądz |
| – Złączka przelotowa kabla: uszczelka, zamknięcie | NBR, PA |
| – Uszczelka pokrywy obudowy | Silikon SI 850 R, NBR bez silikonu |
| – Wziernik pokrywy obudowy | Poliwęglan (na liście UL746-C), szkło ³⁾ |
| – Zacisk uziemienia | 316L |

³⁾ Szkło przy obudowie aluminiowej i ze stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)

Obudowa peryferyjna - odmienne materiały

| | |
|--|---|
| – Obudowa i cokół | Tworzywo sztuczne PBT (poliester), 316L |
| – Uszczelka cokołu | EPDM |
| – Uszczelka pod płytą do montażu ściennego ⁴⁾ | EPDM |
| – Wziernik pokrywy obudowy | Poliwęglan (na liście UL746-C) |

Zacisk uziemienia 316Ti/316L

Kabel połączeniowy w przypadku wersji IP68 (25 bar) ⁵⁾

| | |
|--|-----------|
| – Płaszcz kabla | PE, PUR |
| – Mocowanie tabliczki znamionowej na kablu | Twardy PE |

Materiały elementów ochronnych czujnika mierzonej wartości

Kołpak ochronny na czas transportu dla czujnika mierzonej wartości \varnothing 22 mm PE

Oslona transportowa i montażowa czujnika mierzonej wartości \varnothing 32 mm PA

Oslona transportowa i montażowa czujnika mierzonej wartości PVDF PE

Siatka ochronna na czas transportu PE

Masy

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Masa bazowa | 0,7 kg (1.543 lbs) |
| Kabel nośny | 0,1 kg/m (0.07 lbs/ft) |
| Rura łącząca | 1,5 kg/m (1 lbs/ft) |
| Zacisk do zawieszania | 0,2 kg (0.441 lbs) |
| Złączka gwintowana kabla nośnego | 0,4 kg (0.882 lbs) |

Siła rozciągająca

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| – Siła rozciągająca kabel nośny | max. 500 N (112.4045 lbf) |
|---------------------------------|---------------------------|

Momenty dokręcenia

Max. moment dokręcenia przyłącza technologicznego

| | |
|-------|-----------------------|
| – G1½ | 200 Nm (147.5 lbf ft) |
|-------|-----------------------|

Max. moment dokręcenia dla złązek przelotowych kabla NPT i rur typu Conduit

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| – Obudowa z tworzywa sztucznego | 10 Nm (7.376 lbf ft) |
| – Obudowa aluminium/stal nierdzewna | 50 Nm (36.88 lbf ft) |

Wielkość wejściowa

Zestawione dane mają charakter poglądowy i dotyczą celi pomiarowej. Możliwe są ograniczenia wynikające z rodzaju materiału i typu przyłącza technologicznego, jak również wybranego rodzaju ciśnienia. Obowiązują dane wpisane na tabliczce znamionowej. ⁶⁾

⁴⁾ Tylko dla 316L z dopuszczeniem 3A

⁵⁾ Pomiedzy czujnikiem mierzonej wartości a peryferyjną obudową modułu elektronicznego.

⁶⁾ Dane dotyczące przeciążalności obowiązują przy temperaturze referencyjnej.

Znamionowe zakresy pomiarowe i przeciążenie w bar/kPa

| Znamionowy zakres pomiarowy | Przeciążalność | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | Ciśnienie maksymalne | Ciśnienie minimalne |
| Nadciśnienie | | |
| 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa | +5 bar/+500 kPa | -0,05 bar/-5 kPa |
| 0 ... +0,1 bar/0 ... +10 kPa | +15 bar/+1500 kPa | -0,2 bar/-20 kPa |
| 0 ... +0,4 bar/0 ... +40 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -0,8 bar/-80 kPa |
| 0 ... +1 bar/0 ... +100 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +2,5 bar/0 ... +250 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +5 bar/0 ... +500 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +10 bar/0 ... +1000 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| Ciśnienie absolutne | | |
| 0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa | 25 bar/2500 kPa | 0 bar abs. |
| 0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa | 25 bar/2500 kPa | 0 bar abs. |
| 0 ... +5 bar/0 ... +500 kPa | 25 bar/2500 kPa | 0 bar abs. |
| 0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa | 25 bar/2500 kPa | 0 bar abs. |
| 0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa | 25 bar/2500 kPa | 0 bar abs. |

Znamionowe zakresy pomiarowe i przeciążenie w psi

| Znamionowy zakres pomiarowy | Przeciążalność | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | Ciśnienie maksymalne | Ciśnienie minimalne |
| Nadciśnienie | | |
| 0 ... +0.4 psig | +75 psig | -0.7 psig |
| 0 ... +1.5 psig | +225 psig | -3.0 psig |
| 0 ... +5 psig | +360 psig | -11.50 psig |
| 0 ... +15 psig | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +30 psig | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +150 psig | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +300 psig | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +900 psig | +360 psig | -14.51 psig |
| Ciśnienie absolutne | | |
| 0 ... 15 psi | 360 psig | 0 psi |
| 0 ... 30 psi | 360 psig | 0 psi |
| 0 ... 150 psi | 360 psig | 0 psi |
| 0 ... 300 psi | 360 psig | 0 psi |
| 0 ... 900 psig | 360 psig | 0 psi |

Zakresy ustawień

Dane dotyczą zakresu znamionowego, wartości ciśnienia mniejszych niż -1 bar nie da się ustawić.

Kompensacja min./max.:

- Wartość procentowa -10 ... 110 %
- Wartość ciśnienia -20 ... 120 %

Kompensacja zera/zakresu:

- Zero -20 ... +95 %
- Span -120 ... +120 %
- Różnica pomiędzy zero i zakresem max. 120 % znamionowego zakresu pomiarowego

Maksymalnie dopuszczalny Turn Down Nieograniczony (zalecany 20 : 1)

Faza włączenia

Czas uruchomienia przy napięciu roboczym U_B

- ≥ 12 V DC ≤ 9 s
- < 12 V DC ≤ 22 s

Prąd rozruchowy (dla czasu uruchomienia) $\leq 3,6$ mA

Wielkość wyjściowa

| | |
|---|--|
| Sygnal wyjściowy | 4 ... 20 mA - pasywnie |
| Rozwiązania techniczne podłączenia | System dwuprzewodowy |
| Zakres sygnału wyjściowego | 3,8 ... 20,5 mA (ustawienie fabryczne) |
| Rozdzielczość sygnału | 0,3 μ A |
| Sygnal awarii na wyjściu prądowym (nastawny) | $\leq 3,6$ mA, ≥ 21 mA, ostatnia wartość pomiarowa |
| Prąd max. na wyjściu | 21,5 mA |
| Obciążenie wtórne | Patrz rezystancja wtórna w akapicie dotyczącym zasilania napięciem |
| Tłumienie (63 % wielkości wejściowej), nastawne | 0 ... 999 s |


Wielkość wyjściowa - dodatkowe wyjście prądowe

Szczegóły dotyczące napięcia roboczego - patrz zasilanie napięciem

| | |
|---|--|
| Sygnal wyjściowy | 4 ... 20 mA (pasywnie) |
| Zakres sygnału wyjściowego | 3,8 ... 20,5 mA (ustawienie fabryczne) |
| Rozdzielczość sygnału | 0,3 μ A |
| Sygnal awarii na wyjściu prądowym (nastawny) | Ostatnia ważna wartość mierzona, ≥ 21 mA, $\leq 3,6$ mA |
| Prąd max. na wyjściu | 21,5 mA |
| Prąd rozruchowy | ≤ 10 mA przez 5 ms po włączeniu, $\leq 3,6$ mA |
| Obciążenie wtórne | Rezystancja obciążenia wtórnego - patrz zasilanie napięciem |
| Tłumienie (63 % wielkości wejściowej), nastawne | 0 ... 999 s |

Dynamiczne reagowanie wyjścia

Dynamiczne wielkości znamionowe, zależne od medium i temperatury

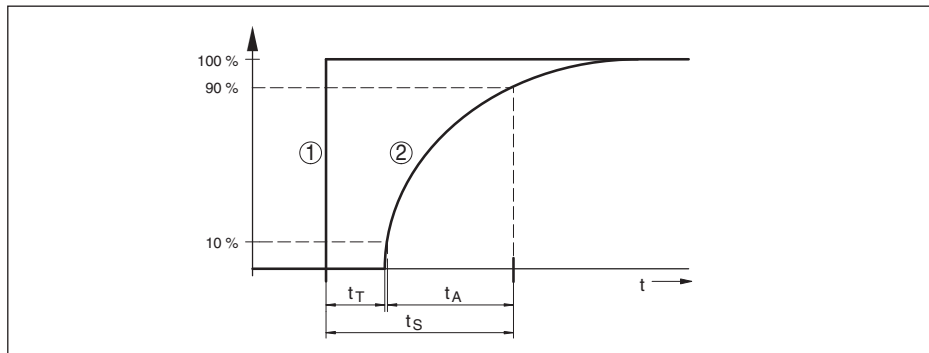

Rys. 24: Reakcja na skokową zmianę wielkości technologicznej. t_T : Czas martwy; t_A : Czas wzrostu; t_S : Czas charakterystyki skokowej

- 1 Wielkość technologiczna
- 2 Sygnał wyjściowy

| | |
|---------------------------------------|--|
| Czas martwy | ≤ 50 ms |
| Czas wzrostu | ≤ 150 ms |
| Charakterystyka skokowa | ≤ 200 ms (t_i : 0 s, 10 ... 90 %) |
| Tłumienie (63 % wielkości wejściowej) | 0 ... 999 s, nastawny w opcji menu "Tłumienie" |

Warunki referencyjne i wielkości wywierające wpływ (według DIN EN 60770-1)

Warunki referencyjne według DIN EN 61298-1

| | |
|--|---|
| – Temperatura | +15 ... +25 °C (+59 ... +77 °F) |
| – Wilgotność względna powietrza | 45 ... 75 % |
| – Ciśnienie pow. | 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig) |
| Określenie charakterystyki | Ustawienie wartości granicznych według IEC 61298-2 |
| Krzywa charakterystyki | Liniowo |
| Referencyjne położenie montażowe | stojące, membrana pomiarowa skierowana w dół |
| Wpływ położenia montażowego | $< 0,2$ mbar/20 Pa (0.003 psig) |
| Odchyłka na wyjściu prądowym spowodowana silnym polem elektromagnetycznym o wysokiej częstotliwości, w ramach EN 61326-1 | $< \pm 150$ μ A |

Błąd pomiaru (nach IEC 60770-1)

Obowiązuje dla **cyfrowego** wyjścia sygnałowego (HART, magistrala Profibus PA, Foundation Fieldbus), jak również dla **analogowego** wyjścia prądowego 4 ... 20 mA i odnosi się do ustawionego zakresu pomiarowego. Turn down (TD) to stosunek znamionowy zakres pomiarowy / ustawiony zakres pomiarowy.

Podane wartości odpowiadają wartości F_{kl} w rozdziale "Obliczanie odchyłki całkowitej".

| Klasa dokładności | Nieliniowość, histereza i brak powtarzalności przy TD 1 : 1 do 5 : 1 | Nieliniowość, histereza i brak powtarzalności przy TD > 5 : 1 |
|-------------------|--|---|
| 0,1 % | < 0,1 % | < 0,02 % x TD |


Wpływ temperatury medium lub otoczenia

Termiczna zmiana sygnału zero i zakresu wyjściowego spowodowanego temperaturą medium

Obowiązuje dla **cyfrowego** wyjścia sygnałowego (HART, magistrala Profibus PA, Foundation Fieldbus), jak również dla **analogowego** wyjścia prądowego 4 ... 20 mA i odnosi się do ustawionego zakresu pomiarowego. Turn down (TD) to stosunek znamionowy zakres pomiarowy / ustawiony zakres pomiarowy.

Termiczna zmiana sygnału zero i zakresu wyjściowego odpowiada wartości F_T w rozdziale "Obliczanie odchyłki całkowitej (zgodnie z DIN 16086)".

Ceramiczna cewa pomiarowa - standard

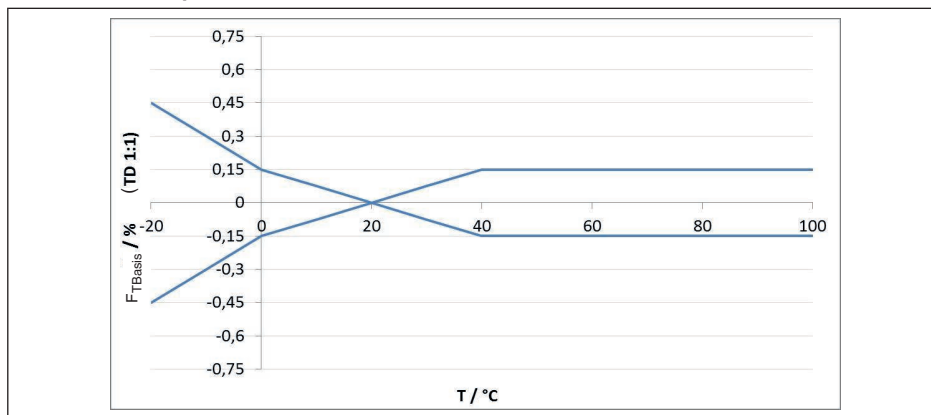

Rys. 25: Bazowy błąd temperatury F_{TBasis} przy TD 1 : 1

Bazowy błąd temperatury wyrażony w % z powyższego wykresu może się zwiększyć z powodu czynników dodatkowych zależnych od wersji wykonania celi pomiarowej (współczynnik FMZ) i Turn Down (współczynnik FTD). Czynniki dodatkowe są zestawione w poniższej tabeli.

Czynnik dodatkowy zależny od wersji wykonania celi pomiarowej

| Wersja wykonania celi pomiarowej | Standardowa cewa pomiarowa | | Cewa pomiarowa z kompensacją klimatyczną, zależnie od zakresu pomiarowego | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|---|----------------|---------|
| | 0,1 % | 0,1 % (przy zakresie pomiarowym 25 mbar) | 5 bar, 10 bar, 25 bar | 1 bar, 2,5 bar | 0,4 bar |
| Współczynnik FMZ | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |

Współczynnik dodatkowy do Turn Down

Współczynnik dodatkowy FTD przez Turn Down jest obliczany według następującego wzoru:

$$F_{TD} = 0,5 \times TD + 0,5$$

W tabeli zestawiono przykładowe wartości dla typowych Turn Down.


| Turn Down | TD 1 : 1 | TD 2,5 : 1 | TD 5 : 1 | TD 10 : 1 | TD 20 : 1 |
|------------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| Współczynnik FTD | 1 | 1,75 | 3 | 5,5 | 10,5 |

Termiczna zmiana wyjścia prądowego z powodu temperatury otoczenia

Obowiązuje dodatkowo dla **analogowego** wyjścia prądowego 4 ... 20 mA i odnosi się do nastawionego zakresu pomiarowego.

Termiczna zmiana wyjścia prądowego < 0,05 %/10 K, max. < 0,15 %, każdorazowo przy -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Termiczna zmiana wyjścia prądowego odpowiada wartości F_a w rozdziale "Obliczanie odchyłki całkowitej (zgodnie z DIN 16086)".

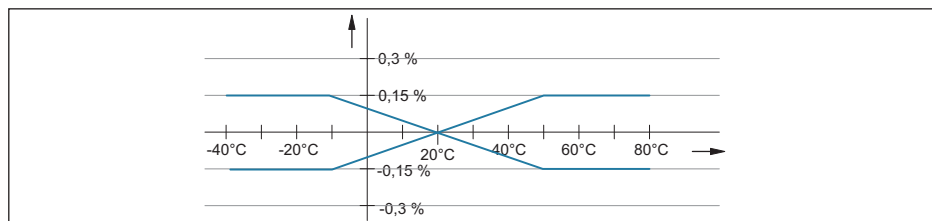

Rys. 26: Termiczna zmiana wyjścia prądowego

Stabilność długotrwałej (zgodnie z DIN 16086)

Obowiązuje dla każdego **cyfrowego** wyjścia sygnałowego (np. HART, magistrala Profibus PA), jak również dla **analogowego** wyjścia prądowego 4 ... 20 mA w warunkach referencyjnych. Dane odnoszą się do ustawionego zakresu pomiarowego. Turn down (TD) to stosunek znamionowy zakres pomiarowy / ustawiony zakres pomiarowy.

Stabilność długotrwała sygnału zerowego i zakresu wyjścia

| Okres | Cela pomiarowa \varnothing 28 mm | | Cela pomiarowa \varnothing 17,5 mm |
|--------------|---|--|--------------------------------------|
| | Zakresy pomiarowe od 0 ... 0,1 bar (0 ... 10 kPa) | Zakres pomiarowy 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa | |
| Jeden rok | < 0,05 % x TD | < 0,1 % x TD | < 0,1 % x TD |
| Pięć lat | < 0,1 % x TD | < 0,2 % x TD | < 0,2 % x TD |
| Dziesięć lat | < 0,2 % x TD | < 0,4 % x TD | < 0,4 % x TD |

Stabilność długoterminowa sygnału zerowego i zakresu wyjścia - wersja z kompensacją klimatyczną

| Znamionowy zakres pomiarowy wyrażony w bar/kPa | Znamionowy zakres pomiarowy wyrażony w psig | Cela pomiarowa \varnothing 28 mm | Cela pomiarowa \varnothing 17,5 mm |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0 ... 0,4 bar/0 ... 40 kPa | 0 ... 6 psig | < (1 % x TD)/rok | < (1,5 % x TD)/rok |
| 0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa | 0 ... 15 psig | < (0,25 % x TD)/rok | < (0,375 % x TD)/rok |
| 0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa | 0 ... 35 psig | | |
| 0 ... 5 bar/0 ... 500 kPa | 0 ... 75 psig | < (0,1 % x TD)/rok | < (0,15 % x TD)/rok |
| 0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa | 0 ... 150 psig | | |
| 0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa | 0 ... 350 psig | | |

Warunki otoczenia

| Wersja wykonania | Temperatura otoczenia | Temperatura magazynowania i transportowania |
|--|----------------------------------|---|
| Wersja z rurą łączącą | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | -60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F) |
| Wersja z kablem nośnym FEP, PUR | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) |
| Wersja z kablem nośnym PE | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| Wersja wykonania IP68 (1 bar) z kablem podłączeniowym PE | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |

Warunki technologiczne
Temperatura technologiczna

| Wersja wykonania | Uszczelka celi pomiarowej | Temperatura technologiczna |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Kabel nośny PE | FKM (VP2/A) | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| | EPDM (A+P 70.10-02) | |
| Kabel nośny PUR | FKM (VP2/A) | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) |
| | EPDM (A+P 70.10-02) | |
| Kabel nośny FEP | FKM (VP2/A) | -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F) |
| | EPDM (A+P 70.10-02) | |
| | FFKM (Kalrez 6375) | |
| Rura łącząca | FKM (VP2/A) | -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F) |
| | EPDM (A+P 70.10-02) | |
| | FFKM (Kalrez 6375) | -10 ... +100 °C (+14 ... +212 °F) |
| Materiał czujnika mierzonej wartości PVDF | FKM (VP2/A) | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| | EPDM (A+P 70.10-02) | |
| | FFKM (Kalrez 6375) | -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) |
| Osłona czujnika mierzonej wartości PE | FKM (VP2/A) | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| | EPDM (A+P 70.10-02) | |

| Wersja wykonania | Uszczelka celi pomiarowej | Temperatura technologiczna |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Kotłownik GFK / listwa uszczelniająca PVDF | FKM (VP2/A) | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) |
| | EPDM (A+P 70.10-02) | |
| | FFKM (Kalrez 6375) | -10 ... +80 °C (+14 ... +176 °F) |

Ciśnienie technologiczne

Dopuszczalne ciśnienie technologiczne patrz dane " *Process pressure*" na tabliczce znamionowej

Obciążenie mechaniczne⁷⁾

Wytrzymałość na wibracje

- Kabel nośny 4 g przy 5 ... 200 Hz według z EN 60068-2-6 (wibracje przy rezonansie)
- Rura łącząca 1 g (przy długości > 0,5 m (1.64 ft) należy dodatkowo umocować rurę)

Wytrzymałość na wstrząsy

50 g, 2,3 ms według EN 60068-2-27 (wstrząs mechaniczny)⁸⁾

Dane elektromechaniczne - wersja wykonania IP66/IP67 i IP66/IP68 (0,2 bar)⁹⁾

Opcja bez wlotu kabla

- Włot kabla M20 x 1,5; ½ NPT
- Złączka przelotowa kabla M20 x 1.5; ½ NPT (ø kabla - patrz poniższa tabela)
- Zaślepka M20 x 1,5; ½ NPT
- Kołpak zamykający ½ NPT

| Materiał złączki przelotowej kabla / wkładka uszczelniająca | Średnica kabla | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 5 ... 9 mm | 6 ... 12 mm | 7 ... 12 mm | 10 ... 14 mm |
| PA/NBR | √ | √ | - | √ |
| Mosiądz, niklowany/NBR | √ | √ | - | - |
| Stal nierdzewna / NBR | - | - | √ | - |

Przekrój poprzeczny żyły (zaciski sprężyste)

- Druć, przewód 0,2 ... 2,5 mm² (AWG 24 ... 14)
- Przewód z tulejką końcówki żyły 0,2 ... 1,5 mm² (AWG 24 ... 16)

Dane elektromechaniczne - wersja wykonania IP68 (25 bar)

Kabel łączący czujnik mierzonej wartości z peryferyjną obudową, dane mechaniczne

- Budowa Żyły, zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, kapilara wyrównawcza ciśnienia, oplot ekranowy, folia metalowa, płaszcz¹⁰⁾
- Długość standardowa 5 m (16.40 ft)
- Max. długość 180 m (590.5 ft)

⁷⁾ W zależności od wersji wykonania przyrządu

⁸⁾ 2 g w przypadku wersji wykonania obudowy dwukomorowej ze stali nierdzewnej

⁹⁾ IP66/IP68 (0,2 bar) tylko przy ciśnieniu absolutnym.

¹⁰⁾ Kapilara wyrównawcza ciśnienia nie występuje w wersji Ex d.

| | |
|--|-----------------------|
| – Min. promień zagięcia przy 25 °C/77 °F | 25 mm (0.985 in) |
| – Średnica | około 8 mm (0.315 in) |
| – Materiał | PE, PUR |
| – Kolor | Czarny, niebieski |

Kabel łączący czujnik mierzonej wartości z peryferyjną obudową, dane elektryczne

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| – Przekrój poprzeczny żyły | 0,5 mm ² (AWG 20) |
| – Rezystancja żył | 0,037 Ω/m (0.012 Ω/ft) |

Dane elektromechaniczne - wersja wykonania kabla nośnego IP68 (25 bar)

Kabel nośny, dane mechaniczne

| | |
|--|---|
| – Budowa | Żyły, zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, kapilara wyrównawcza ciśnienia, oplot ekranowy, folia metalowa, płaszcz |
| – Długość standardowa | 5 m (16.40 ft) |
| – Max. długość | 250 m (820.2 ft) |
| – Min. promień zagięcia (przy 25 °C/77 °F) | 25 mm (0.985 in) |
| – Średnica | około 8 mm (0.315 in) |
| – Kolor kabla nośnego PE | Czarny, niebieski |
| – Kolor kabla nośnego PUR/FEP | Niebieski |

Kabel nośny, dane elektryczne

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| – Przekrój poprzeczny żyły | 0,5 mm ² (AWG 20) |
| – Opór żył R | 0,037 Ω/m (0.012 Ω/ft) |

Dodatkowa wielkość wyjściowa - temperatura układu elektronicznego

| | |
|------------------------------------|---|
| Zakres | -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) |
| Rozdzielczość | < 0,1 K |
| Odchyłka pomiaru | ± 3 K |
| Udostępnienie wartości temperatury | |
| – Wyświetlacz | Poprzez moduł wyświetlający i obsługowy |
| – Wysyłanie | Poprzez dany sygnał wyjściowy |

Zasilanie napięciem

| | |
|---|---|
| Napięcie robocze U_B | 9,6 ... 35 V DC |
| Napięcie robocze U_B z włączonym oświetleniem | 16 ... 35 V DC |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów | Zintegrowane |
| Dopuszczalne falowanie | |
| – dla U_N 12 V DC ($9,6 V < U_B < 14 V$) | $\leq 0,7 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz) |
| – dla U_N 24 V DC ($18 V < U_B < 35 V$) | $\leq 1,0 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz) |

Rezystancja obciążenia wtórnego

- Obliczenie $(U_B - U_{min})/0,022 \text{ A}$
- Przykład - przy $U_B = 24 \text{ V DC}$ $(24 \text{ V} - 9,6 \text{ V})/0,022 \text{ A} = 655 \Omega$

Połączenia potencjału i elektryczne elementy separujące w przyrządzie

| | |
|---|--|
| Moduł elektroniczny | Bez połączenia potencjałowego |
| Galwaniczne odseparowanie | |
| - układu elektronicznego od metalowych części przyrządu | Napięcie znamionowe 500 V AC |
| Połączenie przewodzące | Pomiędzy zaciskiem uziemienia i metalowym przyłączem technologicznym |

Zabezpieczenia elektryczne ¹¹⁾

| Materiał obudowy | Wersja wykonania | Stopień ochrony według IEC 60529 | Stopień ochrony według NEMA |
|--|---|--|-----------------------------|
| Tworzywo sztuczne | Jednokomorowa | IP66/IP67 | Type 4X |
| Aluminium | Jednokomorowa | IP66/IP67 | |
| | | IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP68 (1 bar) | Type 6P |
| Stal nierdzewna (polerowana elektrochemicznie) | Jednokomorowa | IP66/IP67 IP69K | Type 4X |
| Stal nierdzewna (odlew precyzyjny) | Jednokomorowa | IP66/IP67 | Type 4X |
| | | IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP68 (1 bar) | Type 6P |
| Stal nierdzewna | Czujnik mierzonej wartości w wersji wykonania z obudową peryferyjną | IP68 (25 bar) | - |

Zastosowanie na wysokości ponad poziomem morza

- standardowo do 2000 m (6562 ft)
- z zainstalowanym zabezpieczeniem przepięciowym na sondzie Primary do 5000 m (16404 ft)

Stopień zanieczyszczenia ¹²⁾ 4

Klasa ochrony (IEC 61010-1) II

11.2 Obliczanie odchyłki całkowitej

Odchyłka całkowita przetwornika pomiarowego ciśnienia podaje maksymalny oczekiwany błąd pomiaru występujący w praktyce zastosowań. Ona jest także nazywana praktycznym max. błędem pomiaru albo błędem użytkowym.

Zgodnie z normą DIN 16086 odchyłka całkowita F_{total} jest sumą odchyłki podstawowej F_{perf} i stabilności długotrwałej F_{stab} :

¹¹⁾ Stopień ochrony IP66/IP68 (0,2 bar) tylko w połączeniu z ciśnieniem absolutnym, ponieważ przy całkowitym zalaniu sondy nie jest możliwa nie jest możliwa kompensacja powietrza

¹²⁾ Przy zastosowaniu ze spełnionymi warunkami stopnia ochrony budowy.

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

Odchyłka podstawowa F_{perf} z kolei składa się z termicznej zmiany sygnału zero i zakresu wyjściowego F_T (błąd temperatury) oraz błędu pomiarowego F_{K1} :

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{K1})^2)}$$

Termiczna zmiana sygnału zero i zakresu wyjściowego F_T jest podana w rozdziale " *Dane techniczne*". Bazowy błąd temperatury F_T jest tam graficznie przedstawiony. W zależności od wersji wykonania celi pomiarowej i Turn Down należy mnożyć tą wartość jeszcze przez dodatkowe czynniki FMZ i FTD:

$$F_T \times \text{FMZ} \times \text{FTD}$$

Te wartości są także podane w rozdziale " *Dane techniczne*".

To dotyczy najpierw cyfrowego wyjścia sygnału przez HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus albo Modbus.

W przypadku wyjścia 4 ... 20 mA dochodzi jeszcze termiczna zmiana prądu wyjściowego F_a :

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{K1})^2 + (F_a)^2)}$$

Do polepszenia przejrzystości zestawiono tutaj oznaczenia literowe wzorów:

- F_{total} : odchyłka całkowita
- F_{perf} : odchyłka podstawowa
- F_{stab} : stabilność długotrwała
- F_T : Termiczna zmiana sygnału zero i zakresu wyjściowego (błąd temperatury)
- F_{K1} : błąd pomiaru
- F_a : termiczna zmiana prądu wyjściowego
- FMZ: współczynnik dodatkowy wersji wykonania celi pomiarowej
- FTD: współczynnik dodatkowy Turn Down

11.3 Przykład z praktyki

Dane

Pomiar poziomu napełnienia zbiornika wody, wysokość 1.600 mm, odpowiada 0,157 bar (157 kPa), temperatura medium 50 °C


VEGABAR 86 z zakresem pomiarowym 0,4 bar, odchyłka pomiarowa < 0,1 %, cewa pomiarowa \varnothing 28 mm

1. Obliczanie Turn Down

$$\text{TD} = 0,4 \text{ bar} / 0,157 \text{ bar}, \text{TD} = \mathbf{2,6 : 1}$$

2. Wyznaczenie błędu temperatury F_T

Niezbędne wartości są podane w danych technicznych:

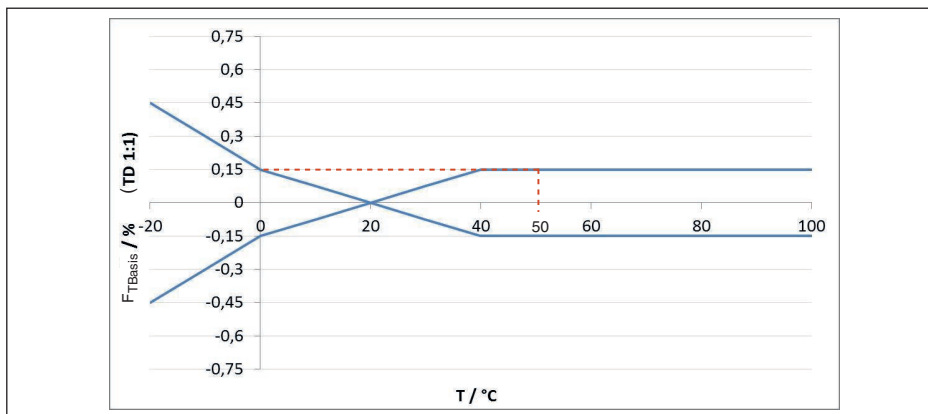Rys. 27: Wyznaczenie bazowego błędu temperatury dla powyższego przykładu: $F_{TBaza} = 0,15\%$

| Wersja wykonania celi pomiarowej | Standardowa celia pomiarowa | Celia pomiarowa z kompensacją klimatyczną, zależnie od zakresu pomiarowego | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------|
| | 0,1 % | 10 bar, 25 bar | 1 bar, 2,5 bar | 0,4 bar |
| Współczynnik FMZ | 1 | 1 | 2 | 3 |

Tab. 22: Wyznaczenie współczynnika dodatkowego dla celi pomiarowej dla powyższego przykładu: $F_{MZ} = 1$

| Turn Down | TD 1 : 1 | TD 2,5 : 1 | TD 5 : 1 | TD 10 : 1 | TD 20 : 1 |
|------------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| Współczynnik FTD | 1 | 1,75 | 3 | 5,5 | 10,5 |

Tab. 23: Wyznaczenie współczynnika dodatkowego Turn Down dla powyższego przykładu: $F_{TD} = 1,75$

$$F_T = F_{TBasis} \times F_{MZ} \times F_{TD}$$

$$F_T = 0,15\% \times 1 \times 1,75$$

$$F_T = 0,26\%$$

3. Wyznaczenie błędu pomiaru i stabilności długotrwałej

Wymagane wartości dla błędu pomiaru F_{kl} i stabilności długotrwałej F_{stab} są podane w danych technicznych:

| Klasa dokładności | Nielineowość, histereza i brak powtarzalności | |
|-------------------|---|---------------|
| | TD ≤ 5 : 1 | TD > 5 : 1 |
| 0,1 % | < 0,1 % | < 0,02 % x TD |

Tab. 24: Wyznaczenie błędu pomiaru z tabeli: $F_{kl} = 0,1\%$

VEGABAR 86

| Okres | Celia pomiarowa ø 28 mm | | Celia pomiarowa ø 17,5 mm |
|-----------|-----------------------------|--|---------------------------|
| | Wszystkie zakresy pomiarowe | Zakres pomiarowy 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa | |
| Jeden rok | < 0,05 % x TD | < 0,1 % x TD | < 0,1 % x TD |

| Okres | Cela pomiarowa \varnothing 28 mm | | Cela pomiarowa \varnothing 17,5 mm |
|--------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Wszystkie zakresy pomiarowe | Zakres pomiarowy 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa | |
| Pięć lat | < 0,1 % x TD | < 0,2 % x TD | < 0,2 % x TD |
| Dziesięć lat | < 0,2 % x TD | < 0,4 % x TD | < 0,4 % x TD |

VEGABAR 87

| Okres | Wszystkie zakresy pomiarowe | Zakres pomiarowy 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa |
|--------------|-----------------------------|---|
| Jeden rok | < 0,05 % x TD | < 0,1 % x TD |
| Pięć lat | < 0,1 % x TD | < 0,2 % x TD |
| Dziesięć lat | < 0,2 % x TD | < 0,4 % x TD |

Tab. 25: Wyznaczenie stabilności długotrwałej na podstawie tabeli, w skali jednego roku: $F_{stab} = 0,05 \% \times TD = 0,05 \% \times 2,6 = 0,13 \%$

4. Obliczanie odchyłki całkowitej sygnału 4 ... 20 mA

- 1. Etap: dokładność podstawowa F_{perf}

$$F_{perf} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{Kl})^2 + (F_a)^2)}$$

$$F_T = 0,26 \%$$

$$F_{Kl} = 0,2 \%$$

$$F_a = 0,15 \%$$

$$F_{perf} = \sqrt{(0,26 \%)^2 + (0,1 \%)^2 + (0,15 \%)^2}$$

$$F_{perf} = 0,32 \%$$

- 2. Etap: odchyłka całkowita F_{total}

$$F_{total} = F_{perf} + F_{stab}$$

$$F_{stab} = (0,05 \% \times TD)$$

$$F_{stab} = (0,05 \% \times 2,5)$$

$$F_{stab} = 0,13 \%$$

$$F_{total} = 0,32 \% + 0,13 \% = 0,45 \%$$

Tym samym odchyłka całkowita układu pomiarowego wynosi 0,45 %.

Odchyłka pomiarowa wyrażona w mm: 0,45 % z 1600 mm = 7 mm


Ten przykład uwidacznia, że błąd pomiarowy w praktyce może być znacznie wyższy niż dokładność podstawowa. Przyczyną jest wpływ temperatury i Turn Down.

Zmiana termiczna wyjścia prądowego jest w tym przypadku tak mała, że można ją pominąć.

11.4 Wymiary

Na poniższych rysunkach z wymiarami pokazano tylko mały wgląd do możliwych wersji wykonania. Szczegółowe arkusze wymiarów można pobrać na www.vega.com pod "Downloads" i "Rysunki".


Obudowa

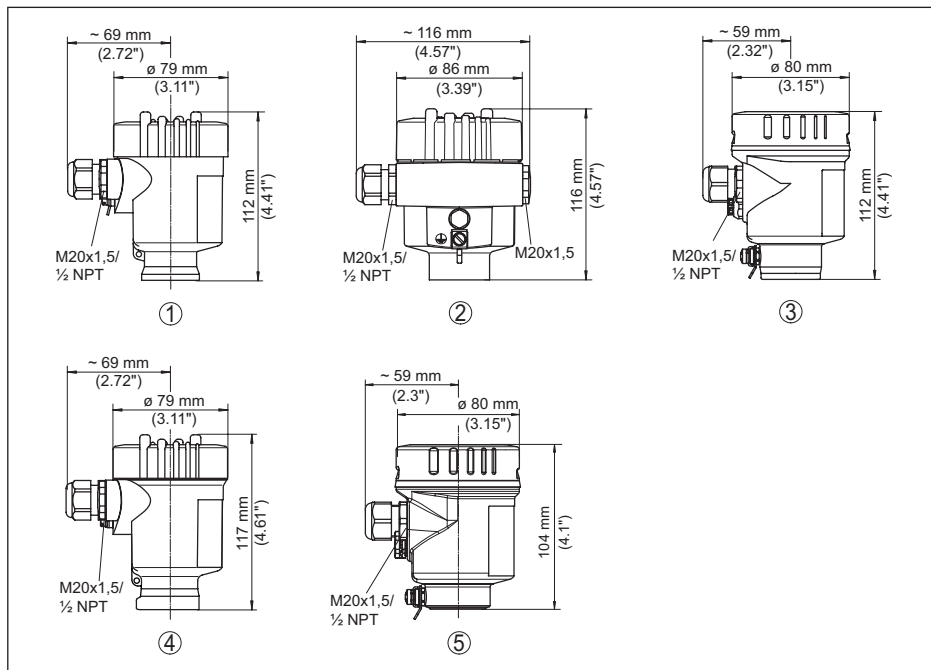

Rys. 28: Wersje wykonania obudowy ze stopniem ochrony IP66/IP67 i IP66/IP68 (0,2 bar), (z zainstalowanym modułem wyświetlającym i obsługowym zwiększa się wysokość przyrządu o 9 mm/0.35 in lub 18 mm/0.71 in)

- 1 Jednokomorowa z tworzywa sztucznego (IP66/IP67)
- 2 Jednokomorowa z aluminium
- 3 Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (polerowana elektrochemicznie)
- 4 Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)
- 5 Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (polerowana elektrochemicznie) IP69K


Obudowa peryferyjna w wersji wykonania IP68

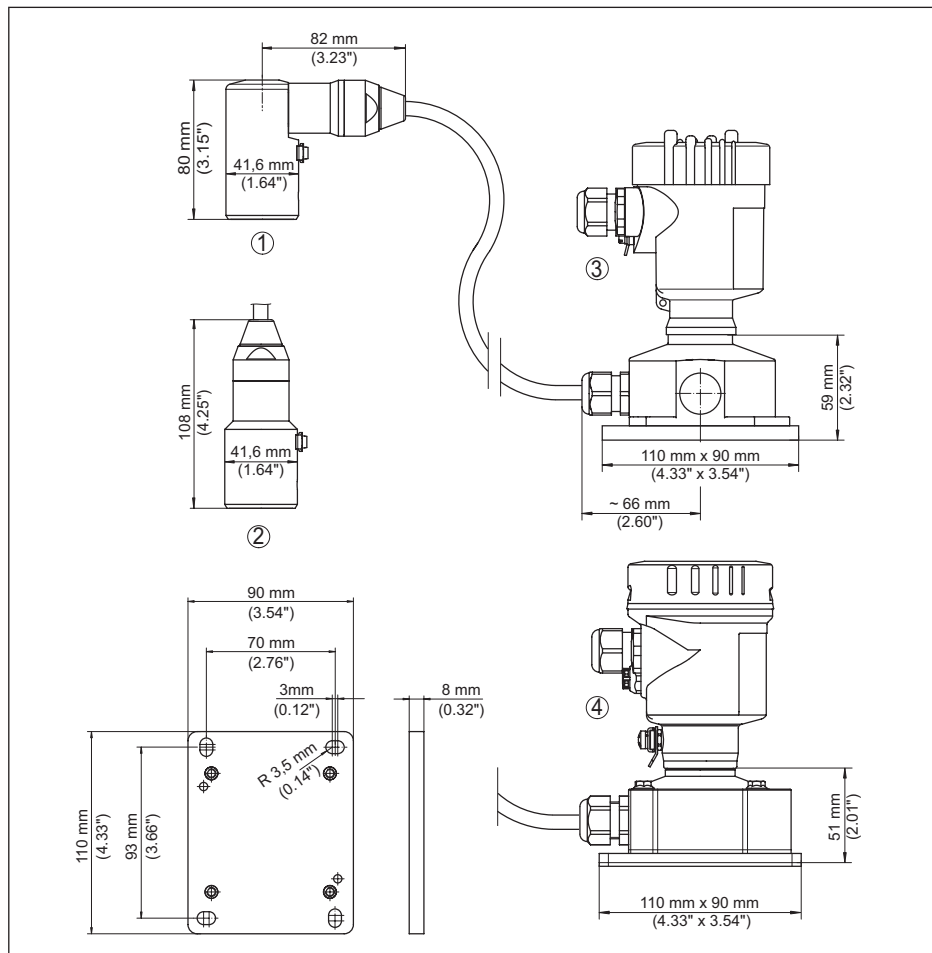

Rys. 29: VEGABAR 86, wersja wykonania IP68 z obudową peryferyjną

- 1 Boczny wylot kabla
- 2 Osiowy wylot kabla
- 3 Jednokomorowa z tworzywa sztucznego
- 4 Jednokomorowa ze stali nierdzewnej
- 5 Uszczelka 2 mm (0.079 in), (tylko w przypadku certyfikatu 3A)


VEGABAR 86, czujnik mierzonej wartości (32 mm)

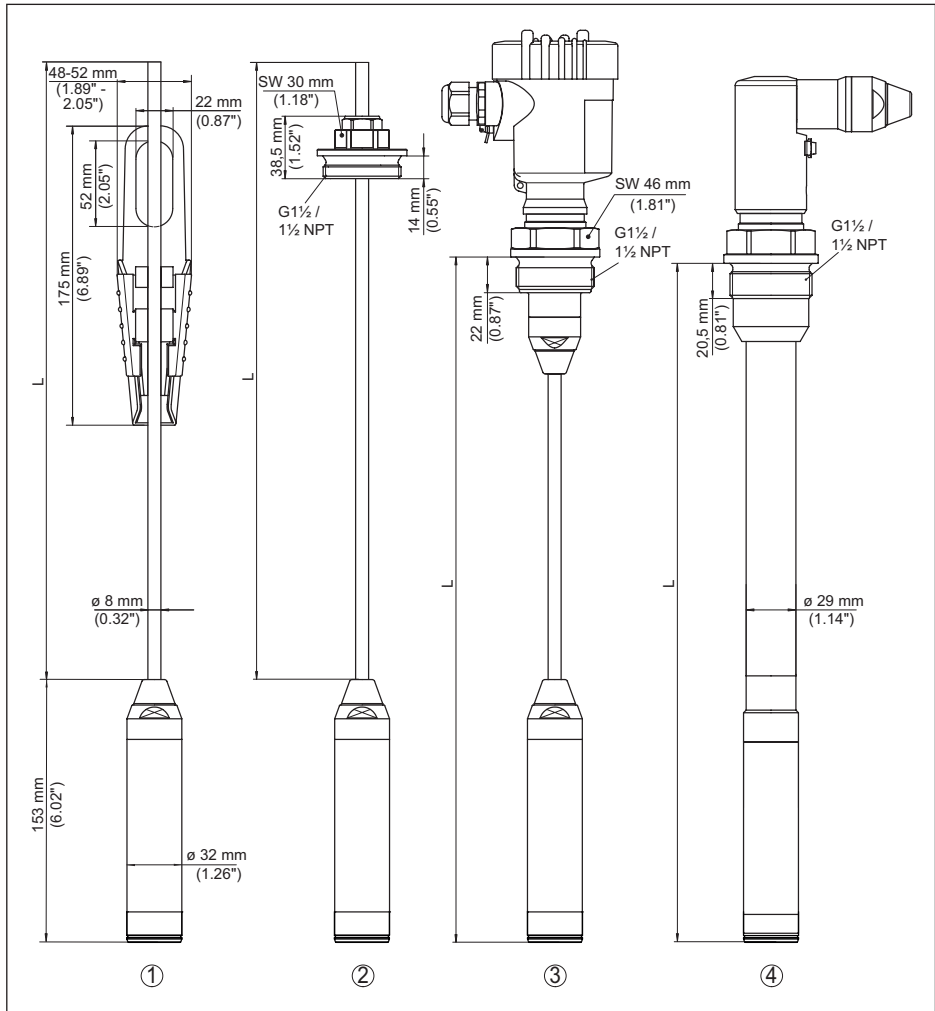

Rys. 30: VEGABAR 86, czujnik mierzonej wartości (32 mm)

- 1 Zacisk do zawieszania
 - 2 Nastawna złączka gwintowana kabla nośnego G1½, 1½ NPT
 - 3 Gwint G1½, 1½ NPT
 - 4 Wylot kabla z gwintem G1½, 1½ NPT
- L Długość całkowita z konfiguratora


VEGABAR 86, czujnik mierzonej wartości (22 mm)

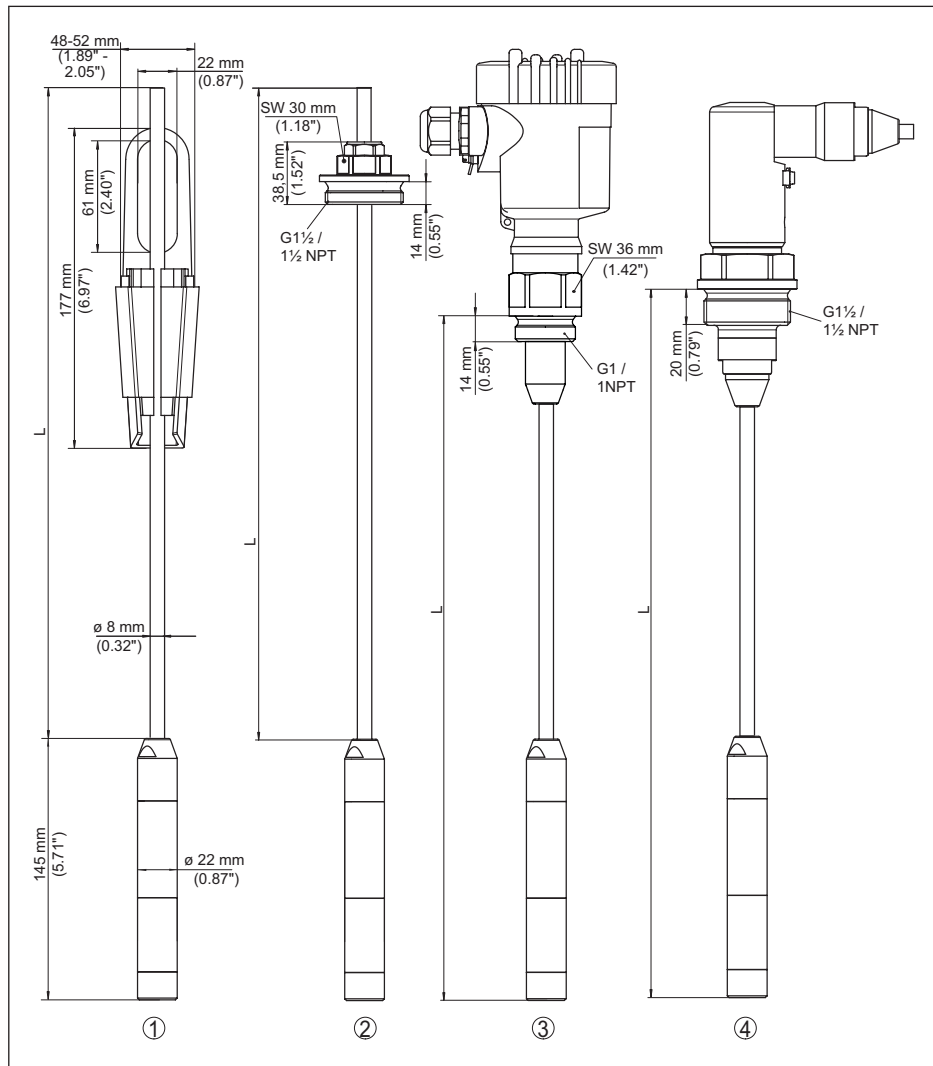

Rys. 31: VEGABAR 86, czujnik mierzonej wartości (22 mm)

- 1 Zacisk do zawieszania
 - 2 Nastawna złączka gwintowana kabla nośnego G1½, 1½ NPT
 - 3 Gwint G1, 1 NPT
 - 4 Wylot kabla z gwintem G1½, 1½ NPT
- L Długość całkowita z konfiguratora


VEGABAR 86, wersja z tworzywa sztucznego

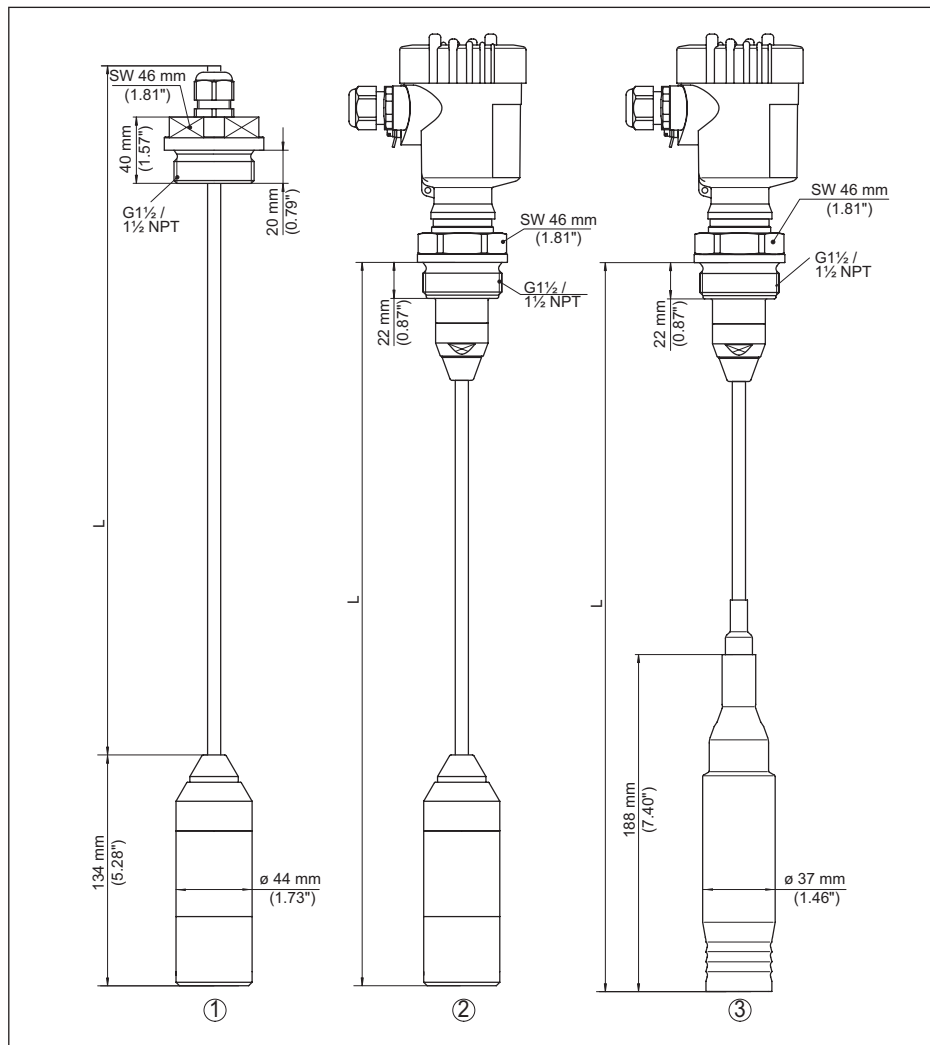

Rys. 32: VEGABAR 86, wersja z tworzywa sztucznego

- 1 PVDF, ze złączką gwintowaną G1½, 1½ NPT
 - 2 PVDF, z gwintem G1½, 1½ NPT
 - 3 Powłoka PE, z gwintem G1½, 1½ NPT
- L Długość całkowita z konfiguratora


VEGABAR 86 , przyłącze kołnierowe

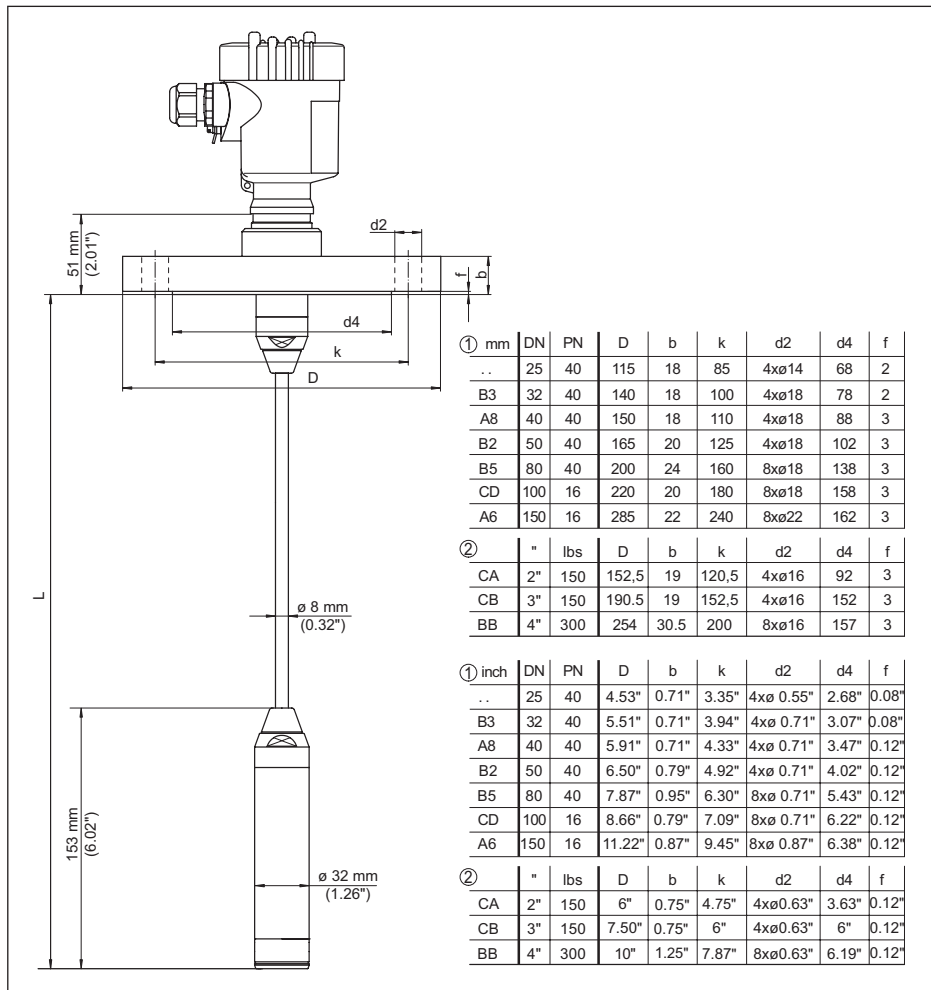

Rys. 33: VEGABAR 86, przyłącze kołnierowe (na przykładzie czujnika mierzonej wartości 32 mm)

- 1 Kołnierze według DIN 2501
- 2 Kołnierze według ASME B16.5
- L Długość całkowita z konfiguratora


VEGABAR 86, przyłącze higieniczne

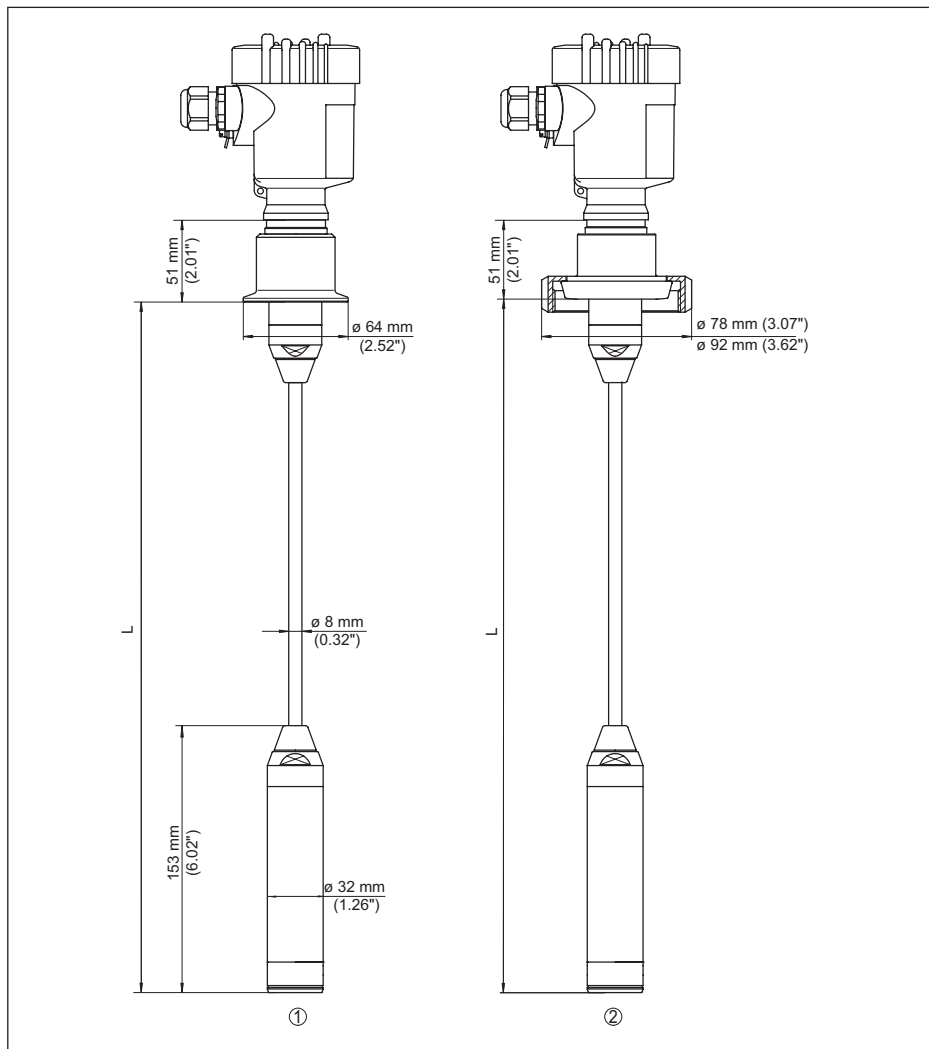

Rys. 34: VEGABAR 86, przyłącze higieniczne

- 1 Clamp 2" PN 16 (\varnothing 64 mm), (DIN 32676, ISO 2852)
 2 Złączka śrubowa do rur DN 50
 L Długość całkowita z konfiguratora

VEGABAR 86, wersja z gwintem

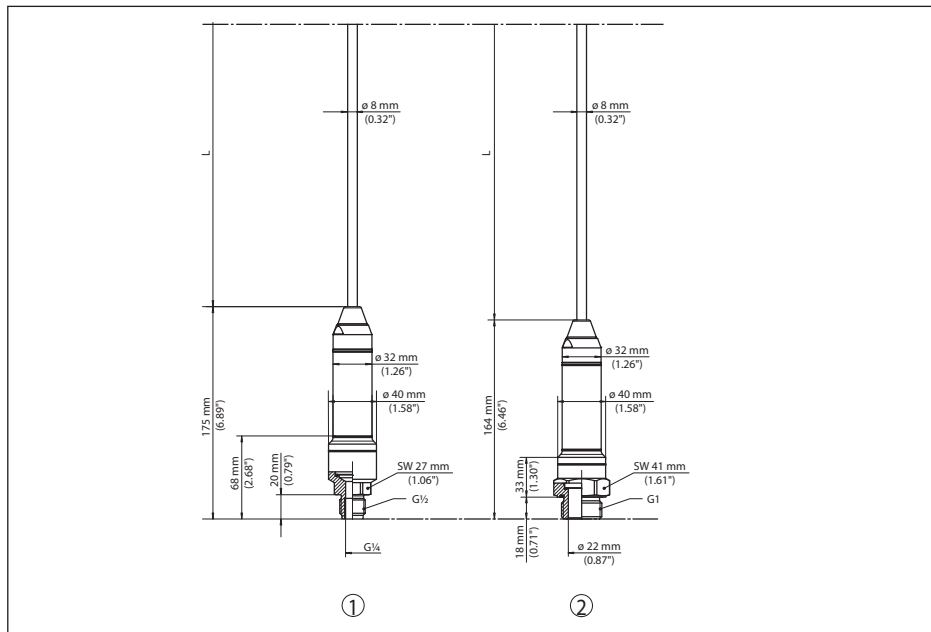

Rys. 35: VEGABAR 86, wersja z gwintem

- 1 Gwint G_{1/2}, wewnętrzny G_{1/4}
- 2 Gwint 1/2 NPT, otwór ø 11 mm
- 3 Gwint G₁
- L Długość całkowita z konfiguratora

11.5 Prawa własności przemysłowej

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < www.vega.com。

11.6 Znak towarowy

Wszystkie użyte nazwy marek, nazwy handlowe i firm stanowią własność ich prawowitych właścicieli/autorów.

INDEX**C**

Czynności przy podłączaniu 20
Czynności serwisowe 45

D

Dokumentacja 7
Dostęp serwisowy 38

E

EDD (Enhanced Device Description) 44

I

Infolinia serwisu 48

K

Kabel podłączeniowy 18
Kod QR 7
Kody błędów 45, 46, 47
Komora układu elektronicznego i przyłączy -
obudowa jednokomorowa 21, 23
Kompensacja 32

- Ciśnienie technologiczne 31
- Jednostka miary 29

Koncepcja uszczelnienia 9
Kopiowanie ustawień sondy 37
Korekcja położenia 29

L

Linearyzacja 33

M

Miejsce pomiaru

- W otwartym zbiorniku 17

N

Naprawa 50
Numer seryjny 7

O

Obsługa 27

P

Podświetlenie wyświetlacza 35
Pomiar poziomu napięcia 17
Pomiar różnicy ciśnień 8
Przełączanie języka 34
Przykłady parametrów 30

R

Reset 37

Rozwiązania techniczne podłączenia 19

S

Symulacja 36

T

Tabliczka znamionowa 7
Tłumienie 33


U

Ustawienia wyświetlacza 35
Usuwanie usterek 47
Uziemienie 18


W

Wskaźnik wartości szczytowych 36
Wyjście prądowe 34, 38
Wyrównywanie ciśnienia 15, 16, 17


- Ex d 15

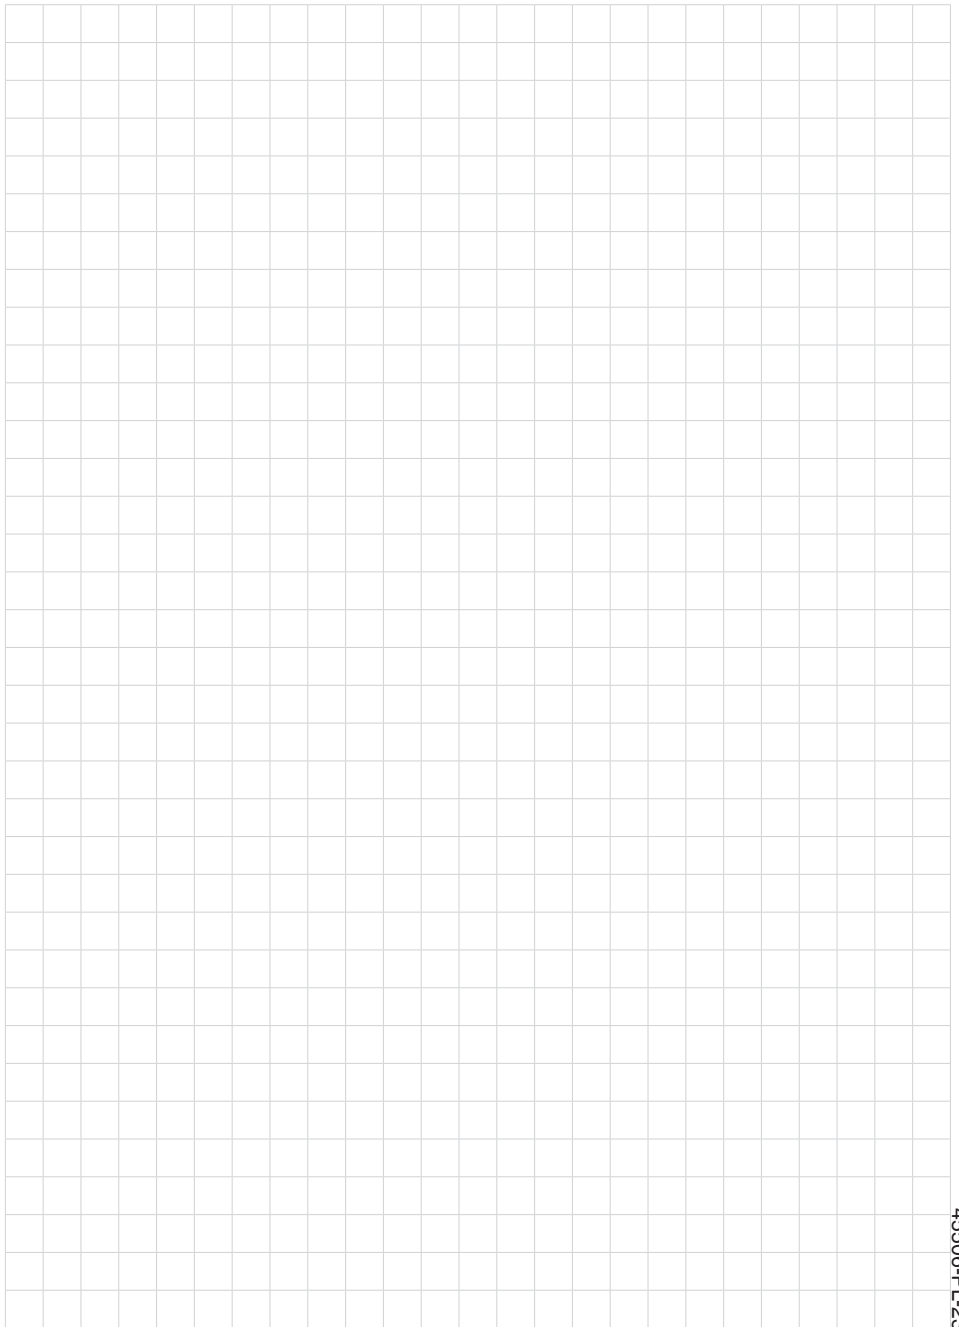


45506-PI-230914

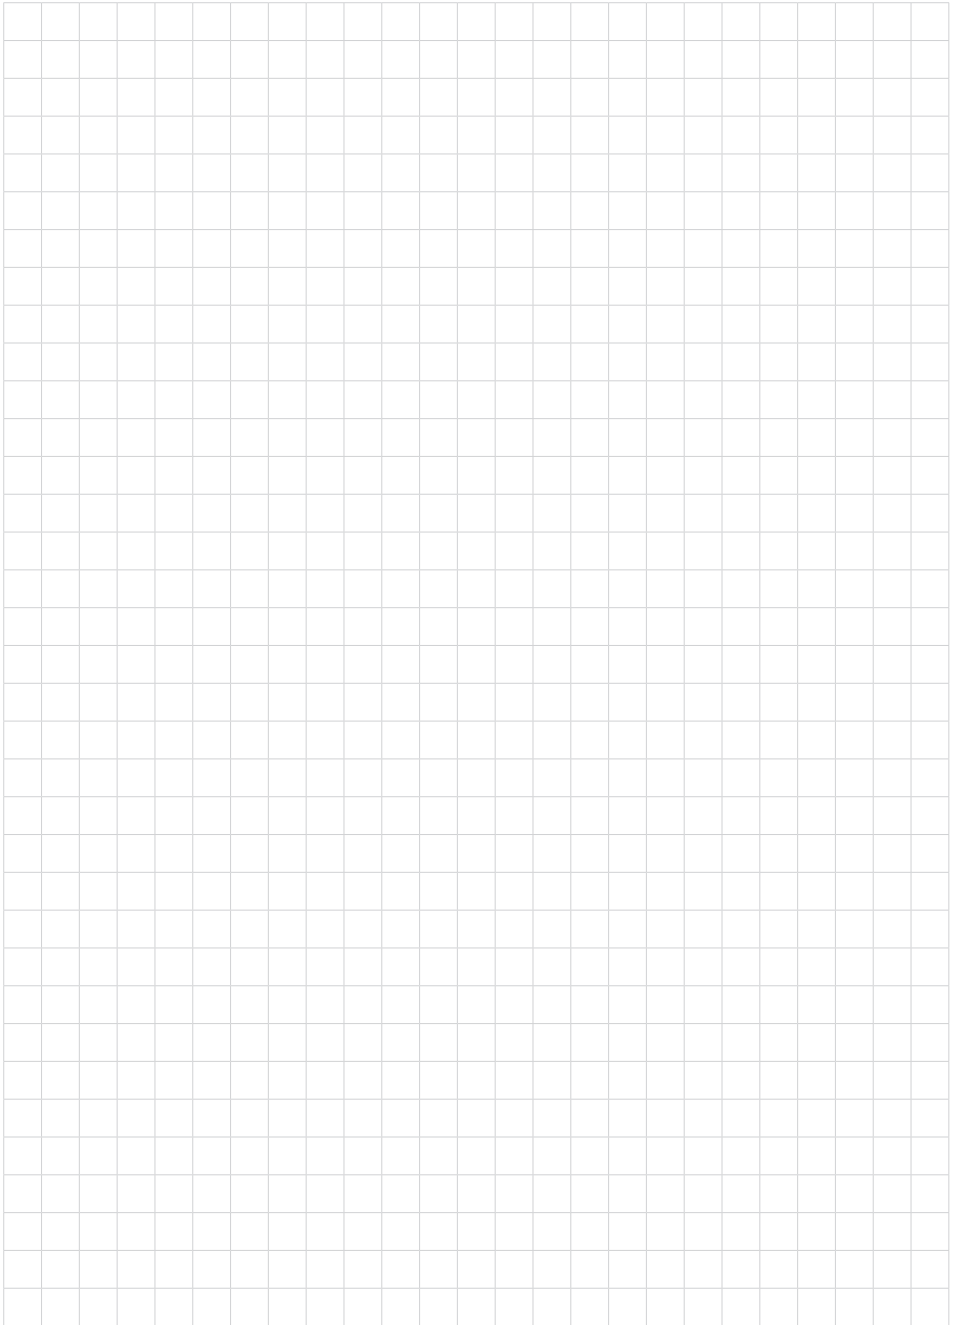

45506-PL-230914

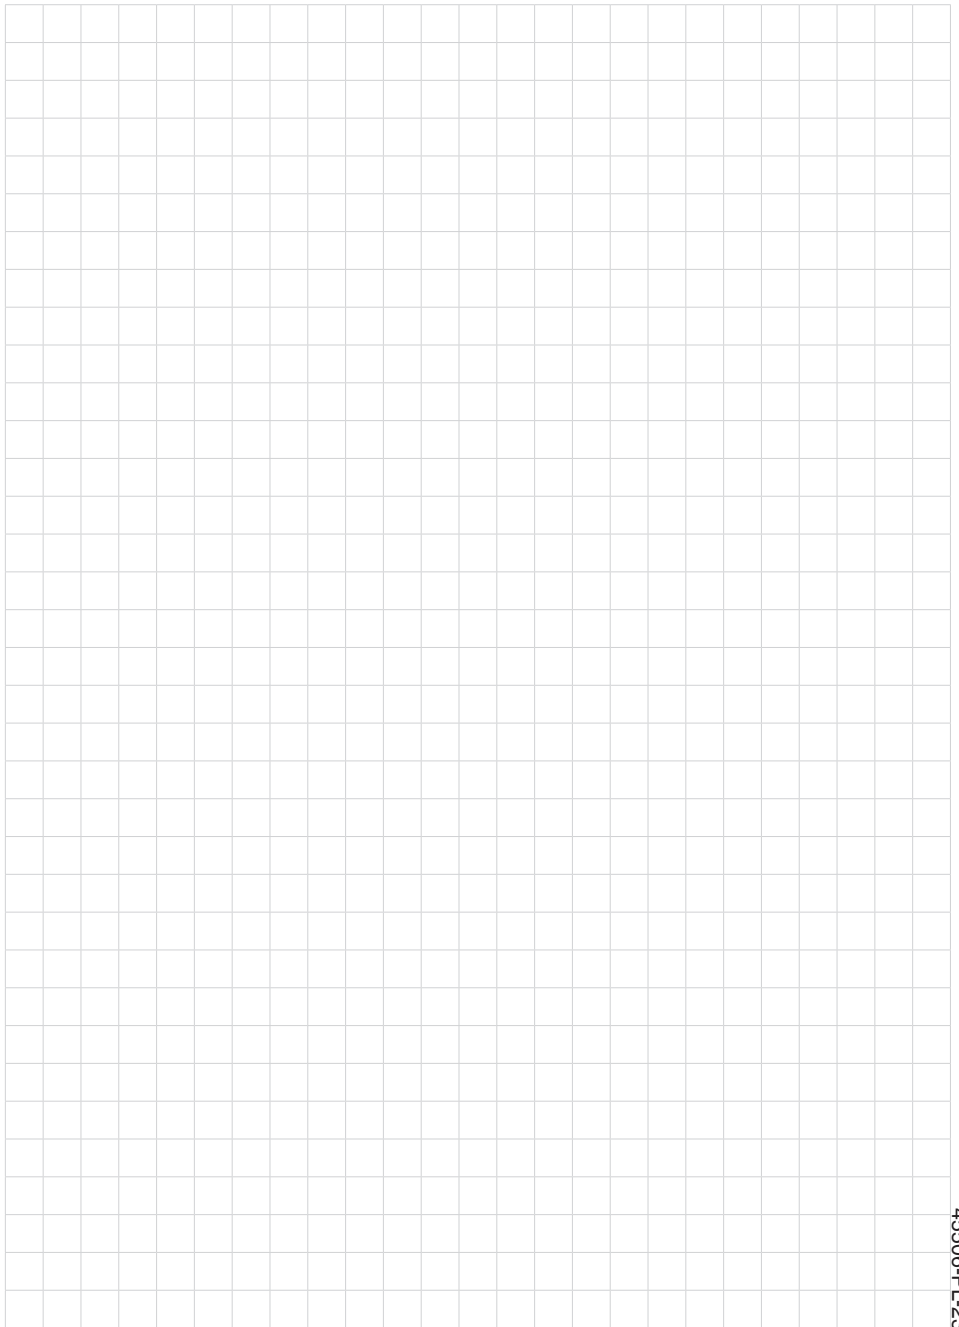

45506-PI-230914

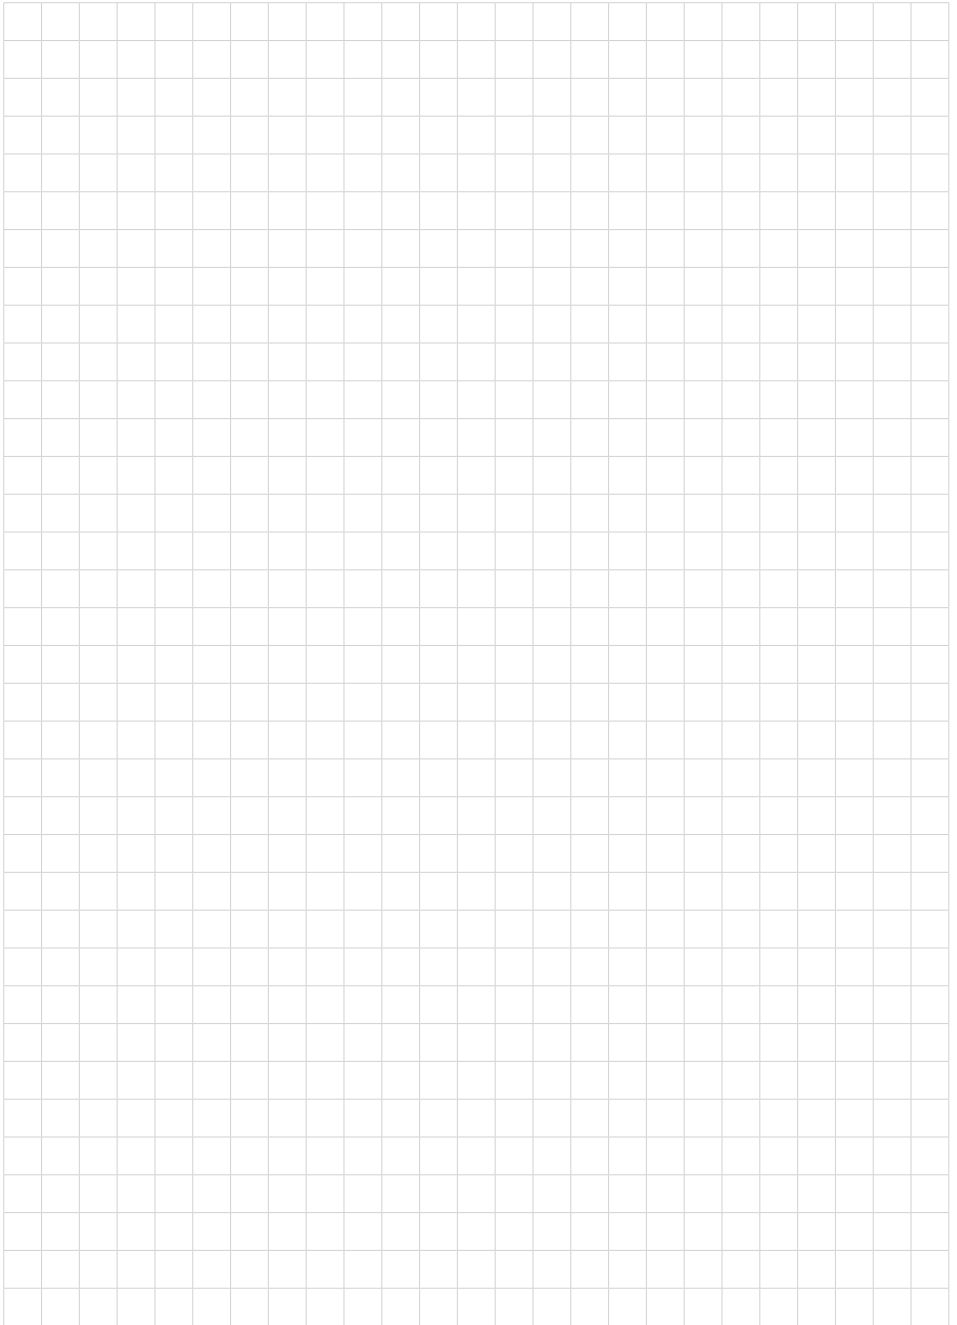

Printing date:

VEGA

Wszelkie dane dotyczące zakresu dostawy, zastosowań, praktycznego użycia i warunków działania urządzenia odpowiadają informacjom dostępnym w chwili drukowania niniejszej instrukcji.

Dane techniczne z uwzględnieniem zmian

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023



45506-PL-230914

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com