



Instrucciones de seguridad

VEGASWING 66

Seguridad intrínseca
Dos hilos (8/16 mA)



CE 0044



Document ID: 54720



VEGA

Índice

1 Vigencia	4
2 Especificación importante en el código de tipo	4
3 Informaciones generales	5
4 Rango de aplicación	6
5 Condiciones de operación especiales (Identificación "X").....	6
6 Indicaciones importantes para el montaje y mantenimiento.....	7
7 Funcionamiento seguro	9
8 Indicaciones para aplicaciones de Zona 0, Zona 0/1	10
9 Conexión equipotencial/puesta a tierra	10
10 Carga electrostática (ESD)	10
11 Datos eléctricos	11
12 Datos térmicos	11

Documentación adicional:

- Manuales de instrucciones VEGASWING 66
- Certificado de control de tipos UE PTB 13 ATEX 2006 X (Document ID: 54721)
- Declaración de conformidad UE (Document ID: 44621)

Estado de redacción: 2022-05-18

DE	Sicherheitshinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
EN	Safety instructions for the use in hazardous areas
FR	Consignes de sécurité pour une application en atmosphères explosibles
IT	Normative di sicurezza per l'impiego in luoghi con pericolo di esplosione
ES	Instrucciones de seguridad para el empleo en áreas con riesgo de explosión
PT	Normas de segurança para utilização em zonas sujeitas a explosão
NL	Veiligheidsaanwijzingen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
SV	Säkerhetsanvisningar för användning i explosionsfarliga områden
DA	Sikkerhedsforskrifter til anvendelse i explosionsfarlig atmosfære
FI	Turvallisuusohjeet räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttöä varten
EL	Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρησιμοποίηση σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

DE	Die vorliegenden Sicherheitshinweise sind im Download unter www.vega.com standardmäßig in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und spanisch verfügbar. Weitere EU-Landessprachen stellt VEGA nach Anforderungen zur Verfügung.
EN	These safety instructions are available as a standard feature in the download area under www.vega.com in the languages German, English, French and Spanish. Further EU languages will be made available by VEGA upon request.
FR	Les présentes consignes de sécurité sont disponibles au téléchargement sous www.vega.com en standard en allemand, en anglais, en français et en espagnol. VEGA met à disposition d'autres langues de l'Union Européenne selon les exigences.
ES	Las indicaciones de seguridad presentes están disponibles en la zona de descarga de www.vega.com de forma estándar en los idiomas inglés, francés y español. VEGA pone a disposición otros idiomas de la UE cuando son requeridos.

1 Vigencia

Las presentes instrucciones de seguridad son validas para los sensores de nivel VEGASWING 66 de la serie.

- SWING66(*).AC*****Z/L****

con las versiones electrónicas

- Z - Dos hilos
- L - Dos hilos con cualificación SIL

Según el certificado de examen de tipo UE PTB 13 ATEX 2006 X (Número de certificación en la placa de tipos) y para todos los instrumentos con la instrucción de seguridad 54720.

Objetivo de la evaluación del VEGASWING 66 en la versión con tipo de protección seguridad intrínseca "Ex i" son los tipos VEGASWING 66.

Las versiones VEGASWING 66 con las características „AC“, „AO“ y „AU“ en la placa de características, son versiones certificadas con el tipo de protección seguridad intrínseca o el tipo de protección seguridad intrínseca así como con un certificado naval/protección contra sobrellenado.

Característica "AC" Certificado seguridad intrínseca Ex ia
en el código de tipo:

Característica "AO" Certificado seguridad intrínseca y certificado naval
en el código de tipo:

Característica "AU" Certificado seguridad intrínseca así como protección contra sobrellenado
en el código de tipo:

La protección contra explosión de polvo, la certificación de construcción naval y la certificación como protección contra sobrellenado **no** son objetos de evaluación y valoración según el certificado de control de tipo UE PTB 13 ATEX 2006 X.

La etiqueta de protección contra ignición, así como los estados de las normas correspondientes se pueden tomar del certificado de examen de tipo UE:

- EN IEC 60079-0: 2018
- EN 60079-11: 2012
- IEC 60079-26: 2021

Símbolo de protección e:

- II 1G Ex ia IIC T6 Ga
- ó
- II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
- ó
- II 2G Ex ia IIC T6 Gb

2 Especificación importante en el código de tipo

VEGASWING SG66(*).abcdefghik

Posición	Característica	Descripción
a Alcance	A	ATEX / Europa

Posición		Característica	Descripción
b	Homologación	C	ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb
		O	ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb + homologación naval
		U	ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb + protección contra sobrellenado (WHG norma alemana)
c	Versión / Material	K	Versión compacta / Inconel 718 (2.4668), Alloy C22 (2.4602)
		R	con tubo de extensión / 316L e Inconel 718 (2.4668), Alloy C22 (2.4602)
		H	con tubo de extensión / Alloy C22 (2.4602) e Inconel 718 (2.4668)
de	Conexión a proceso / Material	**	Conexiones a proceso según norma industrial
f	Segunda línea defensa / Temperatura de proceso	A	con / -196 ... +450 °C
g	Electrónica	Z	Dos hilos (8/16 mA) 9,6 ... 35 V DC
		L	Dos conductores (8/16 mA) 9,6 ... 35 V DC con cualificación SIL
h	Carcasa / tipo de protección	K	Cámara individual plástica / IP66/IP67
		A	Cámara individual de aluminio / IP66/IP68 (0,2 bar)
		8	Cámara individual de acero inoxidable (electropulida) / IP66/IP68 (0,2 bar)
		V	Cámara única de acero inoxidable (Fundición de precisión) / IP66/IP68 (0,2 bar)
		*	Otras carcasas / tipo de protección con color especial
i	Entrada de cables / conexión	M	M20 x 1,5 / Blindaje del cable PA negro (ø 5 ... 9 mm)
		N	½ NPT / tapón ciego
		*	Otras entradas / conexiones de cable adecuadas
k	Certificados	X	No
		M	Si

A continuación, todas las versiones mencionadas anteriormente se denominarán con VEGASWING 66. Si partes de estas instrucciones de seguridad se refieren únicamente a determinadas versiones, entonces estas estarán especificadas de forma explícita con su código de tipos mencionado anteriormente.

3 Informaciones generales

Los VEGASWING 66 sirven para la detección de nivel en áreas con riesgo de explosión.

Los VEGASWING 66 son apropiados para el empleo en una atmósfera explosiva de todas las sustancias inflamables de los grupos de explosión IIA, IIB y IIC.

Los VEGASWING 66 son apropiados para aplicaciones que requieren medios de producción de la categoría 1G (EPL Ga), 1/2G (EPL Ga/Gb) ó 2G (EPL Gb).

4 Rango de aplicación

Categoría 2D (Instrumentos EPL Ga)







Los VEGASWING 66 con el elemento de fijación mecánica se instalan en el área con riesgo de explosión de la zona 0 que requieren un medio de producción de la categoría 1G (EPL Ga).

Categoría 1/2D (Instrumentos 1/2G (EPL Ga/Gb))

El VEGASWING 66 con el elemento de fijación mecánico se instala en la zona potencialmente explosiva de la zona 1, que requiere equipos de la categoría 2G (EPL Gb). El elemento de fijación mecánico, elemento de conexión a proceso se instala en la pared de separación, que divide las áreas en las que se requieren equipos categoría 2G (EPL Gb) o 1G (EPL Ga). El sistema de medición del sensor se instala en la zona explosiva de la zona 0, que requiere un equipo de categoría 1G (EPL Ga).

Categoría 2G (Instrumentos EPL Gb)

Los VEGASWING 66 con el elemento de fijación mecánica se instalan en el área con riesgo de explosión de la zona 1 que requieren un medio de producción de la categoría 2G (EPL Gb).

VEGA Instrument	2G (EPL Gb)	1/2G (EPL Ga/Gb)	1G (EPL Ga)
Ex Zone 2 			
Ex Zone 1 			
Ex Zone 0 			

5 Condiciones de operación especiales (Identificación "X")

La siguiente tabla muestra todas las propiedades especiales del VEGASWING 66 que requieren una marca con el símbolo "X" después del número de certificado.

Carga electrostática (ESD)

Para detalles al respecto, consultar el capítulo "*Carga electrostática (ESD)*" de estas instrucciones de seguridad.

Temperatura ambiente

Los detalles se pueden encontrar en el capítulo "*Datos térmicos*" de estas instrucciones de seguridad.

Generación de chispas por choques y fricción

En los diseños donde se utilicen metales ligeros (por ejemplo, aluminio, titanio o circonio), los VEGASWING 66 deberán estar contruidos de forma que se impida la generación de chispas por impacto y fricción entre los metales ligeros y el acero (excepto en caso de acero inoxidable, donde puede excluirse la presencia de partículas de óxido).

Partes metálicas sin conexión a tierra

El valor de resistencia entre la carcasa de aluminio y la placa de identificación del punto de medición es de $> 10^9$ Ohm.

Hay que conectar la placa de identificación del punto de medición a la toma de tierra mediante los accesorios suministrados. Es necesario comprobar a intervalos regulares la existencia de esta conexión.

La capacidad de la placa de identificación del punto de medición (sin conexión a tierra) se midió de la forma siguiente:

Placa de identificación del punto de medición	Capacidad
45 x 23 mm (estándar)	21 pF
100 x 30 mm	52 pF
73 x 47 mm	61 pF

Resistencia al medio

Los materiales que entran en contacto con el medio tienen que ser resistentes a los medios empleados.

La resistencia a la fatiga por vibraciones mínima del elemento vibratorio es de $8,6 \times 10^{11}$ cambios de carga con una amplitud máxima de 34 μm . La vida útil es de por lo menos 20 años.

Todos los VEGASWING 66 incluyen un elemento de separación según la norma EN 60079-0. Esta separación es siempre de acero inoxidable con un espesor mínimo de ≥ 1 mm.

Instalación

Hay que montar los VEGASWING 66 de forma tal, que resulte absolutamente imposible el balanceo, la oscilación o pandeo del tubo del sensor, considerando las estructuras internas y el medio de medición en el depósito.

Empleo de un aparato de protección contra sobretensión

En caso necesario se puede conectar un equipo de protección contra sobretensiones previo al VEGASWING 66.

En caso del VEGASWING 66 no se requieren medidas contra sobretensión según la norma EN 60079-14 durante el empleo como medio de producción categoría 1/2G (instrumentos EPL Ga/Gb).

Durante el empleo como medio de producción categoría 1G (EPL Ga-Betriebsmittel, hay que conectar un aparato adecuado de protección contra sobretensiones como protección contra sobretensiones siempre que sea necesario según la norma EN 60079-14

6 Indicaciones importantes para el montaje y mantenimiento

Instrucciones generales

Para el montaje, la instalación eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del instrumento hay cumplir los requisitos siguientes:

- El personal debe tener las calificaciones de acuerdo a su función y actividad
- El personal tiene que estar entrenado en la protección contra explosión
- El personal debe estar familiarizado con la normativa vigente, por ejemplo, planificación y construcción de acuerdo con la norma IEC/EN 60079-14
- Cuando trabaje en el dispositivo (instalación, instalación, mantenimiento), asegúrese de que no haya atmósfera potencialmente explosiva; si es posible, desconecte los circuitos de la fuente de alimentación.

- Instale el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el certificado de examen de tipo UE y las reglamentaciones, reglas y normas aplicables.
- Cambios en el instrumento pueden afectar la protección contra explosión y por lo tanto la seguridad, la seguridad, por lo tanto, no está permitido que el usuario final realice reparaciones
- Modificaciones solamente pueden ser realizada por personal autorizado por la empresa VEGA.
- Usar solo piezas de repuesto aprobadas
- Para el montaje y desmontaje de componentes no incluidos en los documentos de homologación, sólo se admiten aquellos componentes que corresponden técnicamente al estado estándar indicado en la portada. Deben ser adecuados para las condiciones de utilización y disponer de un certificado individual. Deben observarse las condiciones especiales de los componentes y, en caso necesario, estos deben incluirse en el ensayo de tipo. Esto también se aplica a los componentes mencionados anteriormente en la descripción técnica.
- Hay que prestar especial atención a las estructuras internas del depósito y las posibles condiciones de flujo

Entrada para cables y líneas

- El VEGASWING 66 se debe conectar a través de prensaestopas o sistemas de tuberías adecuados que cumplan los requisitos de las clases de protección contra ignición e IP y para los que exista un certificado de prueba especial. En caso de conexión del VEGASWING 66 a los sistemas de tuberías, hay que montar el dispositivo de estanqueidad correspondiente directamente en la carcasa.
- Antes de la puesta en marcha hay que quitar las tapas protectoras de roscas o de protección contra polvo enroscadas durante el suministro del instrumento y sustituirlas por entradas de cables y de líneas o tapones adecuados para el tipo de protección y el tipo de protección IP correspondiente.
- Tenga en cuenta el tipo y tamaño de la rosca de conexión: Una rótulo indicador con la designación de rosca correspondiente se encuentra en la zona de la rosca de conexión correspondiente
- Las roscas no deben estar dañadas
- Montar los prensaestopas y tapones roscados profesionalmente y de acuerdo con las instrucciones de seguridad del fabricante, para asegurar el tipo de protección IP especificado. En caso de empleo de racores atornillados para cables, tapones o conexiones de enchufe certificados o adecuados hay que prestar atención obligatoria a los certificados/documentos correspondientes. Los prensaestopas o tapones roscados suministrados cumplen esas especificaciones.
- Hay que cerrar las aberturas de entrada no utilizadas mediante tapones roscados apropiados para el tipo de protección e y el tipo de protección IP. Los tapones roscados suministrados cumplen con estos requisitos.
- Los prensaestopas y tapones roscados deben ser atornillados firmemente en la carcasa
- Los cables de conexión o los dispositivos de sellado de tuberías deben ser adecuados para las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, rango de temperatura) de la aplicación
- Para temperaturas de superficie >70 °C, los cables deben ser adecuados para las condiciones de funcionamiento superiores
- Hay que tender y fijar cable de conexión del VEGASWING 66 de forma tal que quede completamente protegido contra daños.

Montaje

Durante el montaje del instrumento, por favor tenga en cuenta:

- Hay que evitar daños mecánicos en el instrumento
- Hay que evitar fricción mecánica
- Hay que prestar especial atención a las estructuras internas del depósito y las posibles condiciones de flujo

- Las conexiones de proceso entre dos áreas de protección contra explosiones deben tener un tipo de protección correspondiente de acuerdo con las reglamentaciones, reglas y normas vigentes. según IEC/EN 60529
- Antes de la operación atornillar la/las tapa(s) de la carcasa hasta el tope, para asegurar el tipo de protección IP indicado en la placa de tipos
- Asegurar la tapa contra apertura no autorizada desenroscando el tornillo de bloqueo hasta el tope. En la carcasa de dos cámaras asegurar las dos tapas.

Mantenimiento

Para asegurar el funcionamiento del instrumento se recomienda realizar un control visual periódico de los siguientes puntos:

- Montaje seguro
- Ningún deterioro mecánico o corrosión
- Líneas desgastadas o dañadas de otra manera
- Ninguna conexión floja de las conexiones de los cables, conexiones de compensación de potencial
- Conexiones de líneas marcadas de forma clara y correcta

Las partes del VEGASWING 66 en contacto operacional con medios inflamables tienen que ser incluidos en la comprobación periódica de sobrepresión de la instalación.

Seguridad intrínseca "i"

- Deberán observarse las medidas válidas para la interconexión de los circuitos de seguridad intrínseca, p. Ej. prueba de seguridad intrínseca según la norma IEC/EN 60079-14
- El equipo sólo es adecuado para la conexión a instrumentos de seguridad intrínseca certificados
- Al conectar un circuito con nivel de protección Ex ib, el dispositivo, sistema de medición por sensor del dispositivo no se puede utilizar más en el área potencialmente explosiva de la zona 0
- Cuando se conecta un equipo de seguridad intrínseca con el símbolo de protección contra ignición Ex ia a un circuito eléctrico con nivel de protección Ex ib, el símbolo de protección contra ignición del equipo cambia a Ex ib. Después del uso como equipo con alimentación Ex ib, el equipo no puede utilizar más en circuitos con nivel de protección Ex ia
- Cuando se conecta un instrumento de seguridad intrínseca a un circuito sin seguridad intrínseca, el equipo no se puede utilizar más en circuitos de seguridad intrínseca
- Para temperaturas de superficie >70 °C, los cables deben ser adecuados para las condiciones de funcionamiento superiores

7 Funcionamiento seguro

Condiciones de operación generales

- No operar ningún instrumento fuera de las especificaciones eléctricas, térmicas y mecánicas del fabricante
- Utilizar el instrumento solo para materiales de medición, contra los que los materiales en contacto con el proceso son suficientemente resistentes
- Atender la relación entre la temperatura del proceso en la sonda de medición/en la antena y la temperatura ambiente máxima permisible en la carcasa de la electrónica. Tomar las temperaturas admisibles de las tablas de temperatura correspondientes. Véase el capítulo " *Datos térmicos*".
- En caso necesario se puede conectar una protección contra sobretensiones adecuada previa al VEGASWING 66
- Para evaluar y reducir el riesgo de explosión, deben tenerse en cuenta las normas válidas, por ejemplo, ISO/EN 1127-1

8 Indicaciones para aplicaciones de Zona 0, Zona 0/1

En atmósferas potencialmente explosivas, utilizar el equipo, sistema de medición de sensores en la zona 0 sólo en condiciones atmosféricas:

- Temperatura: 20 ... +60 °C
- Presión: 80 ... 110 kPa (0,8 ... 1,1 bar)
- Aire con contenido normal de oxígeno, normalmente 21 %

El operador tiene que asegurarse de que la temperatura del medio en las zonas 0 no sea mayor del 80 % de la temperatura de autoignición del medio correspondiente (in °C) y que no exceda la temperatura de la brida máxima permitida en función de la clase de temperatura. Las partes del sensor con contacto operacional con medio inflamable tienen que ser incluidas en la prueba periódica de sobrepresión de la instalación.

Si no hay mezclas explosivas presentes o si se han certificado condiciones de funcionamiento adicionales o se han tomado medidas adicionales, p. ej. de acuerdo con ISO/EN 1127-1, los dispositivos también pueden utilizarse fuera de las condiciones atmosféricas según las especificaciones del fabricante.

Si existe riesgo de diferencias de potencial peligrosas dentro de la zona 0, hay que tomar medidas oportunas para los circuitos de corriente en la zona 0, p. ej. en conformidad con los requisitos de IEC/EN 60079-14.

Las conexiones a proceso entre dos áreas de protección contra explosiones (Categoría 1G (EPL Ga) y áreas con un riesgo menor tienen que tener una estanqueidad de acuerdo con el tipo de protección IP67 según IEC/EN 60529.

9 Conexión equipotencial/puesta a tierra

- Hay que incluir los instrumentos en la conexión equipotencial local, z. B. a través del terminal de tierra interno o externo.
- Hay que asegurar la conexión equipotencial contra aflojamiento, torsión
- En caso de necesidad de conexión a tierra del blindaje del cable hay que ejecutarla de acuerdo a las normas o reglamentos vigentes, p. Ej. según IEC/EN 60079-14
- El circuito de entrada de corriente de seguridad intrínseca y los circuitos de salida de seguridad intrínseca no tienen conexión a tierra. La rigidez dieléctrica contra tierra es como mín. 500 Veff.

10 Carga electrostática (ESD)

¡En las versiones de equipos con piezas de plástico recargables tener en cuenta el peligro de carga y descarga electrostática.!

Las siguientes piezas se pueden cargar o descargar:

- Versión de carcasa pintada o pintura especial alternativa
- Carcasa plástica, partes de la carcasa de plástico
- Carcasa metálica con mirilla
- Conexiones a proceso plásticas
- Conexiones a proceso revestidas de plástico y/o sonda de medición revestidas de plástico
- Cable de conexión para versiones separadas
- Placa de tipos
- Etiquetas metálicas aisladas (etiqueta de punto de medición)

Respecto al peligro de cargas electrostáticas tener en cuenta:

- Evitar fricción en las superficies
- No limpiar las superficies en seco

Hay que instalar los instrumentos de forma que se pueda excluir lo siguiente:

- cargas electrostáticas a causa de la operación, mantenimiento y limpieza
- carga electrostática inducida por el proceso, por ejemplo, a causa del flujo de productos a medir

El cartel de advertencia indica el riesgo:

WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC
CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

11 Datos eléctricos

Circuito de alimentación y señal.	
Terminales 1[+], 2[-]	<p>En tipo de protección e seguridad intrínseca Ex ia IIC/IIB Para la conexión a un circuito con seguridad intrínseca certificado. Valores máximos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● $U_i = 30 \text{ V}$ ● $I_i = 131 \text{ mA}$ ● $P_i = 983 \text{ mW}$ <p>La capacidad interna efectiva C_i es despreciablemente pequeña. La inductividad interna efectiva L_i es despreciablemente pequeña.</p>
<p>Los circuitos eléctricos con seguridad intrínseca están separados galvánicamente de las partes con capacidad de conexión a tierra. Las piezas metálicas del VEGASWING 66 están conectadas eléctricamente con los terminales de puesta a tierra. Para aplicaciones que requieren medios de producción categoría 1GT o 1/2G, el circuito eléctrico de alimentación y señal con seguridad intrínseca tiene que corresponder con el nivel de protección ia. En aplicaciones que requieren instrumentos categoría 1G o 1/2G, VEGASWING 66 se conecta preferentemente a los instrumentos correspondientes con circuitos eléctricos con seguridad intrínseca con separación galvánica. Para aplicaciones que requieren instrumentos categoría 2G, el circuito eléctrico de alimentación o señal con seguridad intrínseca puede corresponder con la categoría ia o ib. Durante la conexión a un circuito con nivel de protección ib el símbolo de protección es Ex ib IIC T6.</p>	

12 Datos térmicos

Las temperaturas ambientales máximas permisibles dependiendo de la clase de temperatura se toman de las tablas siguientes.

Categoría 2D (Instrumentos EPL Ga)

Clase de temperatura	Temperatura ambiente permisible en la electrónica	Temperaturas ambiente permisible en la sonda de medición
T6	-20 ... +48 °C	-20 ... +48 °C
T5, T4, T3, T2, T1	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C

En caso de atmósfera explosiva en el sensor y temperaturas correspondientes a las clases de temperatura T6 ... T1, sólo se permiten presiones de 0,8 a 1,1 bar.

Las condiciones de empleo en régimen sin mezclas explosivas se toman de la instrucción de servicio.

Categoría 1/2D (Instrumentos 1/2G (EPL Ga/Gb))

Clase de temperatura	Temperatura ambiente permisible en la electrónica	Temperaturas ambiente permisible en la sonda de medición
T6	-50 ... +48 °C	-20 ... +60 °C
T5	-50 ... +63 °C	-20 ... +60 °C
T4, T3, T2, T1	-50 ... +70 °C	-20 ... +60 °C

La presión de proceso del medio debe estar entre 0,8 ... 1,1 bar (80 kPa ... 110 kPa) para aplicaciones que requieran equipos categoría 1/2G.

El sensor está situado en la zona 0 y se aplican las condiciones para dispositivos categoría 1 para el sensor (véase el certificado)

Si los sensores del VEGASWING 66 se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, asegurarse mediante medidas adecuadas que no exista ningún peligro de incendio a causa de superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las temperaturas y presiones de trabajo permisibles se toman del manual de instrucciones.


Categoría 2G (Instrumentos EPL Gb)

Clase de temperatura	Temperatura ambiente permisible en la electrónica**	Temperaturas ambiente permisible en la sonda de medición**
T6	-50 ... +48 °C	-196 ... +85 °C
T5	-50 ... +63 °C	-196 ... +100 °C
T4	-50 ... +70 °C	-196 ... +135 °C
T3	-50 ... +70 °C	-196 ... +200 °C
T2	-50 ... +70 °C	-196 ... +300 °C
T1	-50 ... +70 °C	-196 ... +450 °C

** El reducción de temperatura para temperaturas de proceso de -196 °C a -40 °C y +290 °C a +450 °C debe observarse de acuerdo con el reducción de temperatura que se indica a continuación.

Si los sensores del VEGASWING 66 se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, asegurarse mediante medidas adecuadas que no exista ningún peligro de incendio a causa de superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las temperaturas y presiones de trabajo permisibles se toman del manual de instrucciones.

Reducción de temperatura para temperaturas de proceso hasta +450 °C y -196 °C

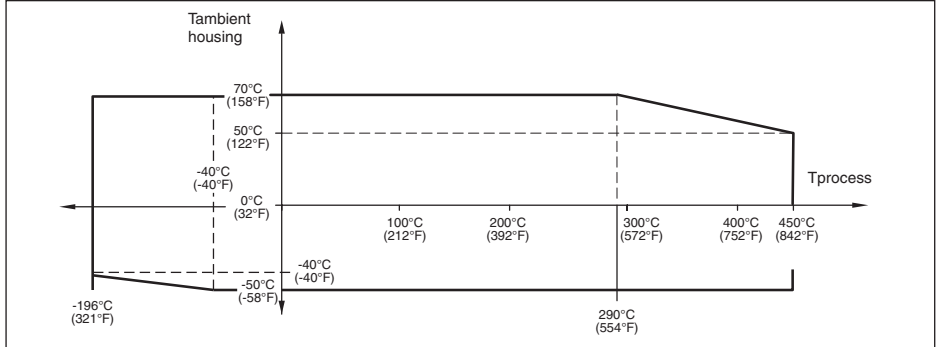





Fecha de impresión:

Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.

Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023



54720-ES-230126

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania

Teléfono +49 7836 50-0
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com