

Istruzioni d'uso concise

VEGASOURCE 35

Contenitore di protezione



Document ID: 62091



VEGA

Sommario

1	1 Criteri di sicurezza	3
1.1	Personale autorizzato	3
1.2	Uso conforme alla destinazione e alle normative	4
1.3	Avvertenza relativa all'uso improprio	4
1.4	Avvertenze di sicurezza generali	5
1.5	Avvertenze relative all'uso	5
1.6	Salvaguardia ambientale	6
2	2 Descrizione del prodotto	7
2.1	Struttura	7
2.2	Funzionamento	9
3	3 Montaggio	12
3.1	Avvertenze generali	12
3.2	Indicazioni di montaggio	13
4	4 Messa in servizio	20
4.1	Uso - modello A	20
4.2	Uso - modello B	21
4.3	Calibrazione - modello C, E	23
4.4	Uso - esecuzione D	24
4.5	Uso - modello K, M (dispositivo di commutazione pneumatico)	25
5	5 Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi	28
5.1	Pulizia	28
5.2	Manutenzione	28
5.3	Controllo del dispositivo di commutazione	29
5.4	Prova di tenuta	31
5.5	Eliminazione di disturbi	33
5.6	Comportamento in caso di emergenza	33
6	6 Appendice	35
6.1	Dati tecnici	35
6.2	Dichiarazione del fabbricante	38



Informazione:

Le presenti Istruzioni d'uso concise consentono la messa in servizio rapida dell'apparecchio.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle relative Istruzioni d'uso dettagliate e, per gli apparecchi con qualifica SIL, al Safety Manual. I documenti sono disponibili sulla nostra homepage.

Istruzioni d'uso VEGASOURCE 35: ID documento 38132

Ultima revisione delle Istruzioni d'uso concise: 2020-01-14

1 Criteri di sicurezza

1.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in questa documentazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario.

L'uso di materiale radioattivo è regolamentato per legge. Sono determinanti le disposizioni in materia in vigore nel paese in cui si utilizza l'impianto.

In Germania, per es. vale l'attuale Ordinanza sulla radioprotezione (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) sulla base della legge sull'energia nucleare (Atomschutzgesetz - AtG).

Per la misura radiometrica sono rilevanti soprattutto i punti elencati qui di seguito.

Autorizzazione

L'impiego di un impianto basato sull'utilizzo di radiazioni gamma necessita di un'autorizzazione, ossia un permesso rilasciato dalle autorità competenti su richiesta.

VEGA fornisce assistenza per la presentazione della domanda di autorizzazione.

Indicazioni generali in materia di protezione contro le radiazioni

La manipolazione di sorgenti radioattive deve avvenire evitando qualsiasi inutile esposizione alle radiazioni. L'esposizione inevitabile va ridotta al minimo possibile. A tale proposito attenersi ai tre principi seguenti:

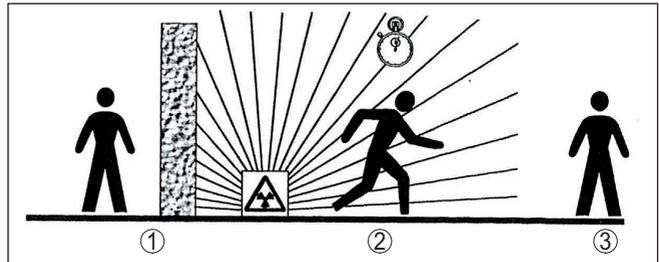


Figura 1: Provvedimenti per la protezione da fonti radioattive

- 1 Schermatura
- 2 Tempo
- 3 Distanza

Schermatura: garantire la miglior schermatura possibile tra la sorgente di radiazioni e se stessi ovv. tutte le altre persone. Il contenitore di protezione, nonché tutti i materiali ad elevata densità (per es. piombo, ferro, calcestruzzo ecc.) assicurano una schermatura efficace.

Tempo: trattenersi il più brevemente possibile nell'area esposta alle radiazioni.

Distanza: rimanere il più lontano possibile dalla sorgente di radiazione. L'intensità di dose delle radiazioni diminuisce quadraticamente con l'aumentare della distanza dalla sorgente di radiazione.

Incaricato della radioprotezione

Il gestore dell'impianto deve nominare un incaricato della radioprotezione in possesso delle cognizioni e della formazione necessarie. L'incaricato è responsabile del rispetto dell'ordinanza sulla radioprotezione e dei relativi provvedimenti.

Offriamo corsi di formazione che consentono l'acquisizione delle necessarie conoscenze specifiche.

Anche sulla homepage dell'ufficio federale tedesco per la protezione contro le radiazioni: www.bfs.de si trovano offerte per corsi certificati.

Zona controllata

Le zone controllate sono zone all'interno delle quali l'intensità di dose ambientale supera un determinato valore. In queste zone controllate possono operare solamente persone sottoposte ad una sorveglianza ufficiale del dosaggio di radiazioni. I valori limiti relativi alla zona controllata sono stabiliti per legge.

Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni in materia di radioprotezione e normative in vigore in altri paesi.

1.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative

Nelle normali condizioni di funzionamento, il contenitore di protezione VEGASOURCE 35 descritto in questo documento contiene una sorgente radiattiva impiegata per la misura radiometrica di livello, interfaccia, soglia di livello e densità. Il contenitore di protezione scherma l'ambiente circostante dalle radiazioni, che fuoriescono pressoché senza smorzamento solamente nella direzione in cui avviene la misura.

Per assicurare l'effetto schermante ed escludere un danneggiamento del preparato radioattivo, il montaggio e l'uso devono avvenire nel pieno rispetto di tutte le indicazioni contenute in queste Istruzioni d'uso, nonché delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione.

La sicurezza operativa dell'apparecchio è garantita solamente in caso di uso conforme alla destinazione e alle normative. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

Informazioni dettagliate relative al campo di impiego sono contenute nel capitolo "*Descrizione del prodotto*".

1.3 Avvertenza relativa all'uso improprio

In caso di utilizzo improprio o non conforme alla destinazione, l'apparecchio può essere fonte di pericoli, per es. per le persone a causa della fuoriuscita di raggi gamma. Ciò può causare danni alle persone, alle cose e all'ambiente e può inoltre compromettere le caratteristiche di protezione dell'apparecchio.

Prestare attenzione alle relative normative di sicurezza.

1.4 Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchio è allo stato dell'arte ed è conforme alle prescrizioni e alle direttive in vigore. Può essere utilizzato solo in perfette condizioni tecniche e massima sicurezza operativa. Il gestore è responsabile del funzionamento ineccepibile dell'apparecchio. In caso di impiego con prodotti aggressivi o corrosivi, in cui il malfunzionamento dell'apparecchio può avere conseguenze critiche, il gestore deve predisporre le misure necessarie per assicurarne il corretto funzionamento.

È inoltre compito del gestore garantire, per tutta la durata del funzionamento, che le necessarie misure di sicurezza corrispondano allo stato attuale delle norme in vigore e rispettino le nuove disposizioni.

L'utente deve inoltre rispettare le normative di sicurezza di queste istruzioni d'uso, gli standard nazionali s'installazione e le vigenti condizioni di sicurezza e di protezione contro gli infortuni.

Per ragioni di sicurezza e garanzia, gli interventi che vanno oltre le operazioni descritte nelle Istruzioni d'uso possono essere effettuati esclusivamente dal personale autorizzato dal costruttore. È espressamente vietata l'esecuzione di modifiche o trasformazioni. Per ragioni di sicurezza è consentito esclusivamente l'impiego degli accessori indicati dal costruttore.

Per evitare pericoli tener conto dei contrassegni e degli avvisi di sicurezza apposti sull'apparecchio.

1.5 Avvertenze relative all'uso

- Prestare attenzione alle regole da applicare ed agli standard nazionali e internazionali.
- Per l'impiego, lo stoccaggio e l'esecuzione di lavori sul dispositivo di misura radiometrica attenersi alle disposizioni di legge in materia di radioprotezione.
- Prestare attenzione alle avvertenze e alle zone di sicurezza.
- Installare e far funzionare l'apparecchio conformemente a questa documentazione ed alle relative prescrizioni delle autorità.
- Non è ammesso far funzionare o conservare l'apparecchio al di fuori dei parametri specificati.
- Proteggere l'apparecchio da influssi estremi (per es. prodotti chimici, agenti atmosferici, urti meccanici, vibrazioni ecc.) nel corso del funzionamento e dello stoccaggio. Non è ammessa la distruzione intenzionale o dolosa dell'apparecchio con la sorgente di radiazione inserita (per es. in caso di rottamazione).
- Assicurare costantemente la posizione OFF con il lucchetto.
- Prima di attivare la radiazione è necessario assicurarsi che non vi siano persone nel campo di irradiazione (neanche all'esterno del serbatoio del prodotto). La radiazione va attivata solamente da personale appositamente istruito.
- Non utilizzare apparecchi corrosivi o danneggiati. Informare l'incaricato della radioprotezione responsabile non appena si presentano danni o corrosione ed attenersi alle sue istruzioni.
- Eseguire il controllo di tenuta prescritto secondo le relative regole e istruzioni.

- In caso di dubbi in merito allo stato regolare nell'impianto, verificare l'eventuale presenza di radiazioni nella zona circostante ed informare l'incaricato della radioprotezione responsabile.

1.6 Salvaguardia ambientale

La protezione delle risorse naturali è un compito di assoluta attualità. Abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema è certificato secondo DIN EN ISO 14001.

Aiutateci a rispettare queste esigenze e attenetevi alle indicazioni di queste -Istruzioni d'uso- per la salvaguardia ambientale:

- Capitolo "*Imballaggio, trasporto e stoccaggio*"
- Capitolo "*Smaltimento*"

2 Descrizione del prodotto

2.1 Struttura

Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione contiene i principali dati relativi all'identificazione e all'impiego dell'apparecchio:

- Codice d'ordine
- Numero di serie
- Contenitore di protezione
- Preparato contenuto
- Attività
- Intensità di dose ambientale
- Numero di articolo - Documentazione
- Indicazione: "Sorgente altamente radioattiva" (se necessario)

Il numero di serie permette di visualizzare i dati di fornitura dell'apparecchio tramite "www.vega.com", "*Ricerca apparecchio (numero di serie)*".



Avviso:

L'intensità di dose ambientale ad una distanza definita riportata sulla targhetta d'identificazione è orientata alla sicurezza e tiene conto di oscillazioni del preparato radioattivo dovute alla produzione e di tolleranze degli apparecchi di misura. Per tale ragione si possono registrare variazioni rispetto all'intensità di dose ambientale calcolate con i fattori di attenuazione indicati. A tale proposito v. anche "*Metodo di lavoro/sorgente di radiazioni*".



Avviso:

I preparati che superano una determinata attività devono essere contrassegnati con l'indicazione "Sorgente altamente radioattiva" sulla targhetta d'identificazione.

È il caso del Co-60 con un'attività ≥ 4 GBq (108 mCi) o del Cs-137 con un'attività ≥ 20 GBq (540 mCi).

Esecuzioni

Sono disponibili vari modelli con diverse possibilità di apertura ovv. chiusura dell'uscita dei raggi. Accanto ai modelli manuali vi sono anche modelli con commutazione pneumatica.

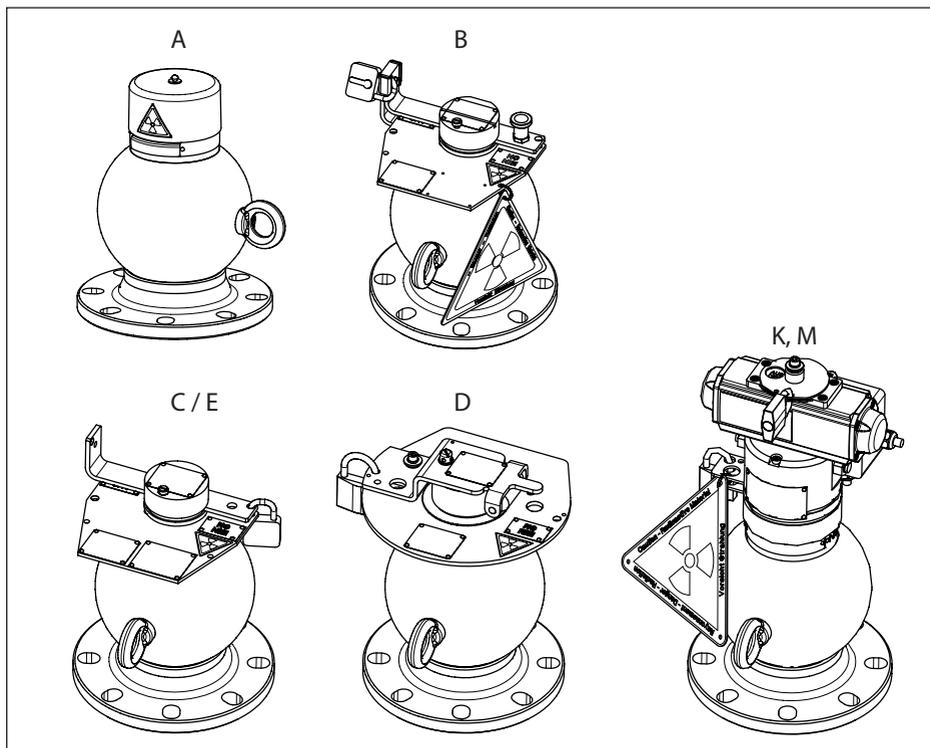


Figura 2: Modelli di VEGASOURCE 35 (panoramica)

Modello A: modello standard

Modello B: con perno di fissaggio e lucchetto per posizione OFF

Modello C: con lucchetto per posizione ON e OFF

Modello D: con protezione supplementare da polvere e umidità e lucchetto per posizione ON e OFF

Modello E: con lucchetto per posizione ON e OFF - con segnalatore di posizione elettrico supplementare

Modello K, M: modello con dispositivo di commutazione pneumatico

Caratteristiche dei singoli modelli

	A	B	C	D	E	K	M
Commutazione manuale	●	●	●	●	●	-	-
Staffa rotante	-	●	●	●	●	-	-
Cappa di protezione	●	-	-	-	-	-	-
Perno di fissaggio	-	●	-	-	-	-	-
Serratura a innesto - ON/OFF	●	-	-	-	-	-	-
Lucchetto - ON	-	-	●	●	●	-	-
Lucchetto - OFF	-	●	●	●	●	●	●
Protezione da polvere e umidità	-	-	-	●	-	-	●
Commutazione pneumatica	-	-	-	-	-	●	●

Tab. 1: Caratteristiche dei modelli di apparecchio

Ricerca dell'apparecchio tramite il numero di serie

La targhetta d'identificazione contiene il numero di serie dell'apparecchio, tramite il quale sulla nostra homepage è possibile trovare i seguenti dati relativi all'apparecchio:

- codice del prodotto (HTML)
- data di fornitura (HTML)
- caratteristiche dell'apparecchio specifiche della commessa (HTML)
- Istruzioni d'uso e Istruzioni d'uso concise al momento della fornitura (PDF)
- dati del sensore specifici della commessa per una sostituzione dell'elettronica (XML)
- certificato di prova (PDF) - opzionale

Sul sito "www.vega.com" inserire nel campo di ricerca il numero di serie dell'apparecchio.

In alternativa è possibile trovare i dati tramite smartphone:

- scaricare l'app VEGA Tools da "Apple App Store" oppure da "Google Play Store"
- scansionare il codice DataMatrix riportato sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio, oppure
- immettere manualmente nell'app il numero di serie

Campo d'impiego**2.2 Funzionamento**

Il VEGASOURCE 35 è un contenitore di protezione per la schermatura di preparati radioattivi quali il Cs-137 o il Co-60.

Il preparato radiattivo nel contenitore di protezione emette raggi gamma. Il VEGASOURCE 35 viene montato sul serbatoio o sulla tubazione, direttamente di fronte al sensore.

Il contenitore di protezione scherma l'ambiente contro i raggi gamma e protegge la sorgente radioattiva da danni meccanici o influssi chimici. Per campi di misura estesi (per es. per serbatoi molto alti) si impiegano due o più contenitori di protezione.

Componenti del VEGASOURCE 35:

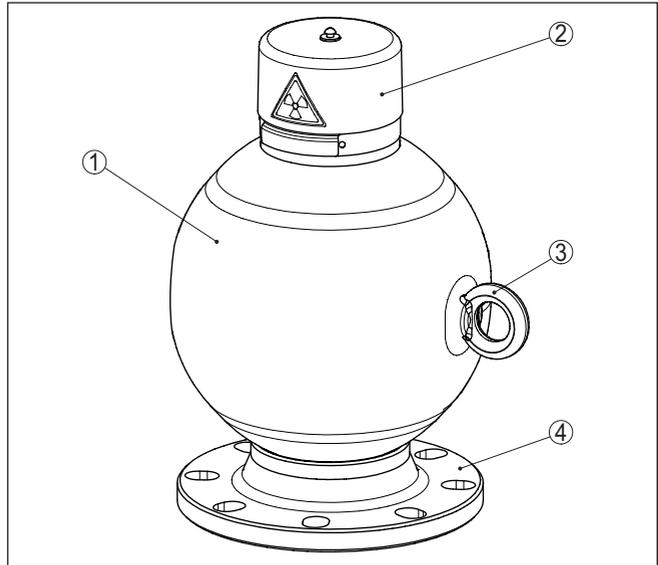


Figura 3: Contenitore di protezione VEGASOURCE 35

- 1 Contenitore di protezione
- 2 Dispositivo di commutazione/blocco
- 3 Occhiello di trasporto
- 4 Flangia di allacciamento

Principio di funzionamento

I raggi gamma emessi da una sorgente di radiazioni subiscono un'attenuazione penetrando attraverso il prodotto. Il sensore posto sul lato opposto del serbatoio rileva l'irraggiamento e calcola in valore di misura in base alla sua intensità.

Preparato

Attività massima dei preparati

La seguente tabella indica la massima attività della sorgente di radiazioni e non tiene conto di oscillazioni dell'attività del preparato radioattivo dovute alla produzione e di tolleranze degli apparecchi di misura.

	Co-60	Cs-137
Max. attività	max. 3,7 GBq (100 mCi)	max. 111,0 GBq (3000 mCi)

Tab. 2: Max. attività della sorgente di radiazioni



Avvertimento:

L'attività massima ammessa per la sorgente radioattiva può essere ulteriormente limitata da un'omologazione specifica per il singolo paese.

Fattore di attenuazione e strati semivalenti

	Co-60	Cs-137
Fattore di attenuazione	181	3100

	Co-60	Cs-137
Numero di strati semivalenti	7,5	11,6

Tab. 3: Fattore di attenuazione e strati semivalenti

3 Montaggio

Informazioni generali

3.1 Avvertenze generali

- Per il montaggio del VEGASOURCE 35 è necessario disporre di un'autorizzazione speciale.
- Il montaggio può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato autorizzato e sorvegliato esposto a radiazioni, in conformità alle disposizioni legislative locali ovv. all'autorizzazione. Rispettare le prescrizioni previste dall'autorizzazione e tenere conto delle condizioni locali.
- Eseguire i lavori nel più breve tempo possibile e alla maggiore distanza possibile, provvedendo a predisporre un'adeguata schermatura
- Evitare di mettere in pericolo altre persone predisponendo misure idonee (per es. barriere ecc.)
- Tutti i lavori di montaggio e smontaggio vanno eseguiti in posizione di commutazione OFF assicurata con un lucchetto.
- Eseguire il montaggio tenendo in considerazione il peso del contenitore di protezione (fino a 100 kg o 220 lbs)
- Il baricentro del VEGASOURCE 35 può variare a seconda del modello. Tenere conto di questo fatto per il trasporto tramite gru tramite l'occhiello

Montaggio con gru



Attenzione:

Verificare che il dispositivo di sollevamento disponga di sufficiente capacità di carico; ca. 110 kg (244 lbs).

È assolutamente vietata la sosta di persone sotto il carico sospeso.

Il contenitore di protezione è avvitato su una piastra di trasporto. Allentare le viti e sollevare il contenitore di protezione dalla piastra di trasporto utilizzando il golfare del contenitore.

Utilizzare un adeguato elemento di arresto (moschettone o simili) per fissare il contenitore di protezione al gancio della gru. Fare attenzione, poiché il contenitore di protezione tende a ribaltarsi nel corso del sollevamento.

Umidità

Modelli con commutazione manuale

Proteggere il contenitore di protezione dall'umidità e quindi dalla corrosione. Se il contenitore di protezione dovesse essere esposto direttamente agli agenti atmosferici, munirlo di una copertura o di un cofano di protezione adeguato.

Per garantire il mantenimento del grado di protezione dell'apparecchio, assicurare che nel corso dell'esercizio il coperchio della custodia sia chiuso ed eventualmente assicurato.

Assicurarsi che il grado di inquinamento indicato nel capitolo "Dati tecnici" sia adeguato alle condizioni ambientali esistenti.

Modello con interruttori di posizione

Usare il cavo consigliato (vedi capitolo "Collegamento all'alimentazione in tensione") e serrare a fondo il pressacavo.

Per proteggere ulteriormente l'apparecchio da infiltrazioni d'umidità, girare verso il basso il cavo di collegamento all'uscita dal pressacavo. In questo modo acqua piovana e condensa possono sgocciolare. Questa precauzione è raccomandata soprattutto nel caso di montaggio all'aperto, in luoghi dove si teme la formazione d'umidità (per es. durante processi di pulitura) o su serbatoi refrigerati o riscaldati.

Modello con dispositivo di commutazione pneumatico

Non è consentito l'impiego dell'azionamento pneumatico in presenza di condizioni ambiente che ne causano la corrosione.

3.2 Indicazioni di montaggio

Orientamento - misura di livello

Per la misura di livello continua il contenitore di protezione va montato all'altezza o leggermente al di sopra del livello massimo. L'irraggiamento deve essere rivolto esattamente verso il rilevatore montato di fronte.

L'angolo per l'orientamento del contenitore di protezione è pari a metà dell'angolo di diffusione dei raggi.

Il contenitore di protezione VEGASOURCE va montato il più vicino possibile al serbatoio.

Tuttavia, in caso di campi di misura estesi e di diametri ridotti dei serbatoi, spesso non è possibile evitare di lasciare spazi intermedi.

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

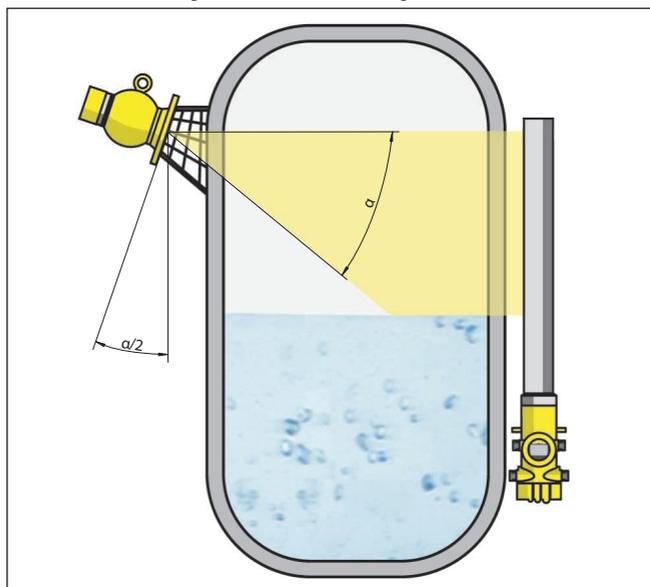


Figura 4: Orientamento - contenitore di protezione

a Angolo di apertura

Orientamento - misura di soglia di livello

Per il rilevamento di soglia di livello si utilizza il modello di contenitore di protezione con angolo di diffusione di $\alpha = 5^\circ$. L'irraggiamento deve essere diretto esattamente sul rilevatore montato di fronte.

Se si desidera utilizzare angoli di diffusione più grandi (20° o 40°) si deve fare attenzione che il raggio sia orizzontale. A tal fine il contenitore di protezione va montato in modo che la vite ad anello risulti orizzontale.

Il contenitore di protezione VEGASOURCE va montato il più vicino possibile al serbatoio.

Tuttavia, in caso di campi di misura estesi e di diametri ridotti dei serbatoi, spesso non è possibile evitare di lasciare spazi intermedi.

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

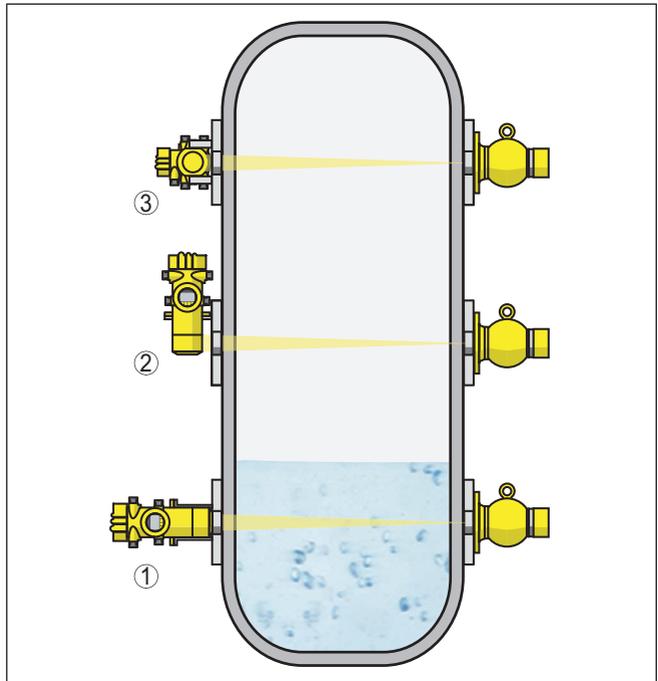


Figura 5: Posizioni di montaggio - rilevamento di soglia di livello con MINI-TRAC 31

- 1 Montaggio orizzontale
- 2 Montaggio verticale
- 3 Montaggio orizzontale, trasversalmente rispetto al serbatoio

Per un rilevamento di soglia di livello sicuro sull'intero diametro del serbatoio è possibile impiegare anche un sensore di livello più lungo. Con i solidi in pezzatura, in questo modo è possibile rilevare in maniera affidabile il raggiungimento di una determinata soglia di livello su un diametro grande del serbatoio.

Wählen Sie dazu einen möglichst großen Strahlenaustrittswinkel und montieren Sie den Contenitore di protezione um 90° gedreht.

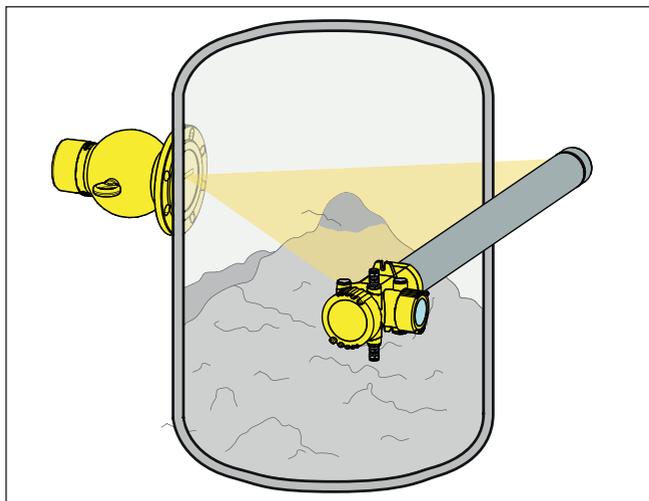


Figura 6: Rilevamento di soglia di livello con SOLITRAC 31

Orientamento - misura di densità

Per la misura di densità in tubi, sono garantite le condizioni ottimali e la massima costanza montando la configurazione di misura su tubazioni verticali o in impianti di convogliamento. L'irraggiamento deve essere diretto esattamente sul rivelatore montato di fronte.

Per allungare il percorso del raggio attraverso il prodotto e ottenere un migliore risultato di misura, il tubo può essere irradiato obliquamente o può essere utilizzato un tratto di misura.

Gli accessori per il montaggio necessari sono indicati nel capitolo "Caratteristiche tecniche".

Il contenitore di protezione VEGASOURCE va montato il più vicino possibile al serbatoio.

Tuttavia, in caso di campi di misura estesi e di diametri ridotti dei serbatoi, spesso non è possibile evitare di lasciare spazi intermedi.

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

La posizione ideale per la misura di densità è rappresentata dal montaggio su una tubazione verticale. Il diametro della tubazione può essere di 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in). La direzione del flusso deve essere dal basso verso l'alto.

Per il montaggio sono disponibili dispositivi di fissaggio, supporti inclinati e grappe di fissaggio.

Tubo verticale, inclinazione di 30°, diametro 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in)

Per le tubazioni con diametro di 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in) è consigliabile un irraggiamento obliquo. Ciò consente di allungare il

percorso del raggio attraverso il prodotto e di ottenere un migliore risultato di misura. Per quest'opzione è consigliabile l'impiego della schermatura di piombo per il rivelatore selezionabile opzionalmente per evitare influssi di sorgenti di radiazione secondarie.



Figura 7: Configurazione per la misura a 30° su una tubazione con diametro di 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in)

Tubazione verticale, diametro 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in)

In caso di tubazioni con diametro di 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in) è possibile un irraggiamento orizzontale. Il sensore radiometrico può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente.

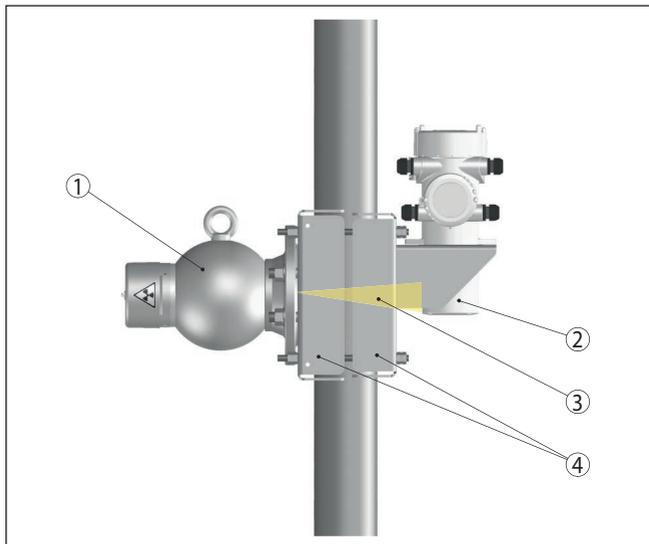


Figura 8: Configurazione per la misurazione su una tubazione con diametro di 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in), montaggio verticale del rilevatore

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Sensore radiometrico (MINITRAC)
- 3 Zona irradiata
- 4 Dispositivo di fissaggio

Schermatura da radiazioni estranee - tubazione verticale, diametro 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in)

In caso di montaggio orizzontale del sensore radiometrico è consigliabile l'impiego della schermatura di piombo selezionabile opzionalmente per evitare influenze di sorgenti di radiazioni secondarie.

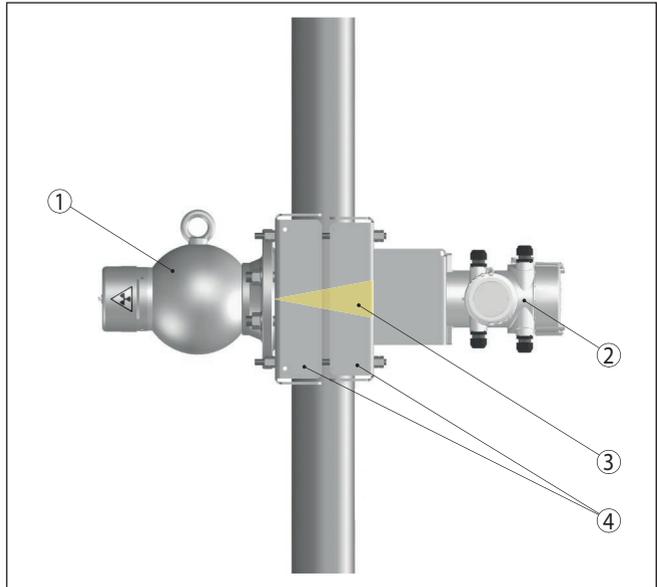


Figura 9: Configurazione per la misurazione su una tubazione con diametro di 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in), montaggio orizzontale del rilevatore

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Sensore radiometrico (MINITRAC)
- 3 Zona irradiata
- 4 Dispositivo di fissaggio

Tubazione orizzontale

In caso di tubazione orizzontale, l'irraggiamento si esegue orizzontalmente attraverso il tubo al fine di evitare disturbi dovuti a inclusioni d'aria.

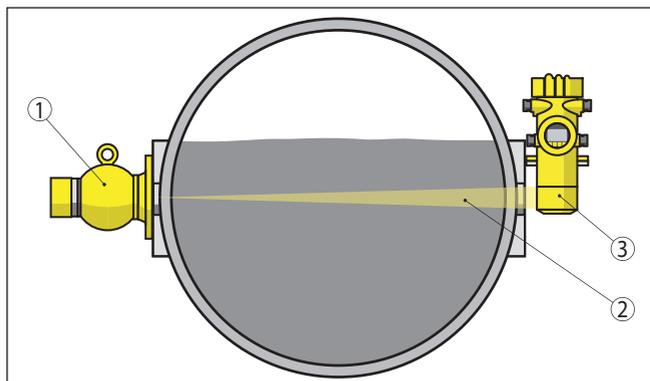


Figura 10: Configurazione di misura su una tubazione orizzontale

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Zona irradiata
- 3 Rilevatore (MINITRAC)

Controllo di installazione Misura dell'intensità di dose ambientale

Una volta concluso il montaggio, ovv. non appena installata la sorgente radioattiva nel contenitore di protezione, è necessario misurare l'intensità di dose ambientale in $\mu\text{Sv/h}$ nelle vicinanze del contenitore di protezione e del rivelatore.



Avvertimento:

A seconda dell'installazione, è possibile che fuoriescano radiazioni per deviazione anche al di fuori del canale di irraggiamento vero e proprio. In questo caso è necessario provvedere alla schermatura tramite lamiere di piombo o acciaio supplementari. Deve essere impedito l'accesso a tutte le zone controllate e precluse, che devono essere contrassegnate di conseguenza.

Comportamento in caso di serbatoio del prodotto vuoto



Avvertimento:

In caso di serbatoio vuoto, dopo il corretto montaggio va misurata la radioattività nella zona controllata nelle vicinanze del serbatoio. Se viene rilevata radioattività, la zona va bloccata e contrassegnata. Eventuali possibilità di accesso all'interno del serbatoio vanno chiuse e contrassegnate con un segnale di pericolo "radioattivo".

L'accesso può essere consentito solamente all'incaricato della radio-protezione responsabile dopo l'esame dei provvedimenti di sicurezza, con contenitore di protezione disattivato.

Nel caso in cui si debbano eseguire lavori nel o sul serbatoio è assolutamente necessario disattivare l'irraggiamento sul contenitore di protezione.

4 Messa in servizio

4.1 Uso - modello A



Attenzione:

Prima di attivare le radiazioni assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona irradiata (nemmeno all'interno del serbatoio).

La radiazione può essere attivata solamente da personale appositamente istruito.

Attivazione dell'irraggiamento

I numeri fra parentesi si riferiscono alla seguente illustrazione.

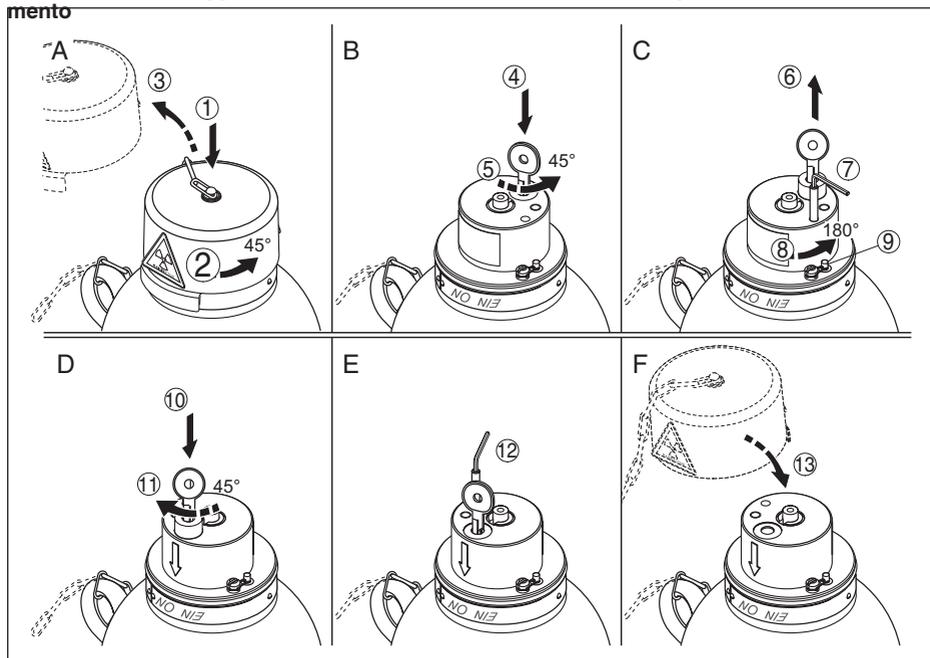


Figura 11: Attivazione dell'irraggiamento - VEGASOURCE 35 modello A

Situazione di partenza: il contenitore di protezione si trova in posizione OFF

1. Premere saldamente la calotta di protezione contro il contenitore di protezione e ...
2. Ruotare la cappa di protezione di 45° in senso orario fino all'arresto.
3. Sfilare verso l'alto la cappa di protezione
4. Infilare la chiave nella serratura
5. Ruotare la chiave di 45° in senso antiorario
6. Estrarre la serratura ad innesto fino all'arresto

7. Se presente: allentare la vite senza testa con una chiave per viti a esagono cavo (SW 5) (solo per apparecchi con equipaggiamento supplementare "Misura di densità con fissaggio")
8. Ruotare l'intero inserto di 180° in senso antiorario
Il relativo punto di commutazione è visualizzato tramite una freccia (EIN - ON o AUS - OFF)
9. Non togliere il sigillo di piombo

**Attenzione:**

Non azionare il perno di arresto (9) piombato. Ruotando l'inserto oltre il perno di arresto si accede alla posizione di prelievo dell'inserto con il preparato radioattivo.

10. Innestare la serratura con la chiave
11. Ruotare la chiave di ca. 45° in senso orario
12. Se presente: avvitare la vite senza testa con una chiave per viti a esagono cavo (SW 5)
13. Rimontare la calotta di protezione
Non è ammesso l'uso del contenitore di protezione senza la calotta di protezione.

Indicazione stato di commutazione**Irraggiamento ON**

È visibile la targhetta EIN - ON. La freccia è rivolta verso EIN - ON.

Irraggiamento OFF

È visibile la targhetta AUS - OFF. La freccia è rivolta verso AUS - OFF.

Disattivazione dell'irraggiamento

La disattivazione dell'irraggiamento avviene analogamente, l'inserto va ruotato di 180° in senso orario.

4.2 Uso - modello B**Attenzione:**

Prima di attivare le radiazioni assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona irradiata (nemmeno all'interno del serbatoio).

La radiazione può essere attivata solamente da personale appositamente istruito.

Attivazione dell'irraggiamento

I numeri fra parentesi si riferiscono alla seguente illustrazione.

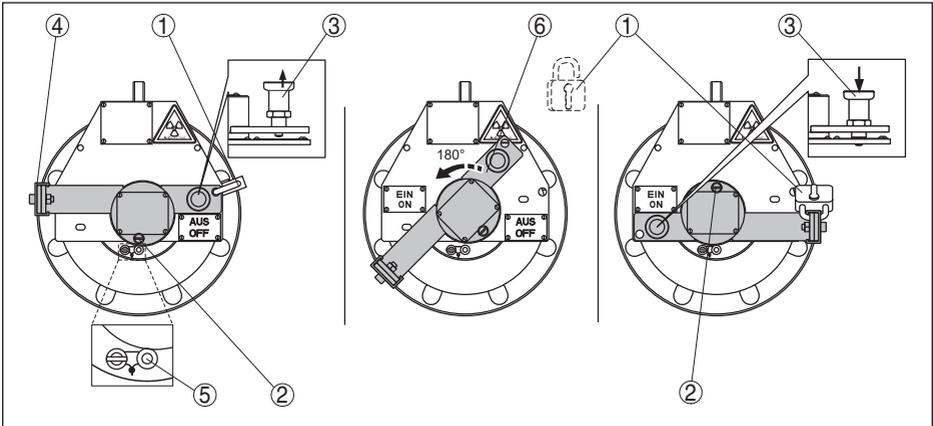


Figura 12: Attivazione dell'irraggiamento - VEGASOURCE 35 modello B

- 1 Lucchetto
- 2 Vite di arresto
- 3 Perno di fissaggio
- 4 Staffa di sicurezza
- 5 Perno di arresto
- 6 Staffa rotante

Situazione di partenza: il contenitore di protezione si trova in posizione OFF

- Togliere il lucchetto (1)
- Allentare la vite di arresto (2)
- Estrarre il perno di fissaggio (3)



Attenzione:

Non togliere la staffa di sicurezza (4) né il sigillo di piombo. Non premere il perno di arresto piombato (5). Ruotando l'inserto oltre il perno di arresto (6) si accede alla posizione di prelievo dell'inserto con il preparato radioattivo.

- Ruotare la staffa rotante (6) di 180° in senso antiorario



Avviso:

Lo stato di commutazione attuale viene visualizzato tramite la targhetta visibile (EIN - ON o AUS - OFF). L'altra targhetta è coperta dalla staffa rotante (6).

- Innestare in posizione il perno di fissaggio (3) nella posizione di commutazione EIN - ON e verificarne l'innesto corretto
- Fissare il lucchetto (1) nella posizione prevista sulla staffa di sicurezza (4) finché serve nuovamente
- Serrare la vite di arresto (2)

Indicazione stato di commutazione

Irraggiamento ON

È visibile la targhetta EIN - ON. La freccia è rivolta verso EIN - ON.

Irraggiamento OFF

È visibile la targhetta AUS - OFF. La freccia è rivolta verso AUS - OFF.

Disattivazione dell'irraggiamento

La disattivazione dell'irraggiamento avviene analogamente, la staffa rotante (6) va ruotata di 180° in senso orario.

4.3 Calibrazione - modello C, E



Attenzione:

Prima di attivare le radiazioni assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona irradiata (nemmeno all'interno del serbatoio).

La radiazione può essere attivata solamente da personale appositamente istruito.

Attivazione dell'irraggiamento

I numeri fra parentesi si riferiscono alla seguente illustrazione.

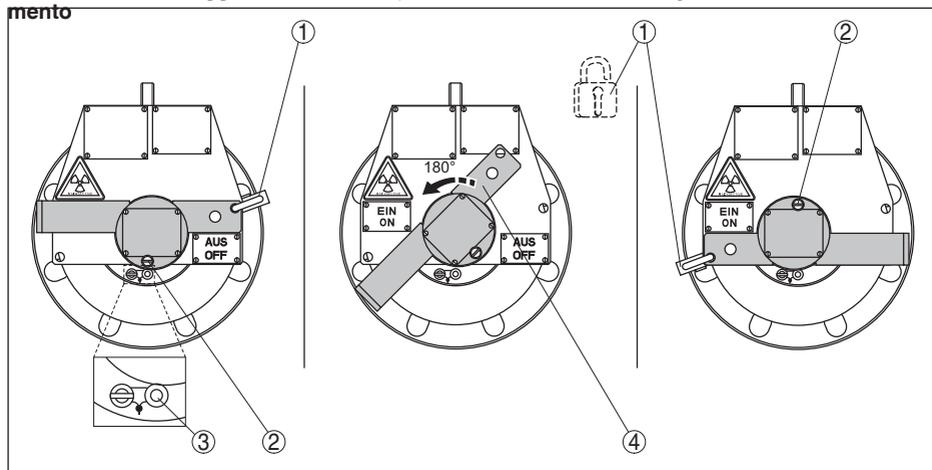


Figura 13: Attivazione dell'irraggiamento - VEGASOURCE 35 modello C, E

- 1 Lucchetto
- 2 Vite di arresto
- 3 Perno di arresto
- 4 Staffa rotante

Situazione di partenza: il contenitore di protezione si trova in posizione OFF

- Togliere il lucchetto (1)
- Allentare la vite di arresto (2)



Attenzione:

Non togliere il sigillo di piombo. Non premere il perno di arresto (3) piombato. Ruotando l'inserito oltre il perno di arresto (3) si accede alla posizione di prelievo dell'inserito con il preparato radioattivo.

- Ruotare la staffa rotante (4) di 180° in senso antiorario

**Avviso:**

Lo stato di commutazione attuale viene visualizzato tramite la targhetta visibile (EIN - ON o AUS - OFF). L'altra targhetta è coperta dalla staffa rotante.

- Assicurare la posizione di commutazione ON con il lucchetto (1) nella posizione prevista
- Serrare la vite di arresto (2)

Indicazione stato di commutazione**Irraggiamento ON**

È visibile la targhetta EIN - ON. La freccia è rivolta verso EIN - ON.

Irraggiamento OFF

È visibile la targhetta AUS - OFF. La freccia è rivolta verso AUS - OFF.

Disattivazione dell'irraggiamento

La disattivazione dell'irraggiamento avviene analogamente, la staffa rotante (4) va ruotata di 180° in senso orario.

4.4 Uso - esecuzione D**Attenzione:**

Prima di attivare le radiazioni assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona irradiata (nemmeno all'interno del serbatoio).

La radiazione può essere attivata solamente da personale appositamente istruito.

Attivazione dell'irraggiamento

I numeri fra parentesi si riferiscono alla seguente illustrazione.

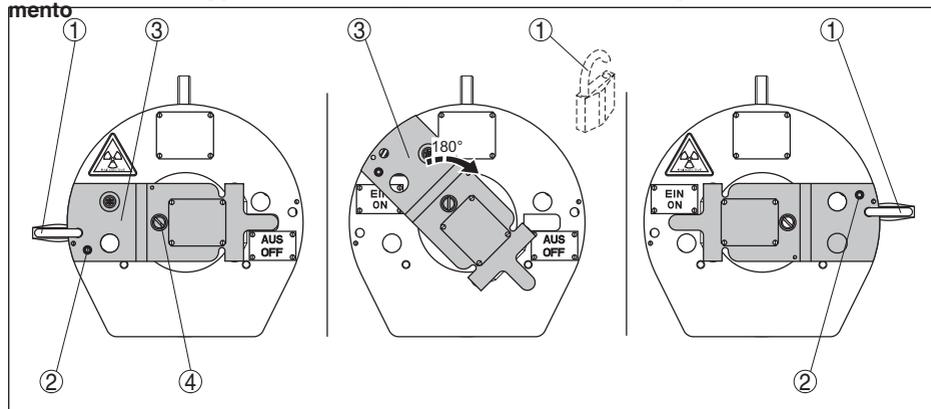


Figura 14: Attivazione dell'irraggiamento - VEGASOURCE 35 modello D

- 1 Lucchetto
- 2 Vite di arresto
- 3 Staffa rotante
- 4 Vite di sicurezza

Situazione di partenza: il contenitore di protezione si trova in posizione OFF

- Togliere il lucchetto (1)
- Allentare la vite di arresto (2)

**Attenzione:**

Non allentare la vite di sicurezza (4) e non ribaltare verso l'alto la staffa rotante (3). Ribaltando verso l'alto la staffa rotante (3) si accede alla posizione di prelievo dell'inserito con il preparato radioattivo.

- Ruotare la staffa rotante (3) di 180° in senso antiorario

**Avviso:**

Lo stato di commutazione attuale viene visualizzato tramite la targhetta visibile (EIN - ON o AUS - OFF). L'altra targhetta è coperta dalla staffa rotante.

- Assicurare la posizione di commutazione ON con il lucchetto (1) nella posizione prevista
- Serrare la vite di arresto (2)

Indicazione stato di commutazione**Irraggiamento ON**

È visibile la targhetta EIN - ON. La freccia è rivolta verso EIN - ON.

Irraggiamento OFF

È visibile la targhetta AUS - OFF. La freccia è rivolta verso AUS - OFF.

Disattivazione dell'irraggiamento

La disattivazione dell'irraggiamento avviene analogamente, la staffa rotante (3) va ruotata di 180° in senso orario.

4.5 Uso - modello K, M (dispositivo di commutazione pneumatico)

**Attenzione:**

Prima di attivare le radiazioni assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona irradiata (nemmeno all'interno del serbatoio).

La radiazione può essere attivata solamente da personale appositamente istruito.

**Avviso:**

Non è consentito l'impiego dell'azionamento pneumatico in presenza di condizioni ambiente che ne causano la corrosione.

Attivazione dell'irraggiamento

I numeri fra parentesi si riferiscono alla seguente illustrazione.

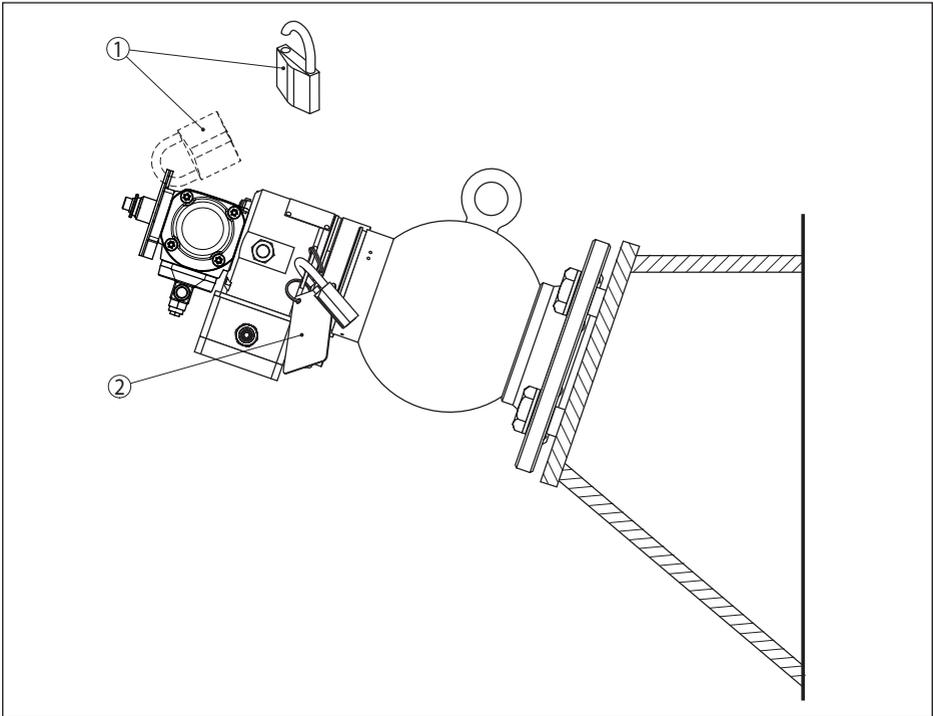


Figura 15: Attivazione dell'irraggiamento con il dispositivo di commutazione pneumatico - VEGASOURCE 35 modello K, M

- 1 Lucchetto di sicurezza dello stato di commutazione - va tolto per consentire il funzionamento del dispositivo di commutazione pneumatico
- 2 Lucchetto di sicurezza dell'inserito con il preparato radioattivo - non va tolto nel corso del normale funzionamento

Situazione di partenza: il dispositivo di commutazione pneumatico è allacciato. Il contenitore di protezione si trova in posizione AUS - OFF

- Togliere il lucchetto superiore (1)



Avviso:

Il lucchetto superiore va rimontato solamente nel momento in cui deve essere eseguita una revisione (posizione OFF). Fino ad allora va appeso all'altro lucchetto o va conservato al di fuori dell'impianto.



Attenzione:

Il lucchetto inferiore (2) impedisce l'accesso all'inserito con il preparato radioattivo e non è consentito toglierlo nel corso del normale funzionamento.

- A questo punto è possibile azionare il dispositivo di commutazione pneumatico



Avviso:

Lo stato di commutazione attuale viene visualizzato nella finestra di visualizzazione (EIN - ON o AUS - OFF). L'altra targhetta è coperta.

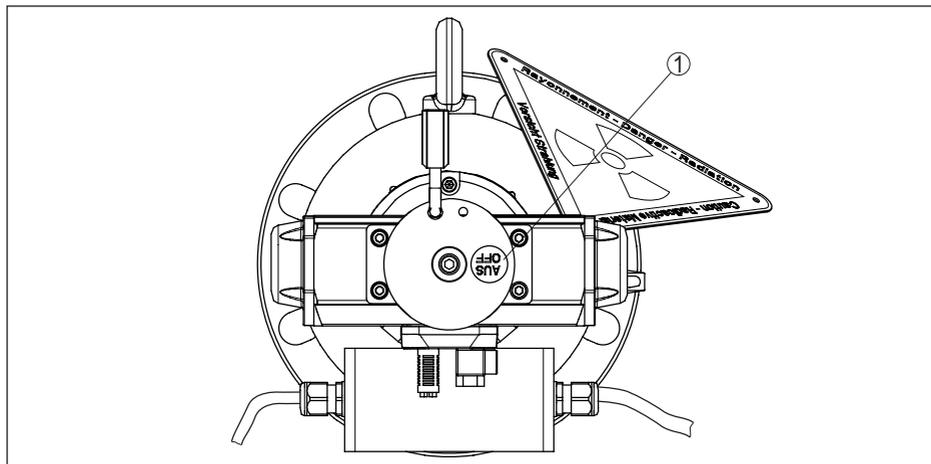


Figura 16: Visualizzazione dello stato di commutazione di VEGASOURCE 35 - modello K, M

1 Finestra di visualizzazione



Attenzione:

Non toccare la finestra di visualizzazione mentre l'azionamento è sotto pressione.

Indicazione stato di commutazione

Irraggiamento ON

La targhetta EIN - ON è visibile nella finestra di visualizzazione

Irraggiamento OFF

La targhetta AUS - OFF è visibile nella finestra di visualizzazione

Disattivazione dell'irraggiamento

La disattivazione dell'irraggiamento avviene analogamente tramite il comando dell'aria compressa

Quando viene a mancare la pressione del dispositivo di commutazione pneumatico, il VEGASOURCE 35 passa automaticamente alla posizione di commutazione AUS - OFF.

5 Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi

5.1 Pulizia

Pulire l'apparecchio a intervalli regolari, prestando attenzione ai seguenti punti.

- Eliminare dall'apparecchio sostanze che ne pregiudicano la sicurezza
- Rimuovere imbrattamenti causati dal prodotto o da altre sostanze che possono pregiudicare o impedire la commutazione del contenitore di protezione
- Assicurare che le scritte rimangano ben visibili
- Pulire le targhette adesive e la morsettiera (nel modello con dispositivo di commutazione pneumatico) solamente con acqua
- Evitare la carica elettrostatica dell'apparecchio. Non strofinarlo a secco



Attenzione:

Eseguire la pulizia prestando attenzione a tutte le normative di sicurezza contenute in questo manuale.

5.2 Manutenzione

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

Ispezione

Nell'ambito delle ispezioni dell'impianto da eseguire a intervalli regolari consigliamo i seguenti controlli:

- Controllo a vista per rilevare eventuale corrosione dell'alloggiamento, dei cordoni di saldatura, delle parti esterne dell'inserito con il preparato radioattivo, del lucchetto/dei lucchetti, dei dischi dentati
- Controllo visivo dell'O-ring di riferimento (solo modello D, M, N) - v. la seguente avvertenza
- Test di mobilità dell'inserito con il preparato (funzione di attivazione/disattivazione)
- Valutazione della leggibilità di tutte le scritte e dei segnali di pericolo
- Solidità e posizione dell'inserito con il preparato radioattivo



Consiglio:

Se si impiega un modello con protezione supplementare da polvere e umidità (modello D, M, N), la sorgente di radiazioni è equipaggiata con due guarnizioni supplementari. È possibile giudicare facilmente lo stato della guarnizione tramite il seguente metodo pratico, senza aprire il contenitore di protezione.

Su uno degli avvitamenti esterni è montata una guarnizione identica (O-ring di riferimento) esposta alle condizioni ambientali. In base alle condizioni di questa guarnizione è possibile trarre conclusioni sullo stato delle guarnizioni montate.

Se la guarnizione appesa risulta porosa o danneggiata, è probabile che sia necessario sostituire le guarnizioni del contenitore di protezione.

La posizione della guarnizione (O-ring di riferimento) è indicata nei disegni quotati nel capitolo "Appendice" (modello D, M, N).

**Avvertimento:**

Se dovessero esserci dei dubbi in merito al corretto funzionamento o allo stato ineccepibile dell'apparecchio, informare immediatamente l'incaricato della radioprotezione responsabile e chiedere istruzioni.

**Avvertimento:**

I lavori di riparazione e manutenzione che vanno oltre la normale ispezione possono essere eseguiti solamente dal costruttore, dal fornitore o da una persona espressamente autorizzata a compierli.

Provvedimenti in caso di corrosione

Nel caso in cui si rilevino chiare tracce di corrosione sul contenitore di protezione, va misurata l'intensità di dose ambientale ($\mu\text{Sv/h}$) nella zona circostante. Se dovesse risultare nettamente superiore ai valori registrati nel corso del normale funzionamento, l'area va sbarrata e va informato l'incaricato della radioprotezione.

Gli apparecchi e i dischi dentati corrosi vanno sostituiti il più presto possibile.

**Attenzione:**

I contenitori di protezione che presentano corrosione del bloccaggio o dell'inserito con il preparato vanno sostituiti immediatamente.

5.3 Controllo del dispositivo di commutazione

Controllare a intervalli regolari il funzionamento del dispositivo di commutazione del contenitore di protezione.

Test di funzionamento**Contenitore di protezione con dispositivo di commutazione manuale**

1. Allentare il perno di fissaggio (modello B) o togliere il lucchetto (se presente) come descritto nel capitolo "Messa in servizio".
2. Muovere l'inserito con il preparato radioattivo alcune volte dalla posizione ON alla posizione OFF e viceversa come descritto nel capitolo "Messa in servizio". Deve essere possibile muoverlo facilmente e non deve presentare tracce di usura nell'area visibile.

Se non è possibile muovere l'inserito con il preparato radioattivo dalla posizione ON alla posizione OFF, seguire le istruzioni contenute nel capitolo "Comportamento in caso di emergenza".

Se l'inserito con il preparato radioattivo si muove con fatica o presenta altri segni di malfunzionamento, va chiuso nella posizione OFF e va informato l'incaricato della radioprotezione responsabile.

In presenza di corrosione seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Manutenzione/Provvedimenti in caso di corrosione".

Contenitore di protezione con dispositivo di commutazione pneumatico

1. Togliere il lucchetto (v. capitolo "Messa in servizio")
2. Commutare l'inserto con il preparato radioattivo dalla posizione OFF alla posizione ON con l'aiusilio di aria compressa. L'inserto deve spostarsi nella posizione "ON" senza interruzioni.



Avvertimento:

Non toccare la finestra di visualizzazione mentre il sistema pneumatico effettua la commutazione.

3. Ridurre la pressione sotto ai 2,5 bar (36 psi). L'inserto deve tornare nella posizione OFF.

Se l'inserto con il preparato radioattivo si muove in maniera irregolare o presenta segni di possibile malfunzionamento, va assicurato nella posizione OFF e va informato l'incaricato della radioprotezione responsabile.

Se non è possibile muovere l'inserto con il preparato radioattivo dalla posizione ON alla posizione OFF, seguire le istruzioni contenute nel capitolo "Comportamento in caso di emergenza".

In presenza di corrosione seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Manutenzione/Provvedimenti in caso di corrosione".

Misura dell'intensità di dose ambientale

Misurare a intervalli regolari l'intensità di dose ambientale del contenitore di protezione e documentare i risultati di misura.

I dati della misura consentono di individuare eventuali difetti di tenuta e variazioni dell'intensità dell'irraggiamento.

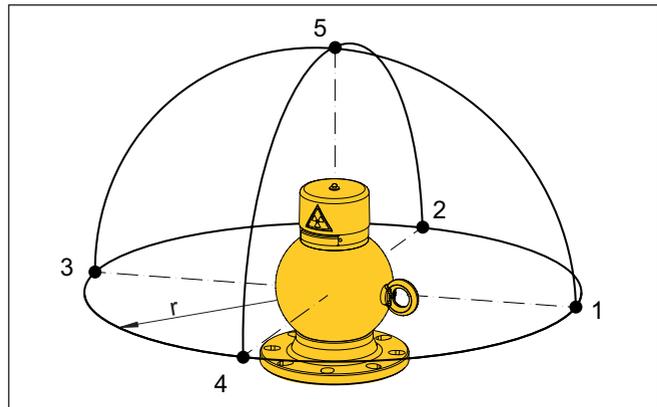


Figura 17: Punti di misura per la misura dell'intensità di dose ambientale

r Distanza dal contenitore di protezione

1-5 Punti di misura

Osservare sempre la medesima distanza (r) dal contenitore di protezione ai punti di misura.

Documentare i risultati della misura.

Data della misura	gg/mm/aaaa	
Ora della misura	hh:mm	
Distanza di misura r		
Valore dell'ultima misura (μS)	Punto di misura	Valore misurato (μS)
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

Tab. 4: Protocollo di misura dell'intensità di dose ambientale

5.4 Prova di tenuta

La tenuta stagna della capsula con il preparato radioattivo va verificata a intervalli regolari. La frequenza della prova di tenuta (prova di strofinamento) dipende dalle prescrizioni delle autorità ovv. dell'autorizzazione.



Avviso:

La prova di tenuta non va eseguita solamente come controllo a intervalli regolari, bensì anche dopo ogni evento che potrebbe avere un influsso negativo sull'involucro della sorgente di radiazioni. In questo caso la prova di tenuta va ordinata dall'incaricato della radioprotezione responsabile tenendo conto dei relativi regolamenti e non è esteso solamente al contenitore di protezione, bensì anche a tutte le altre parti del serbatoio di processo coinvolte.

La prova di tenuta va effettuata immediatamente dopo il verificarsi di un evento/incidente.

La prova di tenuta è prevista per:

- test a intervalli regolari nel corso del funzionamento;
- nel corso di un lungo stoccaggio del contenitore di protezione;
- quando si rimette in funzione il contenitore di protezione dopo uno stoccaggio.

Svolgimento della prova di tenuta

La prova di tenuta (detta anche prova di strofinamento) va eseguita da una persona ovv. da un'organizzazione autorizzata o tramite un dispositivo messo a disposizione da un'organizzazione autorizzata. Tali dispositivi di prova di tenuta vanno impiegati secondo le istruzioni del costruttore. È richiesta la conservazione di protocolli dei risultati delle prove.

In mancanza di altre istruzioni eseguire la prova di tenuta come descritto di seguito.

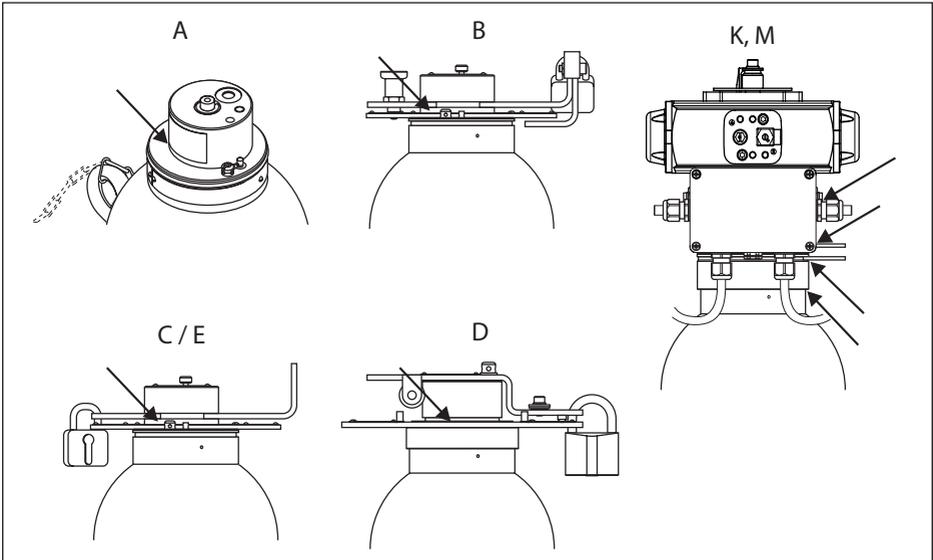


Figura 18: Superfici di strofinamento per la prova di tenuta

1. Prelevare un campione come minimo nei seguenti punti:
 Modello A, B, C, D, E: lungo la scanalatura tra l'inserto con il preparato e l'alloggiamento
 Modello K, M: lungo la filettatura dell'interruttore di prossimità e le tre scanalature anulari sull'alloggiamento
 Per i contenitori di protezione azionati manualmente, la prova di tenuta può essere eseguita con il contenitore di protezione in posizione "ON" o "OFF".
 Per i contenitori di protezione con dispositivo di commutazione pneumatico, prima di eseguire la prova di tenuta, l'interruttore va fissato in posizione OFF con il lucchetto.
2. Far analizzare i campioni da un'organizzazione autorizzata. Una sorgente di radiazioni è da considerarsi non ermetica in caso di rilevamento di più di 185 Bq (5 nCi) nel campione sottoposto alla prova di tenuta.



Avviso:

Il valore indicato vale per gli USA. Le singole regolamentazioni nazionali possono stabilire valori limite diversi.

In caso di difetto di tenuta della sorgente di radiazioni, procedere nel modo seguente:

- informare l'incaricato della radioprotezione;
- Mettere in atto misure idonee ad evitare la contaminazione dell'ambiente da parte della sorgente di radiazioni;
- informare le autorità competenti del rilevamento di una sorgente di radiazione anermetica.

**Consiglio:**

Se si impiega un modello con protezione supplementare da polvere e umidità (modello D, M, N), la sorgente di radiazioni è equipaggiata con due guarnizioni supplementari. È possibile giudicare facilmente lo stato della guarnizione tramite il seguente metodo pratico, senza aprire il contenitore di protezione.

Su uno degli avvitamenti esterni è montata una guarnizione identica (O-ring di riferimento) esposta alle condizioni ambientali. In base alle condizioni di questa guarnizione è possibile trarre conclusioni sullo stato delle guarnizioni montate.

Se la guarnizione appesa risulta porosa o danneggiata, è probabile che sia necessario sostituire le guarnizioni del contenitore di protezione.

La posizione della guarnizione (O-ring di riferimento) è indicata nei disegni quotati nel capitolo "Appendice" (modello D, M, N).

5.5 Eliminazione di disturbi

Comportamento in caso di disturbi

È responsabilità del gestore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i disturbi che eventualmente si presentassero.

L'incaricato della radioprotezione è responsabile del rispetto dell'ordinanza della radioprotezione e per tutte le altre questioni inerenti alla radioprotezione e può ordinare i relativi provvedimenti in caso di disfunzioni.

Hotline di assistenza 24 ore su 24

Per problemi tecnici, in casi urgenti è possibile rivolgersi alla hotline di assistenza di VEGA chiamando il numero **+49 1805 858550**.

La hotline è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo servizio è offerto in lingua inglese poiché è a disposizione dei nostri clienti in tutto il mondo. È gratuito, sono a vostro carico solo le spese telefoniche.

Hotline telefonica USA

Per gli USA è disponibile una speciale hotline telefonica:

1-800-367-5383

Al di fuori dei normali orari d'ufficio è possibile lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica.

L'ingegnere di turno provvederà a richiamare al più presto.

5.6 Comportamento in caso di emergenza

Misure immediate

In caso di emergenza, l'intervento descritto di seguito va attuato immediatamente nell'interesse della sicurezza delle persone, al fine di mettere in sicurezza un'area nella quale si trova o si presume si trovi una sorgente di radiazioni non schermata.

Si considerano casi di emergenza il caso in cui un isotopo radioattivo non si trovi più nel contenitore di protezione, non sia più possibile commutare il contenitore di protezione nella posizione "OFF" o sul contenitore di protezione sia stato rilevato un aumento dell'intensità di dose ambientale.

L'intervento ha lo scopo di proteggere le persone colpite fino all'arrivo dell'incaricato della radioprotezione responsabile dell'attuazione di ulteriori misure.

La persona incaricata della sorveglianza della sorgente di radiazioni (cioè la persona nominata e autorizzata dal gestore dell'impianto), è responsabile del rispetto delle modalità di intervento.

- Stabilire sul posto l'area interessata dal pericolo misurando l'intensità di dose ambientale in $\mu\text{Sv/h}$
- Limitare ampiamente l'area interessata con nastro di demarcazione giallo o con una fune e contrassegnarla con l'apposito segnale di pericolo internazionale.

Non è possibile commutare su "OFF" il contenitore di protezione

In questo caso il contenitore di protezione va smontato. L'incaricato della radioprotezione deve ordinarne lo smontaggio.

Rivolgere il canale di diffusione dei raggi verso una parete massiccia (per es. di acciaio o piombo) o montare una flangia cieca davanti al canale di irraggiamento.

Le persone possono sostare solamente dietro il contenitore di protezione. Non sostare mai davanti al canale di irraggiamento (flangia ovs. superficie di montaggio del VEGASOURCE 35).

L'occhiello di trasporto sull'alloggiamento facilita il maneggio sicuro.

La sorgente di radiazioni non si trova più nel contenitore di protezione

In questo caso la sorgente di radiazione va conservata adeguatamente in un luogo sicuro o va montata un'ulteriore schermatura.

La sorgente di radiazioni può essere trasportata solamente con una pinza o un utensile prensile e va tenuta il più lontano possibile dal corpo.

È consigliabile verificare e ottimizzare il tempo necessario per il trasporto effettuando delle prove ed esercitandosi senza sorgente di radiazioni.

Notifica alle autorità competenti

- Inviare tempestivamente le notifiche necessarie alle autorità competenti locali e nazionali.
- Dopo un'analisi approfondita della situazione, l'incaricato della radioprotezione deve concordare una soluzione adeguata al problema di concerto con le autorità locali.



Avviso:

Le regolamentazioni nazionali possono prescrivere modalità di intervento e obblighi di notifica diversi.

6 Appendice

6.1 Dati tecnici

Sorgente di radiazioni e caratteristiche del contenitore

Fattore di attenuazione F_s del contenitore di protezione

– Co-60	181
– Cs-137	3100

Numero di strati semivalenti del contenitore di protezione

– Co-60	7,5
– Cs-137	11,6

Max. attività della sorgente di radiazioni

– Co-60	max. 3,7 GBq (100 mCi)
– Cs-137	max. 185 GBq (5000 mCi)

Curve di isodistanza

La curva di isodistanza rappresenta l'intensità di dose ambientale ad una determinata distanza dalla superficie del contenitore di protezione. Di seguito sono riportate a titolo di esempio alcune curve di isodistanza per il contenitore di protezione VEGASOURCE 35. Valgono per una distanza di 1 m e per attività di un preparato radioattivo Co-60 o Cs-137.

Tutte le curve di isodistanza indicate si riferiscono alla posizione di commutazione OFF.

Curva di isodistanza per Co-60

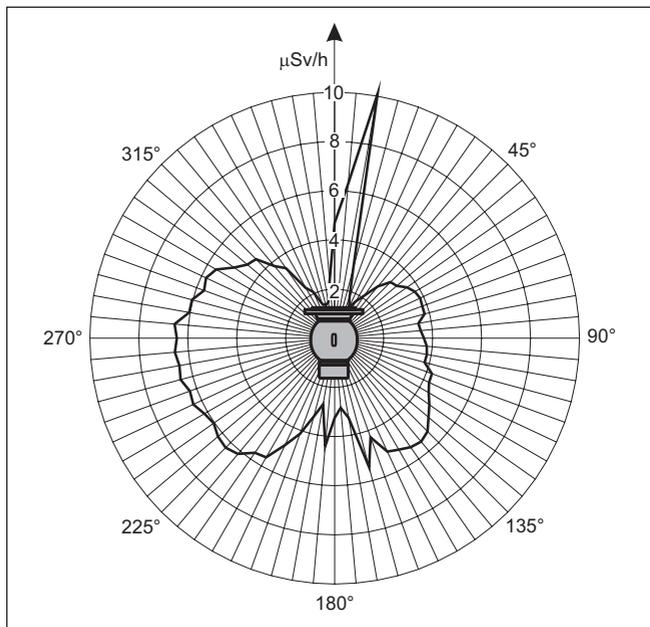


Figura 19: Curva di isodistanza (distanza: 1 m) - esempio: contenitore di protezione VEGASOURCE 35 con Co-60, 100 mCi (3,7 GBq)

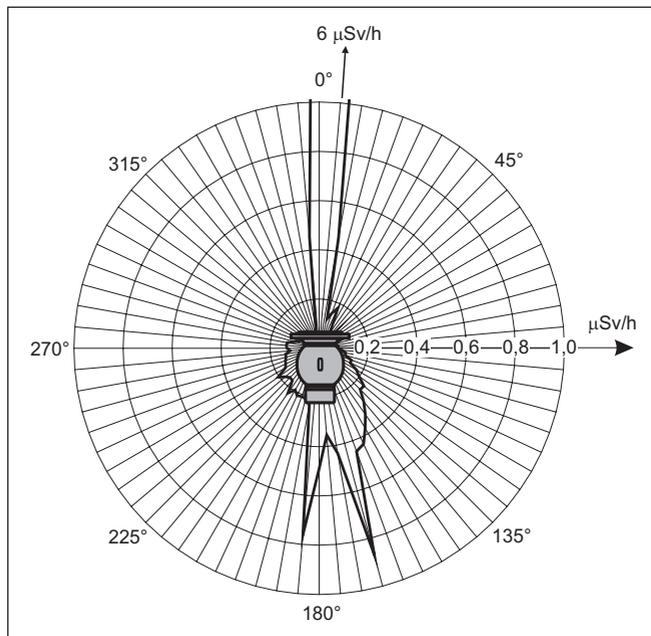
Curva di isodistanza per Cs-137

Figura 20: Curva di isodistanza (distanza: 1 m) - esempio: contenitore di protezione VEGASOURCE 35 con Cs-137, 1000 mCi (37 GBq)

6.2 Dichiarazione del fabbricante

Herstellereklärung

**Manufacturer Declaration
Declaración del fabricante**

VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach

erklärt, dass der Strahlenschutzbehälter
declares, that the source containers
declara, que los contenedores de las fuentes

VEGASOURCE 31, VEGASOURCE 35

den Anforderungen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter (ADR/RID, DGR/IATA) an ein TYP A Versandstück entspricht. Die Strahlenschutzbehälter sind für den Transport von umschlossenen radioaktiven Stoffen und von umschlossenen Stoffen in besonderer Form vorgesehen.

conforms to the requirements on international transportation of hazardous materials (ADR/RID, DGR/IATA) for TYPE A packaging and is designed for the transportation of sealed radioactive materials as well as special kind sealed radioactive materials.

están conformes a los requerimientos del transporte internacional de materiales peligrosos (ADR/RID, DGR/IATA) para el embalaje TIPO A y está diseñado para el transporte de materiales radiactivos sellados así como los materiales radiactivos sellados de clase especial

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach/Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201

29. March 2011

J. Fehrenbach
Josef Fehrenbach
R&D Director

VEGA

Finito di stampare:

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.

Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2020



62091-IT-200224

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania

Telefono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com