

## WEIGHTRAC 31

### Profibus PA

#### Sensor radiométrico para a determinação de caudal mássico



#### Área de aplicação

O WEIGHTRAC 31 é um sensor radiométrico para a medição exata de débito de produtos sólidos. Ele foi projetado para a determinação de caudal mássico em correias transportadoras. A construção do WEIGHTRAC 31 em quadro oferece a possibilidade de montagem posterior simples na correia transportadora.

#### Sua vantagem

- Livre de desgaste graças à medição sem contato com o produto
- Detecção exata da quantidade transportada com simples colocação em funcionamento

#### Função

Numa medição radiométrica, um isótopo cézio 137 ou cobalto 60 emite feixes de raios gama. Um sensor especial no lado oposto do reservatório recebe os raios. O cintilador do sensor converte o raio gama em sinais, detectando sua quantidade e avaliando-os. Como raios gamas são enfraquecidos ao atravessar matéria, o sensor calcula o nível de enchimento, o nível limite, a densidade ou o caudal mássico a partir da intensidade dos raios recebidos.

#### Dados técnicos

|   |   |
|---|---|
| Faixa de medição                                    | 0,5 ... 1,6 m (1.64 ... 5.25 ft)                                    |
| não-repetibilidade                                  | ±1 % do valor final da faixa de medição                             |
| Temperatura ambiente, de armazenamento e transporte | -40 °C ... +60 °C (-40 °F ... +140 °F)<br>Faixa ampliada disponível |

#### Alimentação de tensão

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tensão de serviço        | 20 ... 72 V DC; 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo máx. de potência | 4 W; 6 VA                                 |

#### Entrada analógica

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de entrada | 4 ... 20 mA passiva |
| Carga interna   | 250 Ω               |

#### Entrada de comutação

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tipo de entrada   |        |
| – Open Collector  | 10 mA  |
| – Contato do relé | 100 mA |

#### Saída de relé

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tensão de comutação   | máx. 253 V AC/DC                                      |
| Corrente dos contatos | máx. 3 A AC (cos phi > 0,9), 1 A DC                   |
| Potência dos contatos | mín. 50 mW, máx. 750 VA AC, 40 W DC (com U < 40 V DC) |

#### saída digital PA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sinal de saída     | sinal digital de saída, formato conforme IEEE-754 |
| Endereço do sensor | 126 (ajuste de fábrica)                           |

#### Saída de comutação

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tipo de saída       | Saída de transistor NPN (livre de potencial) |
| Tensão de comutação | < 55 V DC                                    |
| Corrente de carga   | < 400 mA                                     |

#### Materiais/cintilador

O tubo do detector é feito de aço inoxidável, os quadros de aço são opcionalmente de aço zincado ou aço inoxidável. Como material de cintilação é utilizado tolueno polivinílico (PVT).

#### Modelos da caixa

A caixa pode ser adquirida como modelo de duas câmaras em alumínio ou aço inoxidável com o grau de proteção IP66/IP67.

#### Modelos do sistema eletrônico

Os aparelhos estão disponíveis com diversos modelos de sistema eletrônico. Além do sistema eletrônico de quatro condutores com 4 ... 20 mA/HART, podem ser adquiridos dois modelos puramente digitais com Profibus PA e Foundation Fieldbus.

#### Homologações

Para aparelhos VEGA estão disponíveis homologações universais, por ex. para o uso em áreas com perigo de explosão, em navios ou em aplicações higienicas.

Para aparelhos homologados (por exemplo, com homologação Ex), valem os dados técnicos nas respectivas instruções de segurança. que podem divergir, em alguns casos, dos dados aqui apresentados.

Informações detalhadas sobre as homologações disponíveis podem ser encontradas no respectivo produto, em nosso site.

## Configuração

O aparelho pode ser configurado pelo módulo opcional de visualização e configuração PLICSCOM ou através de um PC com o programa PACTware e o respectivo DTM.


O modelo Bluetooth do módulo de visualização e configuração permite uma conexão sem fios com aparelhos de configuração padrões. Tais aparelhos podem ser por ex. um PC com PACTware e adaptador para USB para Bluetooth.

O aparelho pode ser configurado através do Software de configuração PACTware e os respectivos DTM.




## Conexão elétrica

Estão disponíveis duas câmaras de conexão. A depender do modelo do aparelho, a saída de sinal se encontra na câmara primária ou secundária.

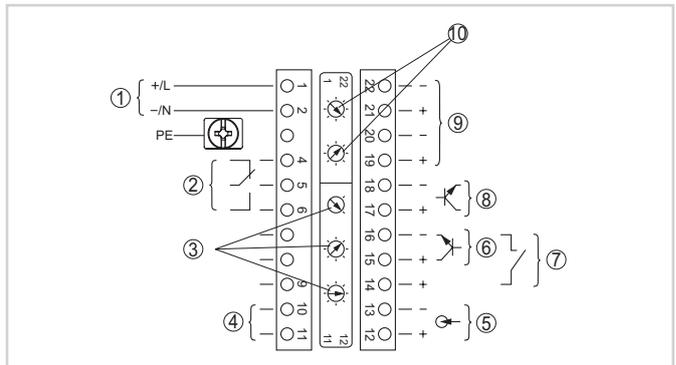

Terminais de conexão primários

- 1 Alimentação de tensão
- 2 Saída de relé
- 3 Ajuste do endereço do barramento para Profibus PA
- 4 Conexão Profibus PA
- 5 Entrada de sinal 4 ... 20 mA (sensor ativo)
- 6 Entrada de comutação para transistor NPN
- 7 Entrada de comutação livre de potencial
- 8 Saída de transistor
- 9 Interface para a comunicação sensor-sensor (MGC)
- 10 Ajuste do endereço do barramento para a comunicação sensor-sensor (MGC)

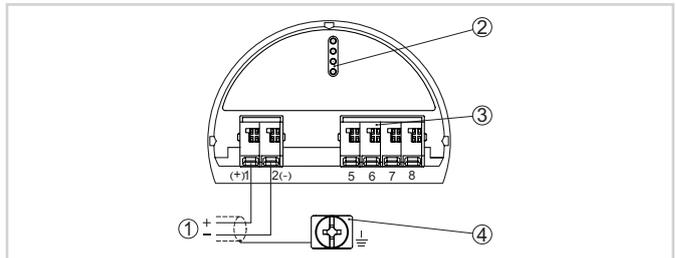


Terminais secundários (aparelhos com segurança intrínseca)

- 1 Terminais de conexão para Profibus PA
- 2 Pinos de contato para módulo de visualização e configuração ou adaptador de interface
- 3 Terminais para a conexão da unidade externa de visualização e configuração
- 4 Terminal de aterramento

## Especificações do produto

### Dimensões

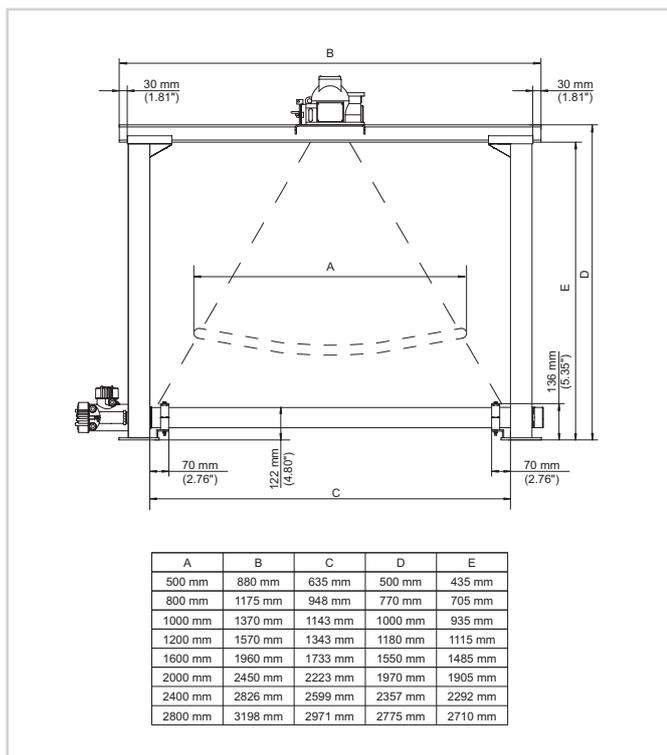

### Dimensões WEIGHTRAC 31

*O reservatório de proteção contra radiações não faz parte do volume de fornecimento*

### Informação

Maiores informações sobre a linha de produtos da VEGA estão disponíveis em nosso site.

Na área de downloads de nosso site, podem ser baixados manuais de instruções, informações sobre produtos, prospectos, documentos de homologações, desenhos de aparelhos e muito mais.

Nele encontra-se disponível também acessório de software bem como o software do aparelho atual e o software de configuração adequado.

### Seleção do aparelho

Em nosso site, em "*Produtos*", pode-se selecionar o princípio de medição e o aparelho adequados para a aplicação.

Lá também se encontram informações detalhadas sobre os modelos do aparelho disponíveis.

### Contato

Seu parceiro de contato na VEGA pode ser encontrado em nosso site, em "*Contato*".