


## Instrucciones adicionales

### Dispositivo de fijación KV 31

Para tubos con  $\varnothing$  200 ... 420 mm

Montaje vertical del sensor

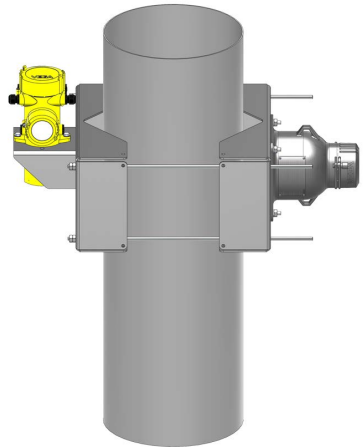

Document ID: 41406



**VEGA**

## Índice

<b>1</b>	<b>Descripción del producto .....</b>	<b>3</b>
1.1	Con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 31, 35.....	3
1.2	Con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 81, 82, 83.....	4
1.3	Altas temperaturas .....	5
<b>2</b>	<b>Montaje con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 31, 35 .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Montaje con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 81, 82, 83 ....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Anexo .....</b>	<b>12</b>
4.1	Datos técnicos .....	12
4.2	Dimensiones .....	13
4.3	Derechos de protección industrial .....	17
4.4	Marca registrada .....	17

## 1 Descripción del producto

### 1.1 Con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 31, 35

KV 31 es un dispositivo de sujeción para el sistema de medición radiométrico MINITRAC. El mismo es adecuado para tubos irradiados ortogonalmente.

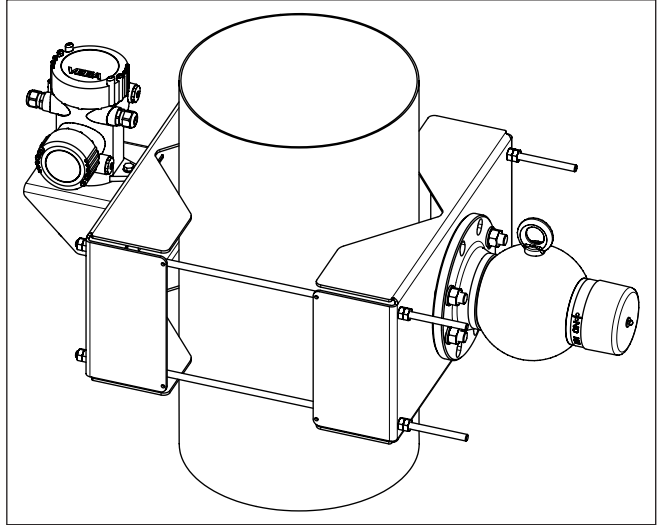


Fig. 1: Dispositivo de sujeción con sensor montado verticalmente

#### Material suministrado

Las siguientes piezas pertenecen al alcance de suministro del KV 31.

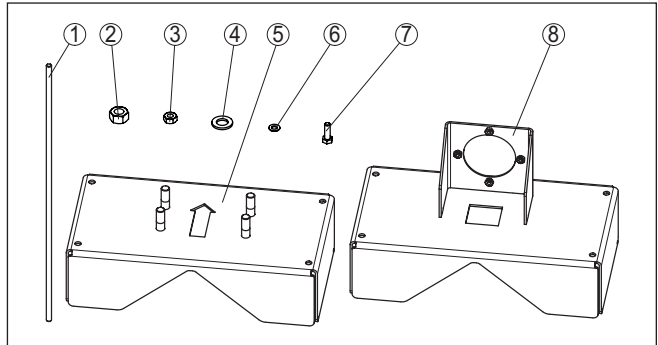



Fig. 2: Dispositivo de sujeción para tubos irradiados ortogonalmente KV 31, montaje vertical del sensor

- 1 Vástago roscado M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 piezas)
- 2 Tuerca hexagonal M16 (4 piezas)
- 3 Tuerca hexagonal M10 (16 piezas)
- 4 Arandela para M16 (4 piezas)
- 5 Abrazadera, lado del depósito de protección contra radiación (1 pieza)
- 6 Arandela para M10 (8 piezas)
- 7 Tornillo hexagonal M8 (2 piezas)
- 8 Abrazadera, lado del sensor (MINITRAC), (1 pieza)

## 1.2 Con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 81, 82, 83

KV 31 es un dispositivo de sujeción para el sistema de medición radiométrico MINITRAC. El mismo es adecuado para tubos irradiados ortogonalmente.

Las siguientes piezas pertenecen al alcance de suministro del KV 31.

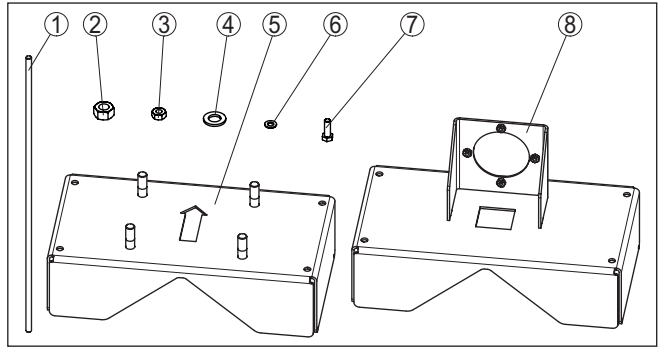

*Fig. 3: Dispositivo de sujeción para tubos irradiados ortogonalmente KV 31, montaje vertical del sensor*

- 1 Vástago roscado M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 piezas)
- 2 Tuerca hexagonal M16 (4 piezas)
- 3 Tuerca hexagonal M10 (16 piezas)
- 4 Arandela para M16 (4 piezas)
- 5 Abrazadera, lado del depósito de protección contra radiación (1 pieza)
- 6 Arandela para M10 (8 piezas)
- 7 Tornillo hexagonal M8 (2 piezas)
- 8 Abrazadera, lado del sensor (MINITRAC), (1 pieza)

### 1.3 Altas temperaturas

Para proteger el sensor contra las altas temperaturas causadas por la luz solar directa, el dispositivo de sujeción puede estar equipado opcionalmente con una protección solar pasiva.

Comprobar las condiciones locales (Temperatura superficial o ambiente)

En caso de duda consulte con nuestros especialistas

## 2 Montaje con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 31, 35

### Manual de instrucciones

Atender los manuales de instrucciones del sensor MINITRAC correspondiente y del depósito de protección contra radiación.

### Dispositivo de sujeción para montaje vertical

Atender las instrucciones de montaje siguientes:

- Montar primero el dispositivo de sujeción, después primeramente el sensor y el contenedor de protección de fuente radiactiva
- El corte de flecha en la abrazadera (lado del depósito de protección contra radiación) y los cáncamos de transporte del depósito de protección contra radiación tiene que indicar en la misma dirección después del montaje (A).
- Prestar atención, que las dos abrazaderas (5 y 8) del dispositivo de sujeción estén paralelas entre si. Para eso medir la distancia recíproca entre las abrazaderas
- Para evitar lesiones, acorte los vástagos roscados (1) del dispositivo de sujeción a una longitud adecuada después del montaje

### Montaje vertical del sensor

Montar el dispositivo de sujeción según el plano de montaje siguiente:

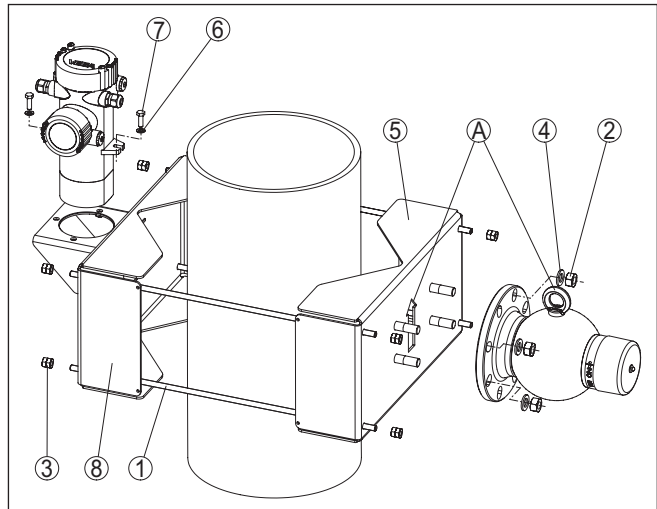


Fig. 4: Dispositivo de sujeción con sensor montado verticalmente

- 1 Vástago roscado M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 piezas)
- 2 Tuerca hexagonal M16 (4 piezas)
- 3 Tuerca hexagonal M10 (16 piezas)
- 4 Arandela para M16 (4 piezas)
- 5 Abrazadera, lado del depósito de protección contra radiación (1 pieza)
- 6 Arandela para M10 (8 piezas)
- 7 Tornillo hexagonal M8 (2 piezas)
- 8 Abrazadera, lado del sensor (MINITRAC), (1 pieza)
- A El corte de flecha de la abrazadera y el cáncamo indican en la misma dirección

1. Prestar atención a que las dos abrazaderas del dispositivo de sujeción estén paralelas entre sí. Para eso medir las distancias laterales recíprocas de las abrazaderas.
2. Apretar las tuercas del vástago roscado de forma uniforme. Durante esta operación considerar el diámetro del tubo y la resistencia del material. Evitar la deformación del tubo por un apriete demasiado fuerte del dispositivo de sujeción.  
Si se tiene la impresión de que el tubo no puede soportar el peso del dispositivo de sujeción, sensor y el contenedor de protección de fuente radiactiva, hay que poner un apoyo adecuado debajo del dispositivo de sujeción.
3. Para evitar lesiones, acorte los vástagos roscado después del montaje.

### **Poner rejilla de protección**

No obstante en caso de quedar aberturas o espacios intermedios, imposibilite el acceso con las manos al depósito mediante barreras y rejillas de protección. Hay que marcar esas áreas de forma correspondiente.

Poner una rejilla de protección a ambos lados del dispositivo de sujeción. También es posible un revestimiento de chapa o una placa plástica conformada convenientemente.

Para eso en el dispositivo de sujeción hay taladros adecuados para tornillo tamaño M5.

Montar la rejilla de protección según el plano de montaje siguiente:

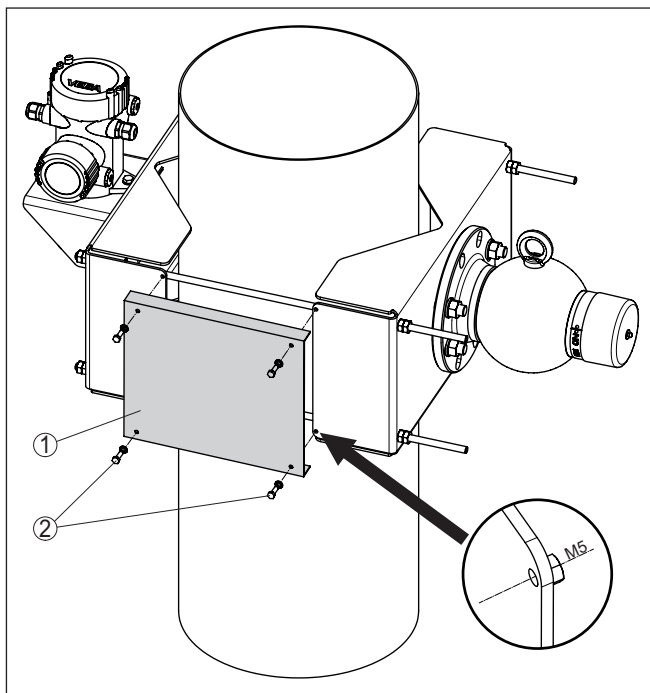


Fig. 5: Poner rejilla de protección a ambos lados del dispositivo de sujeción

- 1 Rejilla de protección
- 2 Tornillos M5 (4 piezas)



### 3 Montaje con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 81, 82, 83

**Manual de instrucciones**

Atender los manuales de instrucciones del sensor MINITRAC correspondiente y del depósito de protección contra radiación.

**Dispositivo de sujeción para montaje vertical**

Atender las instrucciones de montaje siguientes:

- Montar primero el dispositivo de sujeción, después primeramente el sensor y el contenedor de protección de fuente radiactiva
- El corte de flecha en la abrazadera (lado del depósito de protección contra radiación) y los cáncamos de transporte del depósito de protección contra radiación tiene que indicar en la misma dirección después del montaje (A).
- Prestar atención, que las dos abrazaderas (5 y 8) del dispositivo de sujeción estén paralelas entre si. Para eso medir la distancia recíproca entre las abrazaderas
- Para evitar lesiones, acorte los vástagos roscados (1) del dispositivo de sujeción a una longitud adecuada después del montaje

**Montaje vertical del sensor**

Montar el dispositivo de sujeción según el plano de montaje siguiente:

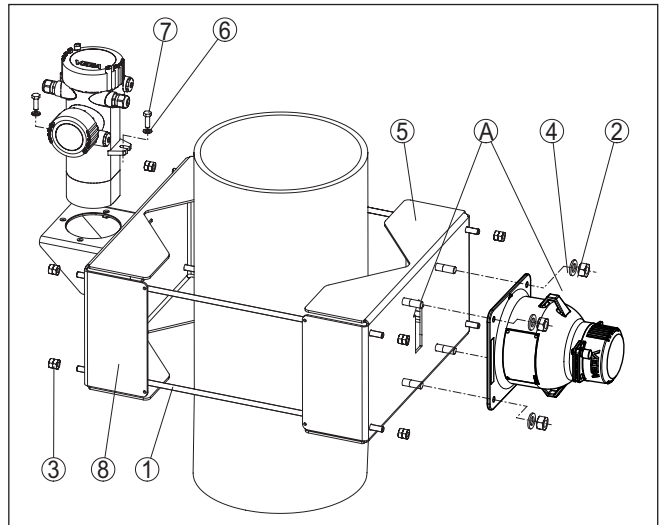


Fig. 6: Dispositivo de sujeción con sensor montado verticalmente

- 1 Vástago roscado M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 piezas)
- 2 Tuerca hexagonal M16 (4 piezas)
- 3 Tuerca hexagonal M10 (16 piezas)
- 4 Arandela para M16 (4 piezas)
- 5 Abrazadera, lado del depósito de protección contra radiación (1 pieza)
- 6 Arandela para M10 (8 piezas)
- 7 Tornillo hexagonal M8 (2 piezas)
- 8 Abrazadera, lado del sensor (MINITRAC), (1 pieza)
- A El corte de flecha de la abrazadera y el cáncamo indican en la misma dirección

1. Prestar atención a que las dos abrazaderas del dispositivo de sujeción estén paralelas entre sí. Para eso medir las distancias laterales recíprocas de las abrazaderas.
2. Apretar las tuercas del vástago roscado de forma uniforme. Durante esta operación considerar el diámetro del tubo y la resistencia del material. Evitar la deformación del tubo por un apriete demasiado fuerte del dispositivo de sujeción.  
Si se tiene la impresión de que el tubo no puede soportar el peso del dispositivo de sujeción, sensor y el contenedor de protección de fuente radiactiva, hay que poner un apoyo adecuado debajo del dispositivo de sujeción.
3. Para evitar lesiones, acorte los vástagos roscado después del montaje.

### **Poner rejilla de protección**

No obstante en caso de quedar aberturas o espacios intermedios, imposibilite el acceso con las manos al depósito mediante barreras y rejillas de protección. Hay que marcar esas áreas de forma correspondiente.

Poner una rejilla de protección a ambos lados del dispositivo de sujeción. También es posible un revestimiento de chapa o una placa plástica conformada convenientemente.

Para eso en el dispositivo de sujeción hay taladros adecuados para tornillo tamaño M5.

Montar la rejilla de protección según el plano de montaje siguiente:

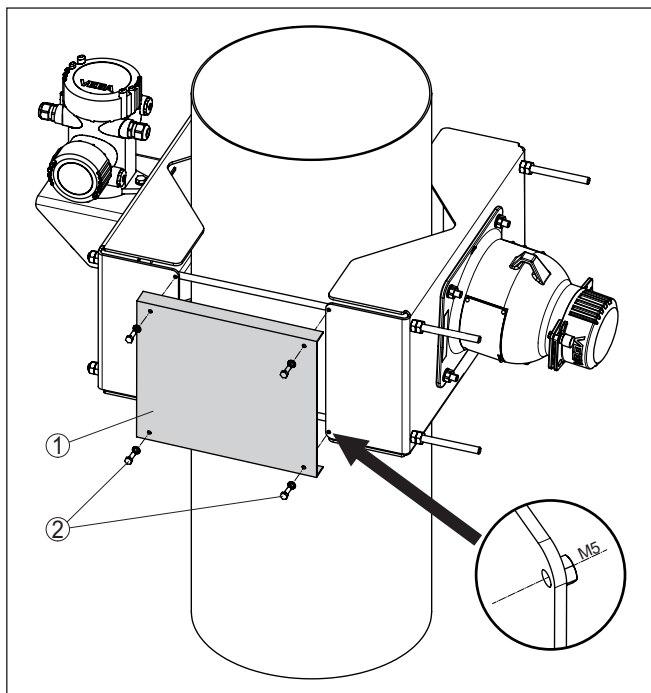


Fig. 7: Poner rejilla de protección a ambos lados del dispositivo de sujeción

- 1 Rejilla de protección
- 2 Tornillos M5 (4 piezas)

## 4 Anexo

### 4.1 Datos técnicos

#### Datos generales

Prestar atención a las informaciones en la instrucción de servicio del sensor de nivel MINITRAC y del depósito de protección contra radiación

Material 316L equivalente con 1.4404 o 1.4435

Materiales

- Dispositivo de fijación 316L
- Vástagos roscados 316L

Peso (sin sensor y contenedor de protección de fuente radiactiva) 21 kg (46.3 lbs)

Pares de apriete

- Tornillos, fijación del sensor (M8) 15 Nm (11.06 lbf ft)
- Tuerca (M16) 20 Nm (14.75 lbf ft)
- Vástagos (M10) En dependencia del material del tubo

## 4.2 Dimensiones

### 4.2.1 Dimensiones con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 31, 35

#### KV 31, montaje vertical del sensor

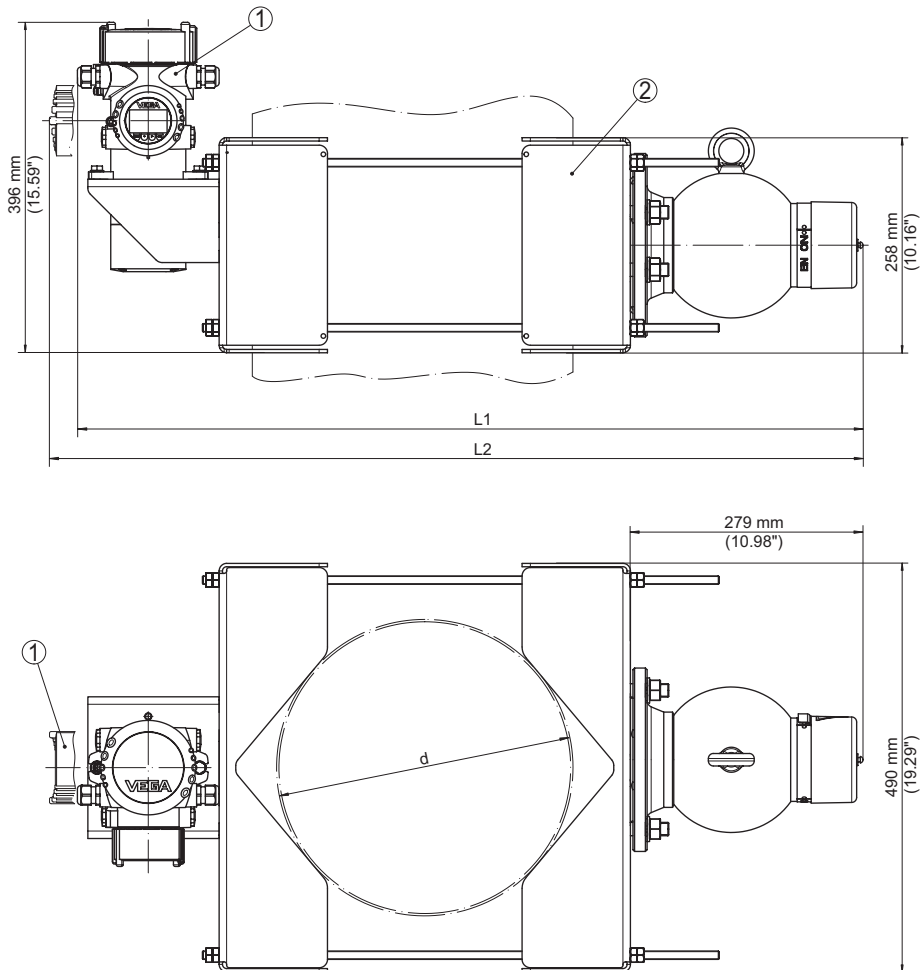


Fig. 8: Dispositivo de sujeción con sensor montado verticalmente (con VEGASOURCE 31, 35)

- 1 Sensor de nivel MINITRAC
- 2 Dispositivo de fijación KV 31
- 3 Contenedor de protección de fuente radiactiva
- L1 Largo total del dispositivo de medición (ver la tabla siguiente)
- L2 Largo total del dispositivo de medición, girado a 90° (ver la tabla siguiente)
- d Diámetro del tubo (ver la tabla siguiente)

Tubo DN (in)	Diámetro del tubo (d)	Largo total (L1)	Largo total (L2)
DN 200 mm (8 in)	ø 219,1 mm (8.63 in)	764 mm (30.08 in)	798 mm (31.42 in)
DN 250 mm (10 in)	ø 273 mm (10.75 in)	835 mm (32.87 in)	868 mm (34.17 in)
DN 300 mm (12 in)	ø 323,8 mm (12.75 in)	901 mm (35.47 in)	935 mm (36.81 in)
DN 350 mm (14 in)	ø 355,6 mm (14 in)	943 mm (37.13 in)	976 mm (38.43 in)
DN 400 mm (16 in)	ø 406,4 mm (16 in)	1009 mm (39.72 in)	1042 mm (41.02 in)

#### 4.2.2 Dimensiones con contenedor de protección de fuente radiactiva VEGASOURCE 81, 82, 83



##### Indicaciones:

Al calcular las longitudes, tenga en cuenta también los elementos adosados opcionales, tales como la conmutación neumática, los dispositivos de refrigeración, etc.

Dependiendo de la versión del contenedor de protección de fuente radiactiva, se prolonga la dimensión "L".

Encontrará los datos de las dimensiones de las versiones en el manual de instrucciones del contenedor de protección de fuente radiactiva.

**KV 31, montaje vertical del sensor**

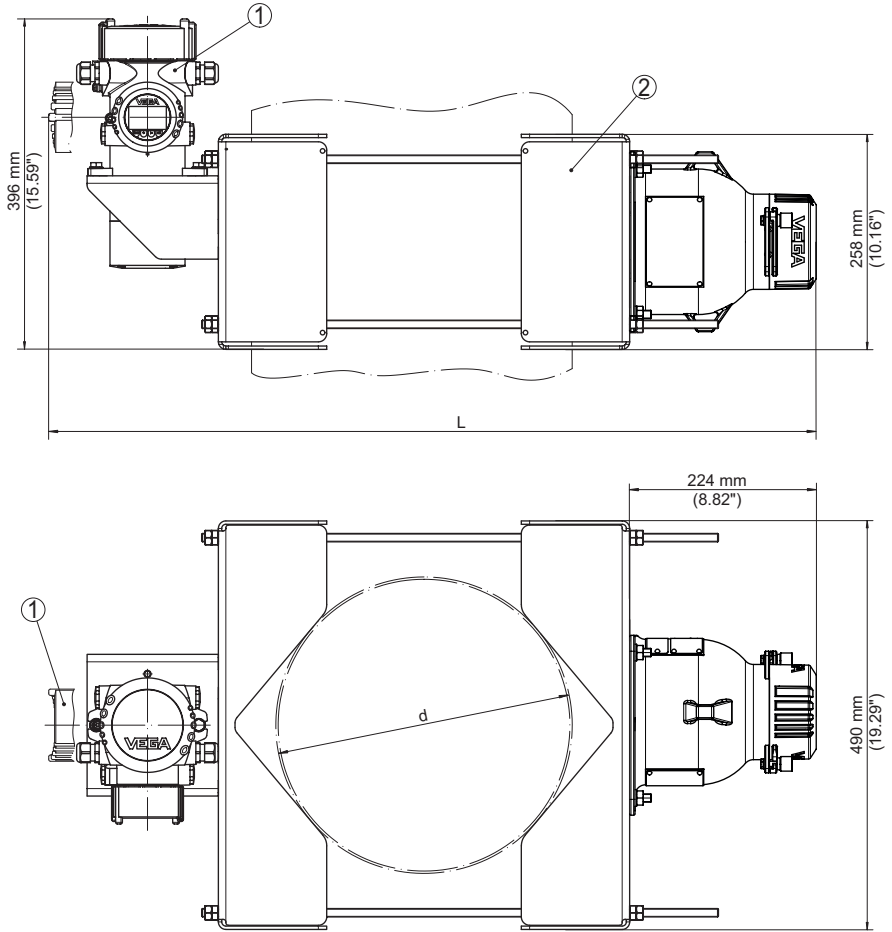


Fig. 9: Dispositivo de sujeción con sensor montado verticalmente (con VEGASOURCE 81, 82, 83)

- 1 Sensor de nivel MINITRAC
- 2 Dispositivo de fijación KV 31
- 3 Contenedor de protección de fuente radiactiva
- L Largo total del dispositivo de medición (ver la tabla siguiente)
- d Diámetro del tubo (ver la tabla siguiente)

Tubo DN (in)	Diámetro del tubo (d)	Largo total (L)
DN 200 mm (8 in)	ø 219,1 mm (8.63 in)	743 mm (29.25 in)
DN 250 mm (10 in)	ø 273 mm (10.75 in)	813 mm (32.01 in)

41406-ES-221020

<b>Tubo DN (in)</b>	<b>Diámetro del tubo (d)</b>	<b>Largo total (L)</b>
DN 300 mm (12 in)	ø 323,8 mm (12.75 in)	880 mm (34.65 in)
DN 350 mm (14 in)	ø 355,6 mm (14 in)	921 mm (36.26 in)
DN 400 mm (16 in)	ø 406,4 mm (16 in)	987 mm (38.86 in)



### 4.3 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).


Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < [www.vega.com](http://www.vega.com)。

### 4.4 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/autor legal.

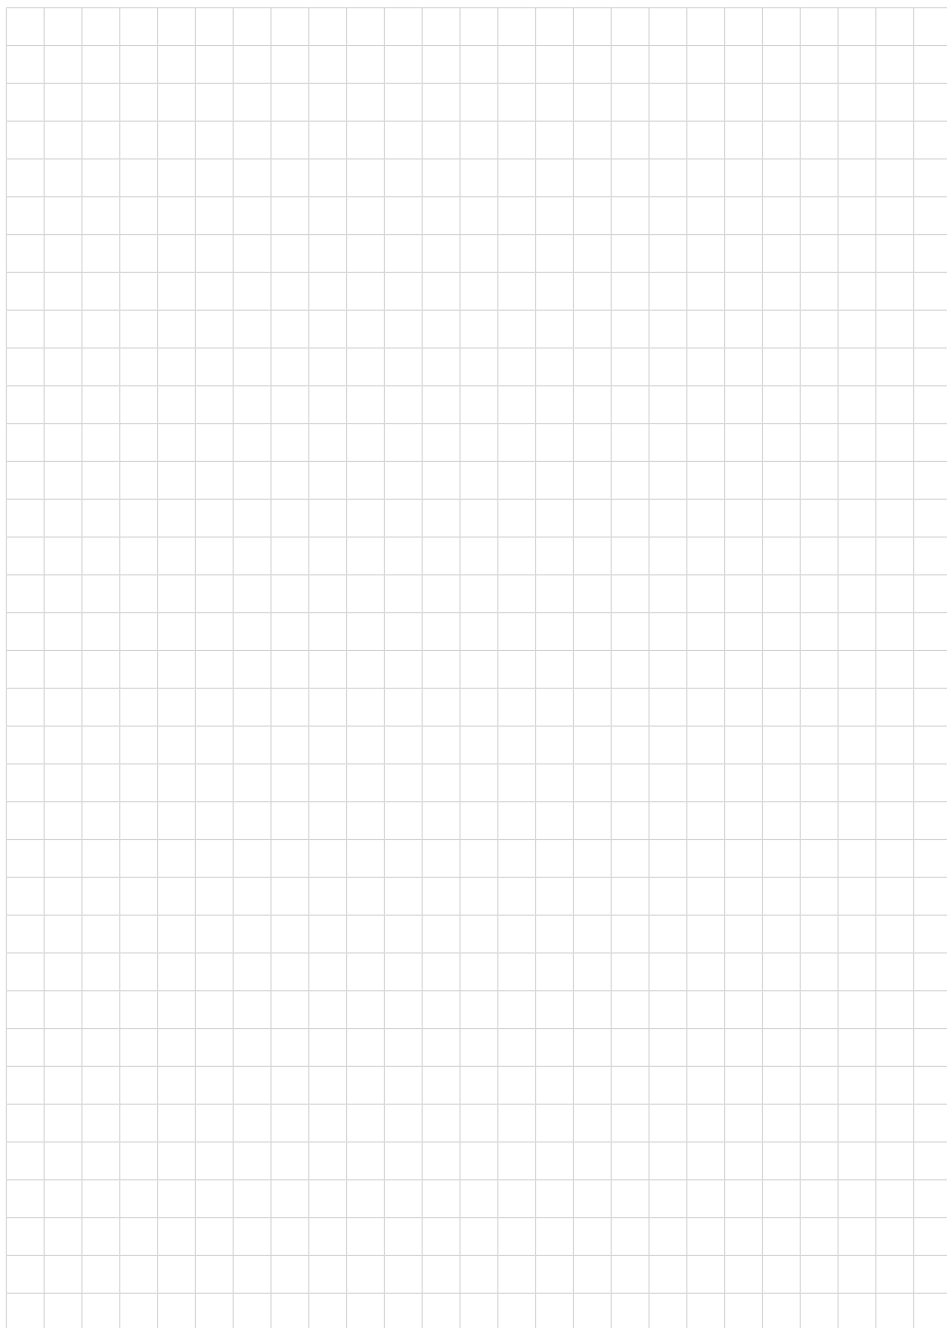



41406-ES-221020



Fecha de impresión:

Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.

Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022



41406-ES-221020

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Alemania

Teléfono +49 7836 50-0  
E-Mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)